УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального директора – заместитель по научной работе ФГУП «ВНИИФТРИ»

_ А.Н. Щипунов 2017 г.

Инструкция

КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ СКВАЖИН ГЕОСТАР-111

Методика поверки с изменением №1 СТАЖ.411711.006 МП

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения	
2 Операции поверки	
3 Средства поверки	
4 Требования безопасности	
5 Условия проведения поверки	
6 Проведение поверки	
7 Odomyrayya nazyyy ranan na sanan na s	7

1 Область применения

Настоящая методика поверки распространяется на комплексы для измерений параметров скважин ГЕОСТАР-111 (в дальнейшем - комплексы) и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок.

Интервал между поверками 2 года.

2 Операции поверки

Таблица 1 - Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта	Проведение операции при поверке		
	методики	первичной	периодической	
1 Внешний осмотр и проверка комплектности	6.1, 6.2	+	+	
2 Опробование	6.3	+	+	
3 Определение погрешности измерений давления	6.4	+	+	
4 Определение погрешности измерений измене-				
ния нагрузки	6.5	+	+	
5 Определение погрешности измерений уровня	6.6	+	+	
6 Определение погрешности измерений расхода	6.7	+	+	

3 Средства поверки

Таблица 2 - Средства поверки

Номер	Наименование и тип осустуате н
-	Наименование и тип основного и вспомогательного средства поверки; обозначе-
пункта	ние нормативного документа, регламентирующего технические требования и (или)
методики	метрологические и основные технические характеристики средства поверки
6.4	Манометр грузопоршневой МП-2500, класс точности 0.02
6.5	Динамометр образцовый ДОСМ-3-50У, цена наименьшего деления от наибольше- го предела измерения %, не менее 0,1
6.6	Рулетка измерительная металлическая Р5УЗК ГОСТ 7502-78, длина 30 м, цена деления 1 мм
6.7	Установка поверочная с диапазоном расходов от 0,8 до 200 ${\rm m}^3/{\rm q}$, с погрешностью \pm 0,5 %

Примечания

- 1 Допускается применение средств измерений сравнимого или более высокого класса.
- 2 Средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке.

4 Требования безопасности

При проведении поверки необходимо соблюдать меры предосторожности в соответствии с правилами техники безопасности, указанными в руководящих документах по эксплуатации на измерительные установки и поверяемого изделия.

5 Условия проведения поверки

- 5.1 Персонал, проводящий испытания, должен иметь опыт работы с вычислительной техникой, изучить руководство по эксплуатации СТАЖ.411711.006 РЭ.
- 5.2 Все испытания, если их условия не оговариваются при описании отдельных методов испытаний, следует проводить в нормальных условиях:

– температура окружающего воздуха, °С	20+5:
– относительная влажность при температуре 25 °C, %	30_80
– атмосферное давление, кПа	84–106.7
 напряжение питающей сети, В 	220 ± 2
 частота питающей сети, Г ц 	50 + 1.
 посторонние механические воздействия 	ЛОПЖНЫ ОТСУТСТВОВАТЬ
– выдержка приборов перед началом испытаний, ч	не менее 0.5

5.3 Приборы должны быть установлены в рабочее положение с соблюдением указаний руководства по эксплуатации СТАЖ.411711.006 РЭ.

6 Проведение поверки

- 6.1 При проверке внешнего вида проверить:
- отсутствие механических повреждений, влияющих на метрологические характеристики;
 - чистоту гнезд и штекеров разъемных соединений;
 - состояние соединительных кабелей.
- 6.1.1 Результаты поверки считать положительными, если комплексы не имеют механических повреждений, в противном случае прибор бракуется.
- 6.2 Проверку комплектности проводить сравнением с перечнем, приведенным в п.1.3 руководства по эксплуатации СТАЖ.411711.006 РЭ.
- 6.2.1 Результаты поверки считать положительными, если комплектность соответствует перечню, приведенному в п.1.3 СТАЖ.411711.006 РЭ, в противном случае прибор бракуется.

6.3 Опробование

- 6.3.1 Опробование в различных режимах работы проводить согласно п.2.3 руководства по эксплуатации СТАЖ.411711.006 РЭ.
- 6.3.2 Перед включением комплексов подключать преобразователи к разъемам блока регистрации.
- 6.3.3 Результаты поверки считать положительными, если измерительные приборы и вспомогательное оборудование находятся в рабочем состоянии, а органы управления и регулировки действуют плавно и обеспечивают четкость и надежность фиксации, в противном случае прибор бракуется.
 - 6.4 Определение основной погрешности измерений давления
 - 6.4.1 Подготовить грузопоршневой манометр согласно инструкции по эксплуатации.
- 6.4.2 Подключить измеритель давления к грузопоршневому манометру через трубку высокого давления.
- 6.4.3 Измерение давления производить в пяти точках, равномерно распределённых по всему диапазону измерений, включая крайние значения, по 5 раз с интервалом не менее 1 минуты, при прямом и обратном ходах, т.е. при увеличении и уменьшении измеряемой величины в следующей последовательности:
- 6.4.4 Задать на грузопоршневом манометре давление $P_{\rm д}$, равное минимальному проверяемому значению.
- 6.4.5 Включить проверяемый комплекс в режим измерений давления согласно Руководству по эксплуатации СТАЖ.411711.006 РЭ п.2.3. и измерить значение давления $P_{\rm u}$ с записью результатов в память блока регистрации и протокол по форме таблицы 3.
 - 6.4.6 Повторить пп. 6.4.4 6.4.5 для других проверяемых точек диапазона измерений.
- 6.4.7 По данным таблицы 3 вычислить $P_{\text{иср}}$ как среднее арифметическое пяти значений прямого и пяти значений обратного ходов для каждого проверяемого значения.

Таблица 3 — Форма протокола измерений давления

P	Результаты	измерений	i		
МПа прям <i>Р</i> _и , МПа	ой ход		ный ход	P_{HCP} , M Π a	5,%
I n, IVII Ia	P _{cp} , M∏a	$P_{\rm H}$, MHa	$P_{\rm cp}$, МПа		

6.4.8 Для каждого результата измерений вычислить абсолютную и приведенную погрешности измерений по формулам 1, 2:

$$\Delta = P_{A} - P_{H}, M\Pi a$$

$$\delta = (\Delta / P_{Bepx}) * 100, \%$$
(1)
(2)

где: Δ [МПа] - абсолютная погрешность измерения; - действительное значение давления;

Р_и [МПа] - значение давления по БР;

 δ [%] - приведенная погрешность измерения; $P_{\text{верх}}[\text{МПА}]$ - верхнее значение диапазона измерений.

- 6.4.9 Результаты вычислений приведенной погрешности занести в протокол по форме таблицы 2.
- 6.4.10 Результаты поверки считать положительными, если максимальная приведенная погрешность к верхнему пределу измерений находится в пределах ± 1 %.

В противном случае прибор бракуется.

- 6.5 Определение диапазона измерений и основной погрешности измерений изменения нагрузки на устьевой шток встраиваемым и накладным динамометрами
- 6.5.1 Подготовить установку для контроля метрологических характеристик силоизмерительных датчиков согласно инструкции по эксплуатации;
 - 6.5.2 Установить динамометр на опорной поверхности установки.
- 6.5.3 Нагружать и разгружать проверяемый динамометр с остановками в точках, соответствующих 0, 20, 40, 60, 100 % предельного значения силы измеряемой динамометром.
- 6.5.4 Занести значения действительной нагрузки по установке и зарегистрированной по БР в протокол по форме таблицы 4.

Таблица 4 — Форма протокола измерений нагрузки

N _a ,	Результаты		100	
Krc N _u , Kr	рямой ход С N _{ср.} кгс	ный ход N _{co} , кге	N _{иср} , кгс	δ ,%

6.5.5 Для каждого результата измерений вычислить абсолютную и приведенную погрешности измерений по формулам 3, 4:

$$\Delta = N_{A} - N_{H}, \text{ KCC}$$

$$\delta = (\Delta/N_{\text{Bepx}})*100,\%$$
(3)

где: Δ [кгс]- абсолютная погрешность измерения;

N_и [кгс] - значение нагрузки по БР;

 $N_{\rm A}$ [кгс] - действительное значение нагрузки; - приведенная погрешность измерения;

N_{верх} [кгс] - верхнее значение диапазона нагрузки.

- 6.5.6 Результаты вычислений приведенной погрешности занести в протокол.
- 6.5.7 Повторить пп. 6.5.3 6.5.6 для других проберяемых значений нагрузки...
- 6.5.8 Результаты поверки считать положительными, если максимальная приведенная погрешность к верхнему пределу измерений находится в пределах ± 5 %.

В противном случае прибор бракуется.

- 6.6 Определение погрешности измерения уровня
- 6.6.1 Проверку проводить в лабораторных условиях на трубе эталонной длины $L_{\scriptscriptstyle 3}$ в пределах от 50 до 52 метров с использованием метода многократных отражений импульсов (не менее шести) между устройством приема акустических сигналов (далее – УПАС) и заглушкой трубы.
- 6.6.2 Измерение уровня производить в пяти проверяемых значениях, равномерно распределённых по всему диапазону измерений, включая крайние значения, по 5 раз с интервалом не менее 1 минуты, при прямом и обратном ходах, т.е. при увеличении и уменьшении измеряемой величины.

(Измененная редакция, Изм.№1 «6.6.2 Измерение уровня производить в пяти проверяемых значениях, равномерно распределенных по всей длине трубы по п.б.б.1, включая крайние значения, по 5 раз с интервалами не менее 1 минуты, при прямом и обратном ходах, т.е. при увеличении и уменьшении измеряемой величины».

- 6.6.3 Измерить длину трубы, используемую в качестве стенда, линейной мерой с погрешностью не ниже 0,5 %.
 - 6.6.4 Закрепить УПАС с клапаном на патрубок трубы с резьбой НКТ.
 - 6.6.5 Заглушить конец трубы, противоположный установке УПАС.

Примечание- при измерении минимального значения уровня вставить пробку в трубу на соответствующую глубину.

- 6.6.6 Присоединить УПАС к блоку регистрации.
- 6.6.7 Выполнить установку нуля на УПАС.
- 6.6.8 Открыть кран патрубка НКТ.
- 6.6.9 Запустить компрессор, довести давление до требуемого (не более 0,6 МПа), ориентируясь по показаниям на циферблате манометра.
 - 6.6.10 Создать ударную волну путем кратковременного стравливания давления из трубы.
- 6.6.11 По давлению по п.6.6.10 и измеренной температуре воздуха в трубе ввести в БР действительное значение скорости звука, взятое из нормативных документов.
 - 6.6.12 Перекрыть нижний кран на шланге.
 - эксплуатации Руководству по согласно уровня замеры Произвести СТАЖ.411711.006 РЭ последовательной фиксацией до шести отражений включительно с записью результата в память блока регистрации.
 - 6.6.14 Значения уровней по п.5.8.13 занести в протокол по форме таблицы 4.
 - 6.6.15 Рассчитать действительное значение уровня (L_{π}) по формуле 5 и занести в протокол по форме таблицы 4: (5)

$$L_{\pi} = n \times L_{3}, \tag{5}$$

где n - номер отраженного импульса.

- $6.6.16\ \Pi$ о данным таблицы 4 вычислить $L_{\rm иср}$ как среднее арифметическое пяти значений прямого и пяти значений обратного ходов для каждого проверяемого значения.
 - 6.6.17 Вычислить приведенную погрешность измерения уровня по формуле 6:

$$\delta = (|L_{\text{HCP}} - L_{\pi}|/L_{\text{Bepx}}) \times 100, \%.$$
 (6)

где $L_{
m Bepx}$ - максимальный диапазон измерения уровня, м

6.6.18 Результаты вычислений приведенной погрешности занести в протокол по форме таблицы 5.

6.6.19 Результаты поверки считать положительными, если максимальная приведенная погрешность к верхнему пределу измерений находится в пределах ± 1 %.

В противном случае прибор бракуется.

Таблица 5 – Форма протокола измерений уровня

	<i>L</i> д, м	Результаты измерений					
n		прямой ход		обратный ход		$L_{\text{иср}}$, м	δ,
		<i>L</i> _и , м	<i>L</i> _м , м	<i>L</i> _и , м	L _M , M		%
1	2	3	4	5	6	7	8

- 6.6.20 Закрыть кран патрубка НКТ.
- 6.6.21 Стравить давление в рабочей полости УПАС.
- 6.6.24 Снять УПАС со стенда.
- 6.7 Поверку счетчиков-расходомеров воды ГЕОСТАР-СРВУ-102 проводить по документу «Инструкция. Счетчики-расходомеры воды ГЕОСТАР-СРВУ-102. Методика поверки», согласованной руководителем ГЦИ СИ ФГУП ВНИИР 04.04 2006 г.

Пункт 6.7а (Введен дополнительно, Изм.№1 «6.7а Допускается проведение поверки отдельных измерительных каналов и (или) отдельных автономных блоков из состава СИ, а также поверку на меньшем числе поддиапазонов измерений в соответствии с заявлением владельца СИ, с обязательным указанием в свидетельстве о поверке информации об объеме проведенной поверки»).

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

- 7.1 Результаты измерений, обработки и расчета погрешностей занести в протокол.
- 7.2 В случае положительных результатов поверки, оформляется Свидетельство о поверке установленной формы.
- 7.3 В случае отрицательных результатов поверки, оформляется Извещение о непригодности установленной формы с указанием причин забракования.

Ведущий электроник ФГУП «ВНИИФТРИ» Jeinpos e

Т.О. Петрова