



Дальномеры лазерные PrinCe Laser 900, PrinCe Laser 1200, PrinCe Laser 1500

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МП АПМ 38-14

г. Москва,
2014 г.

Настоящая методика поверки распространяется на дальномеры лазерные PrinCe Laser 900, PrinCe Laser 1200, PrinCe Laser 1500, выпускаемые «SNDWAY», КНР, и устанавливает методику их первичной и периодической поверки.

Интервал между периодическими поверками - 1 год.

1. Операции поверки

При проведении поверки должны выполняться операции указанные в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование операции	№ пункта документа по поверке	Проведение операций при	
			первичной поверке	периодической поверке
1	Внешний осмотр	7.1	Да	Да
2	Опробование	7.2	Да	Да
3	Определение метрологических характеристик	7.3		
3.1	Определение диапазона и абсолютной погрешности измерений расстояний	7.3.1	Да	Да
3.2	Определение диапазона и абсолютной погрешности измерений углов наклона	7.3.2	Да	Да

2. Средства поверки

При проведении поверки должны применяться эталоны и вспомогательные средства поверки, приведенные в таблице 2

Таблица 2

№ пункта документа по поверке	Наименование эталонов, вспомогательных средств поверки и их основные метрологические и технические характеристики
7.3.1	Светодальномер типа СТ 2 10/5 по ГОСТ 19223-90;
7.3.2	Квадрант оптический КО-60 ГОСТ 14967-80

Допускается применять другие средства поверки, обеспечивающие определение метрологических характеристик с точностью удовлетворяющей требованиям настоящей методики.

3. Требования к квалификации поверителей

К проведению поверки допускаются лица, изучившие эксплуатационные документы, имеющие достаточные знания и опыт работы с дальномерами.

4. Требования безопасности

При проведении поверки, меры безопасности должны соответствовать требованиям по технике безопасности согласно эксплуатационной документации, правилам по технике безопасности, действующие на месте проведения поверки и требованиям МЭК-825 «Радиационная безопасность лазерной продукции, классификация оборудования, требования и руководство для потребителей», а также правилам по технике безопасности при производстве топографо-геодезических работ ПТБ-88.

5. Условия поверки

5.1. При проведении поверки должны соблюдаться в лаборатории следующие нормальные условия измерений:

- температура окружающей среды, °C (20±5)
- относительная влажность воздуха, % не более 80
- атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) 84,0..106,7
(630..800)
- изменение температуры окружающей среды во время поверки, °C/ч.... не более 2

5.2. Полевые измерения (измерения на открытом воздухе) должны проводиться при отсутствии осадков и порывов ветра.

6. Подготовка к поверке

Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- проверить наличие действующих свидетельств о поверке на средства поверки;
- дальномер и средства поверки привести в рабочее состояние в соответствии с их эксплуатационной документацией;
- дальномер и средства поверки должны быть выдержаны на рабочих местах не менее 1 ч.

7. Проведение поверки

7.1. Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие дальномера следующим требованиям:

- отсутствие коррозии, механических повреждений и других дефектов, влияющих на эксплуатационные и метрологические характеристики;
- наличие маркировки и комплектности согласно требованиям эксплуатационной документации;

Если перечисленные требования не выполняются, дальномер лазерный признают негодным к применению, дальнейшие операции поверки не производят.

7.2. Опробование

При опробовании должно быть установлено соответствие дальномера следующим требованиям:

- отсутствие качки и смещений неподвижно соединенных деталей и элементов;
- работоспособность дальномера с использованием всех функциональных режимов;
- дискретность отсчетов измерения должны соответствовать эксплуатационной документации.

Если перечисленные требования не выполняются, дальномер лазерный признают негодным к применению, дальнейшие операции поверки не производят.

7.3. Определение метрологических характеристик

7.3.1. Определение диапазона и абсолютной погрешности измерений расстояний

Абсолютная погрешность измерения расстояний определяется путем измерения не менее 3 контрольных (эталонных) линий, действительные длины которых равномерно расположены в диапазоне измерения расстояний дальномера. В каждой контрольной точке проводить не менее 10 измерений. Измерения контрольных линий производить на поверхность белого цвета в пасмурную погоду или в помещении при слабом освещении.

Абсолютная погрешность измерения каждой линии вычисляется по формуле:

$$\Delta_i = L_{0j} - L_{ij}, \text{ где}$$

Δ_i - абсолютная погрешность измерения j-й линии при i-ом измерении, мм;

L_{0j} - эталонное (действительное) значение j-й линии, мм;

L_{ij} - измеренное значение j-й линии i-м приемом, мм;

Предел допускаемой абсолютной погрешности Δ_i не должен превышать ± 1 м.

Погрешность измерения расстояний следует определять от нулевой точки отсчета.

7.3.2. Определение диапазона и абсолютной погрешности измерений углов наклона

Диапазон и абсолютная погрешность измерения углов наклона определяется с помощью квадранта и вычисляется по формуле:

$$\Delta_i = \alpha_{изм} - \alpha_{действ.}, \text{ где}$$

Δ_i – абсолютная погрешность измерения угла наклона, ...°;

$\alpha_{изм}$ - значение угла наклона, показываемое по дисплею дальномера,...°;

$\alpha_{действ}$ – значение угла наклона, задаваемое образцовым СИ, ...°;

Определение погрешности измерения углов наклона выполняется в диапазоне от минус 60 до плюс 60° с интервалом 10°.

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений Δ , не должны превышать ±1°.

8. Оформление результатов поверки

8.1. Результаты поверки оформляются протоколом, составленным в виде сводной таблицы результатов поверки по каждому пункту раздела 7 настоящей методики поверки с указанием предельных числовых значений результатов измерений и их оценки по сравнению с предъявленными требованиями. Пример таблицы см. в Приложении к настоящей методике поверки.

8.2. При положительных результатах поверки, дальномер признается годным к применению и на него выдается свидетельство о поверке установленной формы с указанием фактических результатов определения метрологических характеристик.

8.3. При отрицательных результатах поверки, дальномер признается непригодным к применению и на него выдается извещение о непригодности установленной формы с указанием основных причин.

Инженер ГЦИ СИ
ООО «Автопрогресс-М»

Лапшинов В.А.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Протокол поверки №_____ от _____._____._____. г.

Дальномер лазерный _____, серийный номер _____

Владелец: _____
ИНН _____

Условия поверки: температура окружающей среды ____ °С, относительная влажность ____ %

Средства поверки

Наименование средств поверки	Основные метрологические характеристики

Результаты поверки

1. Внешний осмотр

Наименование операции	Результат	Примечание
Отсутствие коррозии, механических повреждений и других дефектов, влияющих на его эксплуатационные и метрологические характеристики		
Наличие маркировки и комплектности согласно требованиям эксплуатационной документации		

2. Опробование

Наименование операции	Результат	Примечание
Отсутствует качка и смещения неподвижно соединенных деталей и элементов		
Все функциональные режимы и узлы работоспособны		
Дискретность отсчетов измерения соответствует эксплуатационной документации		

3. Определение диапазона и абсолютной погрешности измерений расстояний

№№ п/п		Значение измеренной линии, мм			
Образцовое СИ, L_{0j}	Дальномер лазер- ный PrinCe Laser № L_{ij} ,	Δ_i	Образцовое СИ, L_{0j}	Дальномер лазер- ный PrinCe Laser № L_{ij} ,	Δ_i
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
$\Delta_i, \text{м}$		Допустимое значение, м			

4. Определение диапазона и абсолютной погрешности измерений углов наклона

Показание образцового СИ, $\alpha_{действ}$	Показание PrinCe Laser № _____, $\alpha_{изм}$	Δ_i
-60°		
-50°		
-40°		
-30°		
-20°		
-10°		
0°		
+10°		
+20°		
+30°		
+40°		
+50°		
+60°		

Полученная абсолютная погрешность, ...°	Допустимое значение, ...°
	1,0