



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)

СОГЛАСОВАНО
Заместитель генерального директора
ФБУ «Ростест-Москва»



А.Д. Меньшиков

«18» января 2021 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

ВАКУУММЕТРЫ ТЕРМОРЕЗИСТИВНЫЕ ЦИФРОВЫЕ
ВТ-РЦ01

Методика поверки

РТ-МП-34-443-2021

г. Москва
2021 г.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на вакуумметры терморезистивные цифровые ВТ-РЦ01 (далее по тексту – вакуумметры ВТ-РЦ01) и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок.

1.2 В целях обеспечения прослеживаемости поверяемого вакуумметра ВТ-РЦ01 к государственному первичному эталону единицы величин необходимо соблюдать требования настоящей методики поверки.

Выполнение всех требований настоящей методики обеспечивает прослеживаемость поверяемого средства измерений к ГЭТ 49-2016 ГПСЭ единицы давления для области абсолютных давлений в диапазоне $1 \cdot 10^{-6}$ - $1 \cdot 10^3$ Па.

1.3 Средства измерений, используемые при поверке вакуумметров ВТ-РЦ01, должны быть утвержденного типа и иметь действующую поверку. Используемые эталоны единиц величин должны иметь свидетельство об аттестации эталона единицы величины, действующее на момент поверки.

1.4 В настоящей методике поверки используется метод непосредственного сличения с эталонным средством поверки.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ

2.1 При проведении первичной и периодической поверки выполняют операции, указанные в таблице 1

Таблица 1 – Перечень операций поверки

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Необходимость выполнения при	
		первой поверке	периодической поверке
Внешний осмотр средства измерений	7	Да	Да
Подготовка к поверке и опробование средства измерений	8	Да	Да
Проверка программного обеспечения	9	Да	Да
Определение метрологических характеристик средства измерений	10	Да	Да

2.2 Определение метрологических характеристик проводится во всём диапазоне вакуумметра BT-РЦ01, проведение поверки в сокращённом диапазоне не допускается.

2.3 При получении отрицательного результата в процессе выполнения любой из операций поверки вакуумметр ВТ-РЦ01 признают непригодным и его поверку прекращают.

3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия влияющих факторов:

- температура окружающего воздуха, °С от плюс 15 до плюс 35;
 - относительная влажность, % от 30 до 75;
 - напряжение питания постоянного тока, В, не более от 21,6 до 26,4.

4 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ

4.1 К проведению поверки допускаются лица:

- ознакомленные с документом ЛЦМК.310.00.00.00.000 РЭ «Вакуумметры терморезистивные цифровые ВТ-РЦ01. Руководство по эксплуатации»;
 - прошедшие инструктаж по технике безопасности

4.2 Требования к количеству специалистов в целях обеспечения безопасности работ и возможности выполнения процедур поверки отсутствуют.

5 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПОВЕРКИ

5.1 При проведении поверки применяют средства поверки, указанные в таблице 2.

Таблица 2 – Средства поверки

Номер пункта документа по поверке	Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки
8, 10	Установка вакуумметрическая эталонная 2-го разряда ВАТТ УВЭ-3 с диапазоном измерений абсолютного давления от $1 \cdot 10^{-5}$ до $1 \cdot 10^3$ Па, с допускаемой относительной погрешностью $\pm 10\%$ в диапазоне от $1 \cdot 10^{-2}$ до $1 \cdot 10^3$ Па и $\pm 15\%$ в диапазоне от $1 \cdot 10^{-5}$ до $1 \cdot 10^{-2}$ Па (номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений 53639-13)

5.2 Допускается применение других средств поверки с метрологическими и техническими характеристиками, обеспечивающими передачу единицы величины поверяемому средству измерений с точностью, удовлетворяющей требованиям ГОСТ 8.107-81 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная общесоюзная поверочная схема для средств измерений абсолютного давления в диапазоне $1 \cdot 10^{-8} \div 1 \cdot 10^3$ Па

6 ТРЕБОВАНИЯ (УСЛОВИЯ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки необходимо соблюдать:

- общие правила техники безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;
- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 года № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
- указания по технике безопасности, приведенные в эксплуатационной документации на средства поверки;
- указания по технике безопасности, приведенные в эксплуатационной документации на вакуумметры ВТ-РЦ01.

7 ВНЕШНИЙ ОСМОТР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

При внешнем осмотре вакуумметров ВТ-РЦ01 проверяется:

- соответствие внешнего вида и маркировки Описанию типа и эксплуатационной документации на вакуумметры ВТ-РЦ01;
- отсутствие механических повреждений корпуса вакуумметра ВТ-РЦ01, которые могут повлиять на метрологические характеристики.

Вакуумметры ВТ-РЦ01, не отвечающие перечисленным выше требованиям, дальнейшей поверке не подлежат.

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

8.1 Вакуумметры ВТ-РЦ01 должны предварительно выдерживаться в нерабочем состоянии при температуре окружающего воздуха, указанной в разделе 3 настоящей методики поверки, не менее двух часов.

8.2 Все средства измерений, которые подлежат заземлению, должны быть надежно заземлены, подсоединение зажимов защитного заземления к контуру заземления должно производиться ранее других соединений, а отсоединение – после всех отсоединений.

8.3 Присоединить вакуумметр BT-PЦ01 к установке вакуумметрической эталонной, обеспечивающей получение остаточного давления $5 \cdot 10^{-2}$ Па и регулирование давлений в пределах диапазона измерений от $1 \cdot 10^{-1}$ до $1 \cdot 10^3$.

Допускается проводить поверку вакуумметра BT-PЦ01 в статическом режиме, т.е. без откачки камеры в момент установления измеряемого давления.

8.4 Опробование вакуумметров BT-PЦ01 проводят следующим образом:

8.4.1 Подключить к вакуумметру BT-PЦ01 совместимое средство отображения результатов измерений.

8.4.2 Включить средство отображения, убедиться, что на его дисплее высвечиваются значения измеряемого параметра.

8.4.3 Вакуумметры BT-PЦ01 не отвечающие перечисленным выше требованиям, дальнейшей поверке не подлежат.

9 ПРОВЕРКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Проверка программного обеспечения выполняется визуально, путём сравнения номера версии встроенного ПО, нанесённого на корпус вакуумметра BT-PЦ01, с номером версии, указанным в описании типа. Идентификационный номер (номер версии) ПО, нанесённый на корпус вакуумметра BT-PЦ01, должен соответствовать номеру версии, указанному в описание типа.

Вакуумметры BT-PЦ01, не отвечающие перечисленным выше требованиям, дальнейшей поверке не подлежат.

10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

10.1 Определение относительной погрешности вакуумметра BT-PЦ01 проводят методом непосредственного сличения с установкой вакуумметрической эталонной 2 разряда.

10.2 В диапазоне измерения давлений поверяемого вакуумметра BT-PЦ01 на установке вакуумметрической эталонной 2 разряда дискретно устанавливают точки, располагая их в порядке возрастания давления с интенсивностью не менее трех точек в пределах каждой декады диапазона измерений.

10.3 Отсчет результатов измерений установки вакуумметрической эталонной и поверяемого вакуумметра BT-PЦ01 после стабилизации показаний эталона, т.е. после установления в каждой точке создаваемого давления, фиксируемого по неизменности показаний в течение пяти минут, с отклонением 0,3 относительной погрешности.

10.4 Относительную погрешность вакуумметра BT-PЦ01 вычисляют по формуле 1 –

$$\delta = \frac{P_{изм} - P_{эт}}{P_{эт}} \cdot 100 \quad (1)$$

где δ – значение относительной погрешности, %;

$P_{изм}$ – измеренное значение абсолютного давления, гПа;

$P_{эт}$ – значение абсолютного давления, задаваемое эталоном, гПа.

10.5 Вакуумметр считается годным, если относительная погрешность измерений не превышает значения относительной погрешности, приведенной в описании типа средства измерений.

11 ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

11.1 Подтверждение соответствия вакуумметров ВТ-РЦ01 метрологическим требованиям выполнять для измеряемых величин с учетом п. 2.2.

11.2 Результат поверки вакуумметров ВТ-РЦ01 считать положительным, если относительная погрешности измерений, рассчитанная по формуле (1), не превышают пределов допускаемой погрешности, указанной в описании типа.

12 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

12.1 Сведения о результатах поверки средств измерений передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

12.2 При положительных результатах поверки по заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, выдается свидетельство о поверке средства измерений, оформленное в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами.

12.3 При отрицательных результатах поверки по заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, выдается извещение о непригодности к применению средства измерений, оформленное в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами.

12.4 Требования к оформлению протокола поверки не предъявляются.


12.5 При передаче сведений о результатах поверки информацию о применяемых при поверке средств отображения не указывать.

Начальник лаборатории № 443
ФБУ "Ростест-Москва"



Д.А. Денисов

Главный специалист по метрологии
лаборатории № 443 ФБУ "Ростест-Москва"

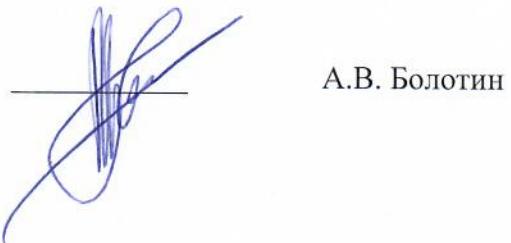

А.В. Болотин