

СИНТЕЗАТОР ЧАСТОТЫ Ч6-71

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

2. 721. 001

12. ПОВЕРКА ПРИБОРА

Настоящий раздел устанавливает методы и средства первичной и периодической поверок приборов (при выпуске из производства, находящихся в эксплуатации, на хранении и выпускаемых из ремонта).

Межпроверочный интервал периодической поверки не более 12 месяцев.

12.1. Операции и средства поверки

12.1.1. При проведении поверки должны производиться операции и применяться средства поверки, указанные в табл.9

Таблица 9

| Номера пункта раздела поверки | Наименование операций, производимых при поверке | Поверяемые отметки | Допускаемые значения по-грешностей или предельные значения определяемых параметров | Средства поверки |
|-------------------------------|---|--------------------|--|------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

12.3.1. Внешний осмотр

12.3.2. Опробование

12.3.3. Проверка диапазона частот выходного сигнала 10,600; +1ед.счета 1299,999МГц Ч3-54 Я34-72

Продолжение табл. 9

| Номера пункта раздела | Наименование операций, производимых при поверке | Поверяемые отметки | Допускаемые значения погрешностей или предельные значения определяемых параметров | Средства поверки | |
|-----------------------|--|--|--|-----------------------|---------------------------|
| | | | | образ- цовые | вспомо- гатель- ные |
| 12.3.4. | Проверка шага сетки частот | I; I0; 100кГц I; I0; 100МГц | ± 1 ед.счета | Ч3-54 | Я3Ч-72 |
| 12.3.5. | Проверка уровня выходного сигнала | 10; 300; 599, 999, 600; 1000; 1299, 999 МГц | не менее 20 мВт в диапазоне частот 10 - 599, 999МГц не менее 10мВт в диапазоне частот 600 - 1299, 999 МГц | B3-49 M3-54 | |
| 12.3.6. | Проверка неравномерности уровня выходного сигнала | 10; 300; 599, 999; 600; 1000; 1299, 999 МГц | 4 дБ в диапазоне частот 10 - 599, 999 МГц; 5дБ в диапазоне частот 600 - 1299, 999 МГц | M3-54 | |
| 12.3.7. | Проверка регулировки уровня выходного сигнала | -79 дБ | ступенями через 1дБ, 10дБ | Д1-9 | Г4-76А |
| 12.3.8. | Проверка пределов погрешности ослабления аттенюаторов | 0-79 дБ | ± 1 дБ при ослаблении до 19дБ; ± 2 дБ при ослаблении до 79дБ | Д1-9 | Г4-76А |
| 12.3.9. | Проверка ослабления дискретных комбинационных составляющих спектра с частотами не кратными частоте выходного сигнала в полосе от 0,5 $f_{\text{вых.}}$ до 2 $f_{\text{вых.}}$, где $f_{\text{вых.}}$ - установленное значение выходной частоты Проверка ослабления второй гармоники выходного сигнала Допускается различие комбинационных составляющих, определяемых по формуле 23, с ослаблением | 10; 600; 700; 800; 900; 1100; 100; 999, 999; 1299, 999МГц | не менее 50дБ не менее 15дБ не менее 45дБ | C4-60 или C4-27 | |

Продолжение табл. 9

| Номера пункта раздела поверки | Наименование операций, производимых при поверке | Поверяемые отметки | Допускаемые значения погрешностей или предельные значения определяемых параметров | Средства поверки | |
|-------------------------------|---|--------------------|---|------------------|-----------------|
| | | | | образцовые | вспомогательные |
| I2.3.I0. | Проверка пределов погрешности установки частоты внутреннего кварцевого генератора при выпуске прибора из поверки после 2 ч самопрогрева | 5 МГц | $\pm 1 \cdot 10^{-8}$ | ЧЗ-54 | Ч1-69 Ч7-12 |
| I2.3.II. | Проверка пределов корректировки частоты кварцевого генератора относительно его номинального значения | 5 МГц | $\pm 5 \cdot 10^{-7}$ | ЧЗ-54 | Ч1-69 Ч7-12 |

Примечание.

1. Вместо указанных в таблице образцовых и вспомогательных средств поверки, разрешается применять другие аналогичные приборы, обеспечивающие измерения соответствующих параметров с требуемой точностью.

2. Образцовые (вспомогательные) средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства (отметки в формулярах или паспортах) о государственной или ведомственной поверке.

12.1.2. На образцовые и вспомогательные средства поверки должны быть приведены необходимые при поверке основные технические характеристики в виде табл.10,

Таблица 10

| Наименование средств по-верки | Основные технические характеристики средства поверки пределы изме- рения | Погрешность | Рекомендуе- мое сред- ство повер- ки (тип) | Примеча- ние |
|---|--|--|---|-----------------|
| Частотомер электронно- счетный | от 0,1 Гц до 150 МГц | Не хуже $1,5 \cdot 10^{-7}$ за месяц ± 1 ед. счета | Ч3-54 | |
| Преобразователь частоты автомата- тический | ст 0,3 до 7 ГГц | | ЯЗЧ-72 | |
| Стандарт частоты | Выходная час- тота 5 МГц | Нестабильность частоты: за II сутки $\pm 2 \cdot 10^{-11}$ | Ч1-69 | |
| Анализатор спектра | Диапазон час- тот 0,01- 39,6 ГГц | Погрешность отсчета ± 2 дБ | С4-60 или С4-27 | |
| Милливольт- метр | 3 мВ - 3 В 10 кГц-1 ГГц | 4-6% в диапа- зоне 10 кГц - 30 МГц до 25% на остальных частотах | В3-49 | |
| Компаратор частотный | Сличение час- тоты 5 МГц | Разрешающая способность $+1 \cdot 10^{-12}$ за 1 с; $+2 \cdot 10^{-13}$ за 100 с | Ч7-12 | |
| Баттметр поглощаемой мощности | Диапазон час- тот 0,1- 10,0 ГГц | Основная пог- решность: $\pm 4+0,1(P/P-1)$ % | М3-54 | |
| Установка для поверки аттенюаторов | Диапазон час- тот 0,1- 17440 МГц | Погрешность измерения 0,63 дБ при Пределы измере- ний ослабления на 80 дБ 0-100 дБ | Д1-9 | |

12.2. Условия поверки и подготовка к ней

12.2.1. При проведении операций поверки должны соблюдаться следующие условия:

все электрические измерения, за исключением особо оговоренных, должны проводиться в нормальных климатических условиях при отсутствии механических вибраций. Питающая сеть не должна иметь резких скачков напряжения, рядом с рабочим местом не должно быть источников сильных магнитных и электрических полей;

температура окружающего воздуха, К ($^{\circ}\text{C}$)..... $293 \pm 5 (20 \pm 5)$;

относительная влажность воздуха, %..... $65 \pm 15\%$;

атмосферное давление kPa/m^2 (мм рт.ст.)..... $100 \pm 4 (750 \pm 30)$;

напряжение питающей сети, В..... $220 \pm 4,4$ для сети частотой 50 Гц.

Допускается проводить поверку в реально существующих условиях, отличных от приведенных, если они не выходят за пределы рабочих условий эксплуатации.

12.2.2. Перед проведением операции поверки необходимо выполнить подготовительные работы, оговоренные в разделе "Подготовка к работе", и требования мер безопасности (раздел 7).

12.3. Проведение поверки

12.3.1. При проведении внешнего осмотра должны быть проведены все операции по пп.6.1-6.3. Изделия, имеющие дефекты, бракуются и направляются в ремонт.

12.3.2. Опробование работоспособности прибора производится путем возможного цифрового набора частоты выходного сигнала.

12.3.3. Диапазон частот синтезатора частоты Ч6-71 определяется изменением частоты выходного сигнала, снимаемого с разъема "G", находящегося на передней панели прибора.

Измерения производятся электронно-счетным частотомером ЧЗ-54 совместно со вставным блоком ЯЗЧ-72 на частотах 10, 600 и 1299,999 МГц.

Измерение частоты 10 МГц синтезатора частоты Ч6-71 производится согласно структурной схеме, приведенной на рис.8

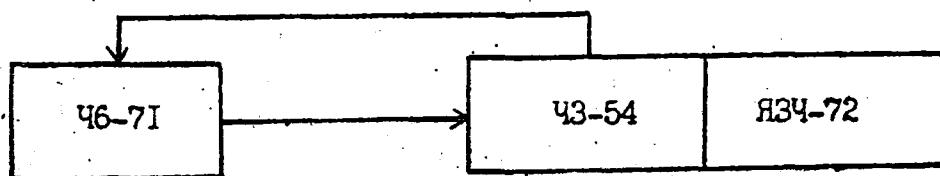


Рис.8. Структурная схема измерения частоты

Для подготовки поверяемого прибора к измерениям выполните операции согласно кп. 8.1, 8.2 и 8.4 раздела "Подготовка к работе".

Установите тумблер "  " на передней панели прибора в положение " 0 ".

Соедините разъемы "  УСИЛИТЕЛЬ" и " АТТЕН  ", находящиеся на задней панели прибора ЧБ-71, кабелем соединительным ВЧ № 6.

Соедините разъем " 5 MHz  ", находящийся на задней панели прибора ЧБ-71, кабелем соединительным ВЧ № 28 с разъемом " 5 MHz " частотомера ЧЗ-54.

Соедините разъем "  " поверяемого прибора при помощи кабеля соединительного ВЧ № 37 с частотомером ЧЗ-54, подготовленным к измерению частоты.

Установите тумблер СЕТЬ прибора ЧБ-71 в положение " I ".

Установите переключателями УРОВЕНЬ ВЫХОДА, dB прибора ЧБ-71 положение " -10 ".

Наберите при помощи переключателей УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ прибора ЧБ-71 частоту 10 МГц.

Результаты считаются удовлетворительными, если показания частотомера совпадают с установленными значениями частоты ± 1 ед. счета.

Измерения частот 600 и 1299,999 МГц производите согласно структурной схеме на рис.8, только разъем "  " поверяемого прибора соедините кабелем соединительным ВЧ № 37 через переход коаксиальный 32-II4/3 с разъемом " ВХОД 0,2-5 mW " блока ЯЗЧ-72 частотомера ЧЗ-54, подготовленного к работе со вставным блоком.

Наберите при помощи переключателей УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ прибора ЧБ-71 последовательно частоты 600 и 1299,999 МГц.

Результаты измерений считаются удовлетворительными, если показания частотомера совпадут с установленными значениями частот ± 1 ед. счета.

12.3.4. Проверка шага сетки частот производится одновременно с п.12.3.3 проверки диапазона частот.

С помощью переключателей "УСТАНОВКА f " на передней панели синтезатора частоты ЧБ-71 установить следующие значения частот выходного сигнала: 999999; 888888; 777777; 666666; 555555; 444444; 333333 кГц.

После установки каждой из вышеуказанных частот, необходимо

с помощью ручки УСИЛЕНИЕ, находящейся на передней панели блока ЯЗЧ-72, настроиться на рабочую частоту.

При этом показания частотомера должны быть соответственно равны: 999999,0 ; 888888,0 ; 777777,0 ; 666666,0 ; 555555,0 ; 444444,0 ; 333333,0 кГц с погрешностью ± 1 ед. счета.

Соединить разъем "⊖", находящийся на передней панели синтезатора частоты Ч6-71, с соответствующим разъемом "⊖" частотомера Ч3-54 или блока "Измеритель интервалов времени".

С помощью переключателей "УСТАНОВКА f " на передней панели синтезатора частоты установить следующие значения частоты выходного сигнала: 222222 ; IIIIII ; 10000 кГц.

При этом показания частотомера должны быть соответственно равны: 222222,0 ; IIIIII,0 ; 10000,0 кГц с погрешностью ± 1 ед. счета.

Результаты считаются удовлетворительными, если шаг сетки частот равняется 1 кГц - 100 МГц.

12.3.5. Проверка уровня выходного сигнала синтезатора частоты Ч6-71 определяется измерением напряжения и мощности, снимаемым с разъема "⊖", расположенного на передней панели прибора Ч6-71, согласно структурной схеме, приведенной на рис.9.

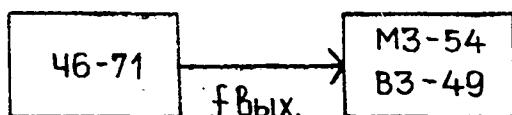


Рис. 9. Структурная схема измерения уровня выходного сигнала.

Для подготовки поверяемого прибора к измерениям выполните операции согласно пп. 8.1, 8.2 и 8.4 раздела "Подготовка к работе".

Установите тумблер "⊕" на передней панели прибора Ч6-71 в положение "0".

Разъемы "⊖ 5 MHz ⊖", а также разъемы "⊖ УСИЛИТЕЛЬ" и "АТТЕН ⊖", которые расположены на задней панели прибора Ч6-71,

должны быть соединены при помощи кабелей соединительных ВЧ № 6.

Соедините разъем "  " прибора Ч6-71 с измерительной головкой, входящей в комплект прибора В3-49.

Установите тумблер СЕТЬ синтезатора частоты Ч6-71 в положение " 1 ".

Установите переключатели УРОВЕНЬ ВЫХОДА, дБ, расположенные на передней панели прибора Ч6-71, в положение " 0 ".

Наберите при помощи переключателей УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ прибора Ч6-71 последовательно частоты 10 ; 300 ; 599,999 МГц и измерьте уровни выходного сигнала при помощи вольтметра В3-49.

Установите переключатели УРОВЕНЬ ВЫХОДА, дБ в положение " -10 ".

Проведите операции согласно структурной схеме на рис.9, только к разъему "  " прибора Ч6-71 подключите непосредственно измерительную головку прибора М3-54.

Наберите при помощи переключателей УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ прибора Ч6-71 последовательно частоты 600 ; 1000 ; 1299,999 МГц и произведите отсчет по шкале прибора М3-54. Величину мощности, измеренной прибором М3-54, умножьте на 10 и определите мощность выходного сигнала синтезатора частоты Ч6-71.

Множитель " 10 " появляется вследствие введения ослабления " -10 дБ ", соответствующего уменьшению измеряемой мощности в 10 раз.

Результаты считаются удовлетворительными, если величина измеряемого напряжения и мощности не менее:

20 мВт (1 В на нагрузке 50 Ом) на частотах 10 ; 300 ; 599,999 МГц
10 мВт на частотах 600 ; 1000 ; 1299,999 МГц.

12.3.6. Проверка неравномерности уровня выходного сигнала производится по методике п.12.3.5.

Неравномерность уровня выходного сигнала при нулевом ослаблении аттенюатора определяется по формулам:

$$\delta U = 20 \lg \frac{U_{\max}}{U_{\min}} \quad (21) \quad \delta P = 10 \lg \frac{P_{\max}}{P_{\min}} \quad (22)$$

Определение неравномерности уровня выходного сигнала производится в диапазоне частот 10 - 599,999 МГц и 600 - 1299,999 МГц.

Результаты считаются удовлетворительными , если неравномерность уровня выходного сигнала не более:

4 дБ в диапазоне частот 10 - 599,999 МГц;

5 дБ в диапазоне частот 600 - 1299,999 МГц.

12.3.7. Проверка регулировки уровня выходного сигнала производится на частоте 1200 МГц согласно структурной схеме, указанной на рис. 10.

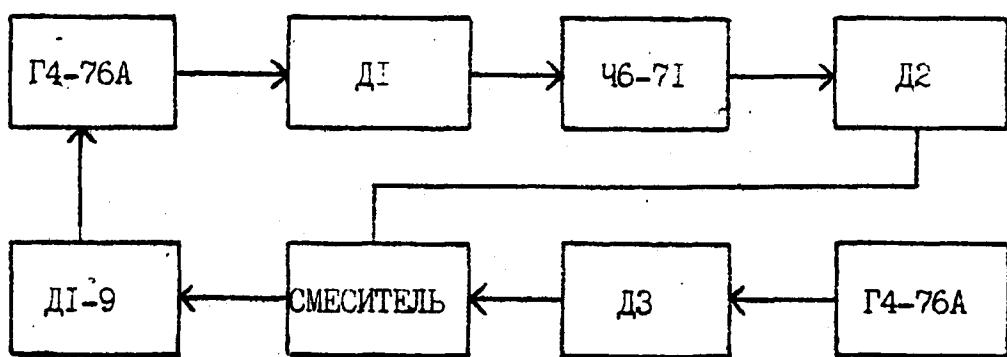


Рис.10 . Структурная схема измерения величины ослабления и погрешности ступенчатого аттенюатора.

Развязывающие аттенюаторы Д1-Д3, а также СМЕСИТЕЛЬ и кабели соединительные ВЧ, входят в состав ЗИП установки Д1-9.

Произведите подготовку поверяемого прибора Ч6-71 к измерениям согласно п.п. 8.1, 8.2 и 8.4 раздела "Подготовка к работе".

Установите тумблер " ", находящийся на передней панели прибора Ч6-71, в положение "0".

Подайте сигнал с выхода развязывающего аттенюатора Д1 на разъем " АТТЕН", расположенный на задней панели прибора Ч6-71, с помощью кабеля соединительного ВЧ (ЗИП Д1-9), а с разъема " ", находящегося на передней панели прибора Ч6-71, сигнал подведите кабелем соединительным ВЧ (ЗИП Д1-9) к аттенюатору Д2.

Произведите измерения согласно инструкции по эксплуатации установки Д1-9 при следующих положениях переключателей УРОВЕНЬ ВЫХОДА, dB прибора Ч6-71;

- а) " 0 "... -9 " ступенями через 1 дБ;
- б) " -19 ";
- в) "-10 "... -70 " ступенями через 10 дБ;
- г) " -79 ".

Первый отсчет по шкале установки производится при нулевом ослаблении аттенюатора, второй отсчет - при выбранном для проверки значении ослабления аттенюатора.

Величина ослабления будет равна разности двух отсчетов.

Результаты считаются удовлетворительными, если уровень выходного сигнала регулируется в пределах 0 - 79 дБ ступенями через 1 дБ.

12.3.8. Проверка пределов погрешности ослабления аттенюаторов производится по методике п.12.3.7.

Величина погрешности будет равна разности между измеренным и номинальным значениями ослабления.

Результаты считаются удовлетворительными, если погрешность величины ослабления не более:

± 1 дБ при ослаблении до 19 дБ;

± 2 дБ при ослаблении до 79 дБ.

12.3.9. Проверка ослабления дискретных комбинационных составляющих спектра с частотами не кратными частоте выходного сигнала в полосе от 0,5 $f_{\text{вых.}}$ до 2 $f_{\text{вых.}}$ ($f_{\text{вых.}}$ - установленное значение выходной частоты) и ослабления второй гармоники выходного сигнала производится согласно структурной схеме, приведенной на рис. II.



Рис. II. Структурная схема измерения комбинационных составляющих спектра выходного сигнала.

Для подготовки поверяемого прибора к измерениям выполните операции согласно п.п. 8.1, 8.2 и 8.4 раздела "Подготовка к работе". Установите тумблер " " на передней панели прибора Ч6-71 в положение " 0 ".

Разъемы " \ominus 5 MHz \ominus ", а также разъемы " \ominus УСИЛИТЕЛЬ" и "АТТЕН \ominus ", которые расположены на задней панели прибора Ч6-71, должны быть соединены при помощи кабелей соединительных ВЧ № 6.

Соедините разъем " \ominus " на передней панели прибора Ч6-71 посредством кабеля соединительного ВЧ № 37 и перехода коаксиального Э2-И14/3 с входным разъемом анализатора спектра С4-60.

Установите тумблер СЕТЬ прибора Ч6-71 в положение "I".

Набирайте при помощи переключателей УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ прибора Ч6-71 значения частот выходного сигнала, приведенные в табл. II, измерьте ослабления возможных дискретных комбинационных составляющих спектра, а также проверьте отсутствие недопустимых по уровню комбинационных составляющих в полосе от $0,5 f_{\text{вых}}$ до $2 f_{\text{вых}}$ и уровень второй гармоники выходного сигнала.

Таблица II

| Частота выходного сигнала синтезатора, кГц |
|--|
| 10000 |
| 100000 |
| 600000 |
| 700000 |
| 800000 |
| 900000 |
| 999999 |
| 1100000 |
| 1299999 |

Примечание I. Допускается наличие комбинационных составляющих с ослаблением не менее 45 дБ, определяемых по формуле

$$F_k = /m_1 (4000 + \Pi_2) - \Pi_2 (4000 - 100\Pi_1) \pm \frac{2}{m} /, \quad (23)$$

где F_k - частота комбинационной составляющей, МГц;

m, m_1, m_2 - положительные целые числа натурального ряда 1, 2, 3...

Π_1 - число индицируемое в разрядах единиц ГГц и сотен МГц;

Π_2 - число индицируемое в разрядах от десятков МГц до единиц кГц.

Пример определения комбинационной составляющей для выходного сигнала частотой 100 МГц при $\Pi_1=2$; $m_1=1$; $m_2=1$; $\Pi_2=1$; $\Pi_2=0$.

$$F_k = /1 (4000 + 0) - 1 (4000 - 100 \cdot 1) \pm \frac{2}{2} / = (100 \pm 1) \text{МГц}. \quad (24)$$

Примечание 2. При измерениях анализатором С4-27 в полосе от 0,5 f до 2 f возможно появление ложных откликов, частота которых определяется по формуле

$$f_{\text{лож}} = \pi f_x \pm \pi f_{\text{гет}}, \quad (25)$$

где π и π - простые целые числа натурального ряда 0,1,2...

f_x - частота выходного сигнала синтезатора частоты 46-71;
 $f_{\text{гет.}}$ - частота выходного сигнала внутреннего гетеродина
анализатора спектра С4-27.

Результаты считаются удовлетворительными, если ослабление комбинационных составляющих соответствует п.2.6. ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ.

12.3.10. Проверка пределов погрешности и установка частоты внутреннего кварцевого генератора производится путем измерения его частоты с помощью аппаратуры, собранной по структурной схеме, приведенной на рис. 12.

Для подготовки поверяемого прибора к измерениям выполните операции согласно пп.8.1, 8.2, 8.4 раздела "Подготовка к работе".

Сигнал внутреннего кварцевого генератора подайте с разъема "← 5 MHz", находящегося на задней панели прибора 46-71, кабелем соединительным ВЧ № 24 (ЗИП 47-12) на разъем ВХОД I компаратора 47-12.

С источника образцовой частоты, стандарта частоты Ч1-69, сигнал частотой 5 МГц подведите кабелем соединительным ВЧ № 21 (ЗИП Ч3-54) к разъему "ВХОД П - 5 MHz" компаратора 47-12 и разъему "ВНЕШ. 5 MHz" частотометра Ч3-54, использующего этот сигнал вместо собственного кварцевого генератора.

Структурная схема измерения частоты кварцевого генератора

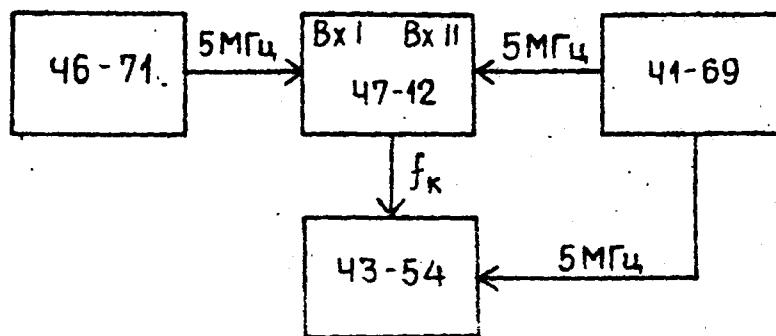


Рис. 12

Сигнал f_k с компаратора частотой 1 МГц через кабель соединительный ВЧ №91 (ЗИП ЧЗ-54) подайте на ВХОД А частотомера ЧЗ-54, работающего в режиме измерения частоты. Время счета частотомера равно 1 или 10 с.

Включите прибор, установив тумблер СЕТЬ в верхнее положение. К измерениям приступите после 2 ч прогрева прибора Ч6-71.

Для повышения достоверности результата измерения записывается не менее 10 последовательных показаний частотомера и находится среднее арифметическое (N_{cp}) по формуле

$$N_{cp} = \frac{\sum_{i=1}^n N_i}{n}, \quad (26)$$

где N_i - показания частотомера (безразмерная величина);
 n - число произведенных измерений.

Относительное изменение среднего значения частоты кварцевого генератора за сутки после 2 ч самопрогрева определяется по формуле

$$\delta = \frac{N_{cp,k} - N_{cp,1}}{10 \cdot M \cdot T \cdot f_n}, \quad (27)$$

где $N_{cp,1}$; $N_{cp,k}$ - средние значения показаний частотомера в начале и в конце интервала измерения.

T - время единичного измерения частотомера, с;

f_n - номинальное значение частоты кварцевого генератора, Гц

$$(f_n = 5 \cdot 10^6 \text{ Гц});$$

M - коэффициент умножения компаратора ($M = 2 \cdot 10^3$).

Результаты считаются удовлетворительными, если относительное изменение среднего значения частоты кварцевого генератора за сутки не более $\pm 1 \cdot 10^{-8}$ после 2 ч самопрогрева.

12.3.10. При выпуске прибора из поверки при необходимости производится подстройка частоты кварцевого генератора путем вращения шлица КОРРЕКТ.ЧАСТОТЫ, находящегося на задней панели прибора Ч6-71.

Если уход частоты не удается выбрать с помощью корректора, то подстройка частоты кварцевого генератора должна быть произведена подбором и заменой дросселя ДрI (ДЛИЗ.261.005).

Для этого необходимо:

установить корректор в среднее положение, для чего измерить

частоту кварцевого генератора при крайних положениях корректора (f_1 и f_2) и установить его в такое положение, чтобы частота кварцевого генератора равнялась среднему значению измеряемых частот

$$f = \frac{f_1 + f_2}{2}, \quad (28)$$

выключить прибор и извлечь из него кварцевый генератор;
снять с кварцевого генератора кожух, отсоединить скобы и пенополиуретановую крышку;

отвинтить два винта и отсоединить крышку подогревателя; на крышке подогревателя заменить дроссель ДрI. При этом следует учитывать, что увеличение индуктивности дросселя на 1 мкГн изменяет частоту кварцевого генератора примерно на 0,35 Гц;

собрать кварцевый генератор, подключить его к прибору и прогреть в течение 2 ч;

проверить значение частоты кварцевого генератора (как это указано в п. 12.3.3);

при необходимости произвести подстройку частоты кварцевого генератора с помощью корректора;

закрепить кварцевый генератор и закрыть прибор.

12.3.II. Проверка пределов корректировки частоты кварцевого генератора проводится по методике п. 12.3.10 путем установки корректора частоты в крайние положения, соответствующие минимальному и максимальному значению частоты. Время самопрогрева прибора не менее 2 ч.

Пределы корректировки частоты определяются по формуле

$$\delta_{1,2} = \frac{N_{cp1,2} - N_0}{M \cdot \Gamma \cdot f_H}, \quad (29)$$

где N_{cp1} , N_{cp2} - средние значения показаний частотомера при максимальном и минимальном значении частоты;

N_0 - показания частотомера, соответствующие номинальному значению частоты ($N_0 = 10^6$ при $\Gamma = 1$ с; $N_0 = 10^7$ при $\Gamma = 10$ с).

Результаты считаются удовлетворительными, если пределы корректировки частоты кварцевого генератора не менее $\pm 5 \cdot 10^{-7}$ относительно номинального значения частоты.

12.4. Оформление результатов поверки

12.4.I. Положительные результаты государственной и ведомственной первичной и периодической поверок прибора оформляются путем записи результатов поверки в табл. I0 и II формулара, которые заверяются в порядке, установленном организацией, проводя-

щей поверку.

12.4.2. В случае отрицательных результатов поверки выпуск прибора и применение его запрещается, о чем делается запись в табл. I0 и II формуляра и гасится клеймо государственной поверки, если она проводилась.