

АО «НПФ «РАДИО – СЕРВИС»



ОКП 422160

УТВЕРЖДАЮ

(в части раздела 6 «Поверка»)

Заместитель директора

по производственной метрологии

ФГУП «ВНИИМС»

УТВЕРЖДАЮ

Директор АО «НПФ «Радио-Сервис»



Н.В. Иванникова

2019 г.

М.П.



В.О. Щекатуров

2019 г.

М.П.

**МЕГАОММЕТРЫ E6-32, E6-31 и E6-31/1**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

РАПМ.411218.002РЭ

с Изменением № 2

Проверил  
Начальник отдела 206.1  
ФГУП «ВНИИМС»  
« 12 » 02 2019 г.

С.Ю. Рогожин

Выполнил  
Начальник сектора отдела 206.1  
ФГУП «ВНИИМС»  
« 12 » 02 2019 г.

А.Ю. Терещенко

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с устройством и принципом работы цифровых мегаомметров Е6-32, Е6-31 и Е6-31/1 (в дальнейшем – мегаомметры) и содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации, меры безопасности и методику поверки.

Мегаомметр Е6-32 соответствует группе 4, мегаомметры Е6-31 и Е6-31/1 - группе 5 по ГОСТ 22261.

Рабочие условия эксплуатации мегаомметров:

- температура от минус 15 до плюс 50 °С для Е6-32, от минус 30 до плюс 50 °С для Е6-31 и Е6-31/1;

- верхнее значение относительной влажности 90 % при температуре 30 °С.

Нормальные условия по п. 4.3.1 ГОСТ 22261:

- температура окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 25 °С;

- относительная влажность воздуха от 30 до 80 %;

- атмосферное давление от 84 до 106 кПа (от 630 до 795 мм рт. ст.).

Мегаомметры выполнены в корпусе исполнения IP54 по ГОСТ 14254.

По требованиям к электробезопасности прибор соответствует ГОСТ IEC 61010-1-2014.

Мегаомметры по электромагнитной совместимости соответствуют ГОСТ Р51522.1.

В связи с постоянным совершенствованием приборов возможны некоторые расхождения между выпускаемыми изделиями и конструкцией, описанной в данном руководстве.



*Внимание! Перед включением мегаомметра ознакомьтесь с настоящим РЭ.*

 


*Внимание! На измерительных гнездах мегаомметра формируется опасное напряжение до 3 кВ.*



*Корпус мегаомметра имеет усиленную изоляцию*

**САТ III 1000В САТ IV 600В Категория измерений**



*Напряжение переменного тока на гнездах «+» и «-» не должно превышать 770 В.*

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	

**РАПМ.411218.002РЭ**

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата																		
					<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Мегаомметры</td> <td>Литера</td> <td>Лист</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Е6-32, Е6-31 и Е6-31/1</td> <td></td> <td>2</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Руководство по эксплуатации</td> </tr> </table>			Мегаомметры		Литера	Лист	Листов	Е6-32, Е6-31 и Е6-31/1			2	46	Руководство по эксплуатации				
Мегаомметры		Литера	Лист	Листов																		
Е6-32, Е6-31 и Е6-31/1			2	46																		
Руководство по эксплуатации																						
Разраб.		Токарев																				
Провер.		Пустовалов																				
Метролог																						
Н. контр.		Орлова																				
Утверд.		Бояринцев																				

# 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

## 1.1 Назначение мегаомметров

Мегаомметры предназначены для измерения электрического сопротивления элементов изоляции (далее – сопротивление изоляции) цепей, не находящихся под напряжением. Мегаомметры измеряют напряжение переменного тока в случае его наличия на объекте измерения. Мегаомметр Е6-32 дополнительно измеряет:

- электрическое сопротивление соединений проводников (далее – сопротивление металlosвязи);
- параметры устройств защиты от перенапряжения (классификационное напряжение ограничителей перенапряжения при протекании постоянного тока 1 мА, статическое напряжение пробоя разрядников на постоянном токе).

## 1.2 Основные метрологические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1– Основные метрологические характеристики

1 Измерение электрического сопротивления изоляции постоянному току	
Диапазоны измерения сопротивления	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности
Е6-31, Е6-31/1, Е6-32	от 1кОм до 999 МОм $\pm (0,03 \times R + 3 \text{ е.м.р.})$
	от 1,00 до 9,99 ГОм $\pm (0,03 \times R + 3 \text{ е.м.р.})$ (испытательные напряжения не менее 250 В) $\pm (0,05 \times R + 5 \text{ е.м.р.})^*$ (испытательные напряжения менее 250 В)
Е6-31, Е6-32	от 10,0 до 99,9 ГОм $\pm (0,05 \times R + 5 \text{ е.м.р.})^*$ (испытательные напряжения не менее 500 В)
	от 100 до 300 ГОм $\pm (0,15 \times R + 10 \text{ е.м.р.})^*$ (испытательные напряжения не менее 500 В)
Диапазоны измерения сопротивления, согласно IEC 61557-2	от R= Испытательное /1 мА до 10 ГОм ( при испытательном напряжении до 500В) от R= Испытательное /1 мА до 300 ГОм ( при испытательном напряжении более 500В)
Время установления показаний при емкости объекта не более 1 мкФ и сопротивлении не более 100 МОм, не более, с	20
2 Испытательные напряжения	
Значения испытательного напряжения на разомкнутых гнездах, В	Е6-31 500, 1000 и 2500
	Е6-31/1 100, 250, 500 и 1000
	Е6-32 от 50 до 2500 (шаг установки 10В)
Пределы допускаемой основной относительной погрешности установки испытательного напряжения, %	от 0 до плюс 15
Ток в измерительной цепи при коротком замыкании, не более, мА	2

Инв № полп	Полп и дата
Рзам инв №	Инв № лублп
Полп и дата	Инв № инв №

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РАПМ.411218.002РЭ	Лист
						3

Продолжение таблицы 1

**3 Измерение напряжения**

Диапазон измерения действующего значения напряжения переменного тока частотой 50 Гц, В	от 40 до 700
--	--------------

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения напряжения переменного тока частотой 50 Гц, В	$\pm (0,05 \times U + 3 \text{ е.м.р.})$
---	--

**4 Измерение классификационного напряжения (только Е6-32)**

Допускаемая абсолютная погрешность формирования испытательного тока «1 мА», мА	$\pm 0,025$
--	-------------

Диапазон измерения напряжения, В	от 100 до 1500
----------------------------------	----------------

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения напряжения	$\pm (0,03 \times U + 5 \text{ е.м.р.})$
--	--

**5 Измерение напряжения пробоя разрядников на постоянном токе (только Е6-32)**

Диапазон измерения напряжения, В	от 100 до 3000
----------------------------------	----------------

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения напряжения	$\pm (0,05 \times U + 10 \text{ е.м.р.})$
--	---

**6 Измерение электрического сопротивления постоянному току (металлосвязь) (только Е6-32)**

Диапазоны измерения сопротивления	от 0,01 Ом до 9,99 кОм
-----------------------------------	------------------------

Диапазон измерения сопротивления, согласно IEC 61557-4	от 0,13 Ом до 10 кОм
--	----------------------

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности	$\pm (0,03 \times R + 3 \text{ е.м.р.})$
---	--

Ток в измерительной цепи для сопротивлений не более 10 Ом, не менее, мА	200
---	-----

Измерительное напряжение на разомкнутых гнездах, В	от 11 до 14
--	-------------

**7 Дополнительные погрешности**

Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерений переменного напряжения, сопротивления изоляции, сопротивления металлосвязи, классификационного напряжения и напряжения пробоя разрядников, вызванной изменением температуры в рабочем диапазоне, 1,5%

Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерений переменного напряжения, сопротивления изоляции, сопротивления металлосвязи, классификационного напряжения и напряжения пробоя разрядников, вызванной изменением относительной влажности окружающего воздуха в рабочем диапазоне, 5 %

Примечания

- 1) е.м.р – единица младшего разряда;
- 2) R, U – значения измеряемых сопротивления и напряжения, соответственно;
- 3) \* - погрешность нормирована при использовании кабеля измерительного РЛПА.685551.001 или РАПМ.685631.001.

1.3 Общие технические характеристики

1.3.1 Номинальный ток мегаомметров при измерении сопротивления изоляции, согласно IEC 61557-2 не менее 1 мА.

1.3.2 Мегаомметры обеспечивают автоматическое переключение диапазонов и определение единиц измерения.

1.3.3 При выключении, мегаомметры сохраняют, а при включении восстанавливают настройки последнего измерения.

Инв № полп	Полп и дата
Взам инв №	Инв № лублп
Полп и дата	Полп и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РАПМ.411218.002РЭ	Лист
						4

1.3.4 Мегаомметры записывают в память результат последнего измерения и отображают его в режиме «Просмотр памяти». Дополнительно, мегаомметр Е6-32 сохраняет до 10000 результатов измерений с возможностью обмена данными с внешним устройством (компьютером).

1.3.5 Мегаомметры используют результаты измерения сопротивления изоляции в моменты времени  $15 \pm 1$  с и  $60 \pm 1$  с (от начала измерения) для расчета коэффициента абсорбции. Дополнительно, мегаомметр Е6-32 использует значение сопротивления изоляции в момент времени  $600 \pm 1$  с (от начала измерения) для вычисления коэффициента поляризации.

1.3.6 Диапазон напряжения питания от 7,5 до 5,2 В. Питание осуществляется от никель-металлогидридного (Ni-Mh) аккумулятора с номинальным напряжением «6 В», емкостью «2000 мА/ч» или от пяти сменных элементов питания типоразмера АА, устанавливаемых в батарейном отсеке. Допускается применение пяти аккумуляторов типоразмера АА номинального напряжения «1,2 В».

1.3.7 Мегаомметры обеспечивают самоконтроль напряжения питания. При снижении напряжения от 5,2 В до 5,0 В происходит отключение мегаомметров.

1.3.8 Мегаомметры имеют режим зарядки аккумулятора, в который переходят автоматически при подключении блока питания. Процесс зарядки отображается на индикаторе. Мегаомметры обеспечивают защиту от неправильного подключения аккумулятора и перезарядки.

1.3.9 Время готовности мегаомметров при включении питания не более 3 с.

1.3.10 Время непрерывной работы мегаомметров в нормальных условиях при измерении сопротивлений при работе по циклу: измерение – 1 минута, пауза – 2 минуты, не менее 5 часов.

1.3.11 При неиспользовании мегаомметра в течение от 2 до 3 минут, происходит автоматическое выключение.

1.3.12 Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «высокий».

1.3.13 Мощность потребления, не более, 6,5 Вт.

1.3.14 Масса, не более, 0,8 кг.

1.3.15 Габаритные размеры, не более, 88x105x245 мм.

1.3.16 Срок службы, не менее, 10 лет.

1.4 Комплектность

Инв № полп	Полп и дата
Рзам инв №	Полп и дата
Инв № лублп	Полп и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

РАПМ.411218.002РЭ

Лист

5

Комплект поставки мегаомметра в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 - Комплект поставки

Наименование	Количество
1 Мегаомметр Е6-32 (Е6-31, Е6-31/1)	1
2 Руководство по эксплуатации РАПМ.411218.002РЭ	1
3 Блок питания	1
4 Комплект кабелей в составе: кабель РЛПА.685551.002 - измерительный, красный, длиной 1,5 м; кабель РЛПА.685551.002-03 - измерительный, синий, длиной 1,5 м; кабель РЛПА.685641.002 – соединительный, длиной 1,5 м; кабель РАПМ.685631.001 - измерительный экранированный, длиной 1,5 м	1 1 1 0/1 *
5 Батарейный отсек РАПМ.436244.007	1
6 Зажим типа «крокодил»: для Е6-32; для Е6-31(Е6-31/1)	2 1
7 Bluetooth-USB адаптер (только для Е6-32)	1
8 Сумка для переноски	1
9 Упаковка транспортная	1
* - поставляется при отдельном заказе	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Полл и лата

Инд № лубп

Рзам инв №

Полл и лата

Инд № полл

РАПМ.411218.002РЭ

Лист

6

### 1.5 Устройство и работа

Органы управления, индикации и сигнальные разъемы располагаются на передней панели. В Е6-32 информация выводится на жидкокристаллический индикатор (ЖКИ), в Е6-31 и Е6-31/1 – на светодиоды (выбор испытательного напряжения) и сегментные светодиодные индикаторы. Подвижная защитная панель, закрывает индикатор и кнопки управления. Гнездо типа «джек» внизу прибора предназначено для подключения блока питания при зарядке аккумулятора (центральный штырь – «минус» питания).

Измерение сопротивления изоляции основано на измерении тока в цепи, при приложении испытательного напряжения. Рассчитанная величина сопротивления отображается на индикаторе и запоминается. Переключение диапазонов измерения и определение единиц измерения производятся автоматически.

Измерение сопротивления металlosвязи (только Е6-32) основано на измерении напряжения на нагрузке при протекании через неё испытательного тока. Рассчитанная величина сопротивления отображается на индикаторе и запоминается. Изменение величины испытательного тока, переключение диапазонов измерения и определение единиц измерения производятся автоматически.

Измерение классификационного напряжения (только Е6-32) ограничителей перенапряжения (варисторов) основано на постепенном увеличении тока через нагрузку до 1 мА. При достижении предельного значения тока напряжение на нагрузке измеряется, запоминается и отображается на индикаторе.

Измерение напряжения пробоя разрядника (только Е6-32) основано на постепенном увеличении напряжения, подаваемого на проверяемый разрядник, и его фиксации при достижении заданной силы тока через разрядник.

Общий вид Е6-32, Е6-31 и Е6-31/1 приведен на рисунке 1.1.

Инв № полп	Полп и дата	Взам инв №	Инв № лубп	Полп и дата	РАПМ.411218.002РЭ					Лист
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	7



Рисунок 1.1 - Общий вид Е6-32(слева), Е6-31 (в центре) и Е6-31/1 (справа)

1 - гнездо  $\ominus \text{---} \oplus$  для подключения блока питания (центральный штырь – «минус»);

2 – защитная панель (защитная крышка);

3 - передняя панель;

4 – ручка (крюк).

Расположение органов управления Е6-32 и разъёмов подключения измерительных кабелей показано на рисунке 1.2.

Инд. № полп	Полп и дата	Взам инв. №	Инд. № лубп	Полп и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

РАПМ.411218.002РЭ

Лист

8

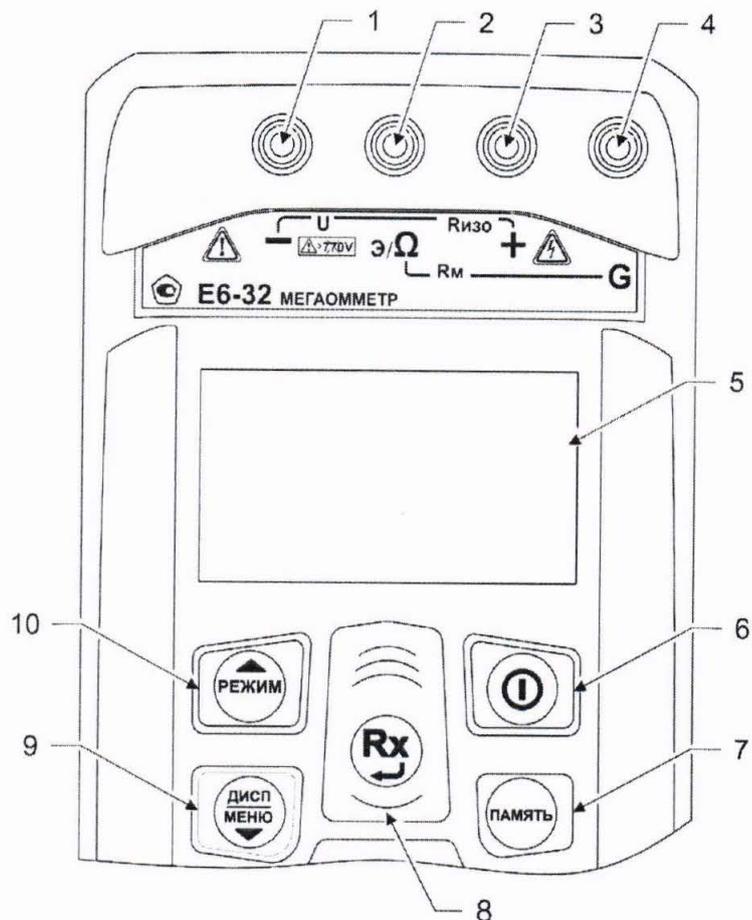


Рисунок 1.2 - Расположение разъёмов подключения и органов управления прибора E6-32

1...4 – гнезда для подключения кабелей;

5 – жидкокристаллический индикатор прибора;

6 - кнопка  - включение и выключение мегаомметра;

7 - кнопка  - кнопка вызова функции работы с памятью (запись, чтение, удаление и передача на компьютер измеренных значений);

8 - кнопка  – начало или прекращение измерений. В режиме меню кнопка выполняет функцию подтверждения выбранного действия, либо возврата в основной режим.

9 - кнопка  - предназначена для переключения вида и объема отображаемой информации во время испытания изоляции (см.п.2.3.4): значение сопротивления изоляции, коэффициента абсорбции, коэффициента поляризации. По

Имя № полп	Полп и лата	Взам инв №	Инд № публ	Полп и лата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

РАПМ.411218.002РЭ

Лист

9

окончании активного измерения, кнопка по удержанию предназначена для перехода в режим меню. В режиме меню кнопка выполняет функцию движения по меню вниз.

10 – кнопка  - предназначена для переключения режимов: выбор испытательного напряжения при измерении сопротивления изоляции, измерение сопротивления металlosвязи и классификационного напряжения. В режиме меню кнопка выполняет функцию движения по меню вверх.

Расположение органов управления E6-31, E6-31/1 и разъёмов подключения измерительных кабелей показано на рисунке 1.3.

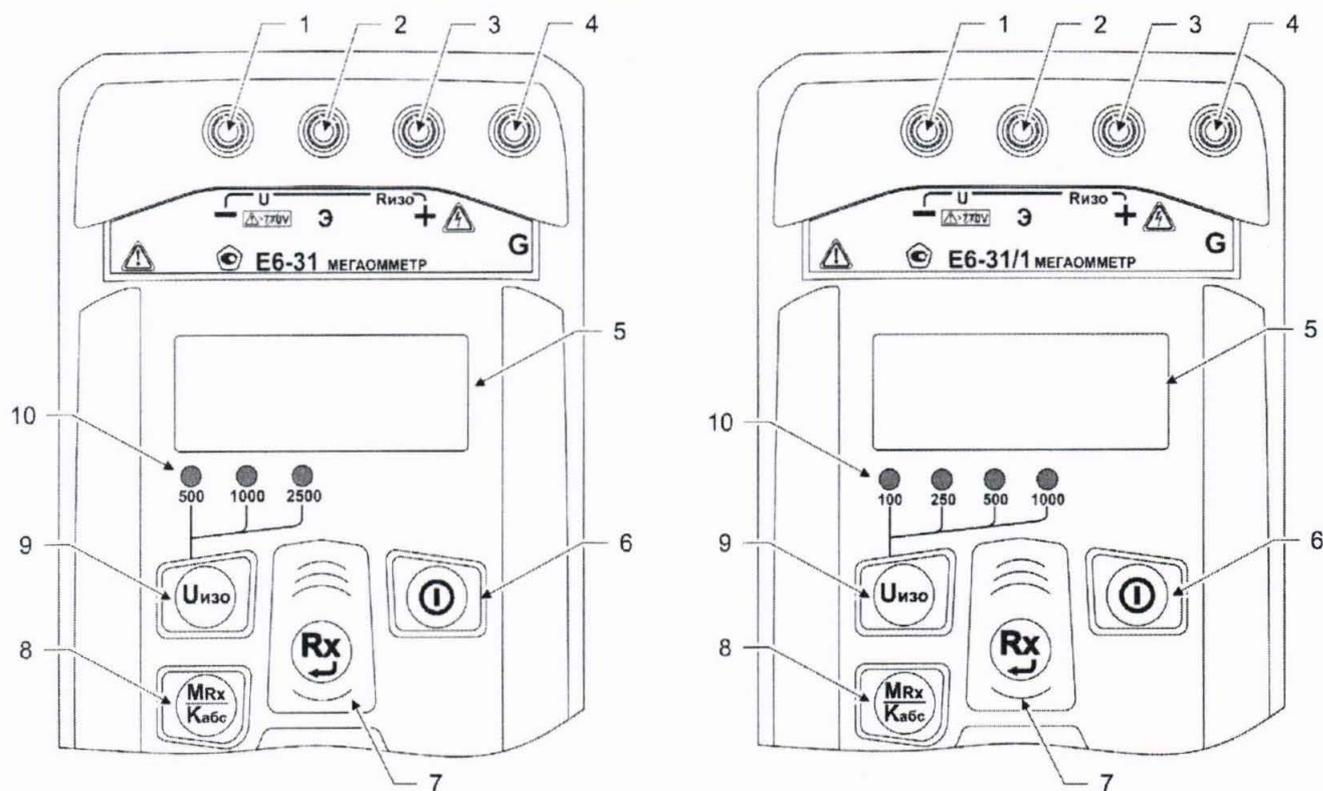


Рисунок 1.3 - Расположение разъёмов подключения и органов управления прибора E6-31 и E6-31/1

- 1...4 – гнезда для подключения кабелей;
- 5 – сегментный индикатор измеренного значения и единиц измерения («V» - Вольт, «K» - кОм, «M» - МОм, «G» - ГОм);

6 - кнопка  - включение и выключение мегаомметра;

7 - кнопка  – начало или прекращение измерений;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

8 - кнопка  - вывод на индикацию результатов последнего измерения из памяти мегаомметра и коэффициента абсорбции (см.п. 2.4.4);

9 - кнопка  - установка испытательного напряжения;

10 - индикаторы испытательных напряжений, в вольтах (слева направо, соответственно, - «500», «1000» и «2500» для Е6-31 и «100», «250», «500» и «1000» для Е6-31/1).

Внешний вид измерительного экранированного кабеля приведён на рисунке 1.4.



Рисунок 1.4 - Внешний вид экранированного измерительного кабеля РАПМ.685631.001

#### 1.6 Маркировка и упаковка

Маркировка прибора соответствует ГОСТ 22261, ГОСТ IEC 61010-1-2014 и комплекту конструкторской документации (КД). Упаковка прибора соответствует ГОСТ 9181 и комплекту КД.

Инв № полп	Полп и лата	Рзам инв №	Инв № лубл	Полп и лата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

РАПМ.411218.002РЭ

Лист

11

## 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

К эксплуатации допускаются работники из числа электротехнического персонала, обученные и аттестованные для работы в электроустановках и изучившие настоящее руководство по эксплуатации.

При работе с прибором необходимо соблюдать требования «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» и применять средства защиты от поражения электрическим током согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».



**ВНИМАНИЕ!** *Не допускается работать с неисправным, поврежденным и не проверенным прибором и нарушать порядок работы с ним.*



**ВНИМАНИЕ!** *Во время проведения измерения на гнезде «+» и испытуемом объекте формируется высокое напряжение. После прекращения измерения, снижение остаточного напряжения до безопасного уровня контролируйте по показаниям вольтметра на индикаторе прибора.*

### 2.2 Подготовка к работе

2.2.1 В случае если прибор находился при температуре, отличной от рабочей, предварительно выдержать его при рабочей температуре в течении двух часов.

Мегаомметр проверить на отсутствие механических повреждений и загрязнений. Проверить исправность защитных крышек и креплений, проверить целостность изоляции и отсутствие загрязнений кабелей. Проверить отсутствие механических повреждений и загрязнений на блоке питания. Проверить дату последней поверки мегаомметра. Срок поверки не должен истечь.

При эксплуатации мегаомметра необходимо перед работой очистить измерительные гнезда и поверхности вокруг них. Несоблюдение этого указания может внести значительную погрешность в измерения, вызванную поверхностными токами утечки.

При использовании кабеля измерительного экранированного периодически рекомендуется проверять электрическое сопротивление между его сигнальной и экранной цепями. Сопротивление при испытательном напряжении 2500 В должно быть не менее 3 ГОм.

### 2.2.2 Зарядка аккумулятора

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Полп и дата	Взам инв	№ инв	Инд № лублп	Полп и дата	Инд № полп	РАПМ.411218.002РЭ	Лист
												12

Для питания мегаомметра используется никель-металлогидридный аккумулятор «5Н-АА2000В-1» с номинальной ёмкостью «2000 мА/ч».

*Примечание - Перед зарядкой убедитесь, что в батарейный отсек установлен аккумулятор, а не батареи. Пренебрежение данным правилом может привести к повреждению батарейного отсека и батареи.*

*Примечание - Зарядка аккумулятора проводится при температуре окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 30 °С. Пренебрежение данным правилом снижает ресурс аккумулятора.*

Для зарядки аккумулятора подключить выходной штекер блока питания из комплекта поставки к гнезду «джек» прибора. Блок питания включить в сеть «220 В».

У прибора Е6-32 процесс заряда аккумулятора отображается заполнением символа «Батарея» на индикаторе. По завершению зарядки символ «Батарея» заполнен.

У приборов Е6-31 и Е6-31/1 процесс заряда аккумулятора отображается в виде бегущей снизу-вверх полосы под символом «-|» на передней панели прибора. При окончании процесса зарядки бегущая полоса сменяется тремя горизонтальными светящимися полосами.

Для зарядки полностью разряженного аккумулятора требуется от 7 до 8 часов.

При длительном неиспользовании мегаомметра рекомендуется один раз в три месяца проводить подзарядку аккумулятора.

*Примечание - Зарядка штатного аккумулятора производится током от 400 мА до 500 мА. При зарядке аккумулятора с другой номинальной ёмкостью рекомендуется периодически проверять его температуру, например, на ощупь. При быстром подъёме температуры зарядку необходимо прекратить.*

### 2.3 Работа с прибором Е6-32

Для включения (выключения) прибора нажмите кнопку .

После включения и самотестирования прибора на его индикаторе сначала отображается версия программного обеспечения (далее, ПО), затем прибор переходит в режим последнего перед выключением измерения.

Уровень напряжения питания отображается в виде символа «Батарея» в верхнем правом углу: площадь затемнения символа пропорциональна напряжению питания. Если на индикаторе появляется надпись «Аккумулятор разряжен. Отключение», и прибор выключается (напряжение питания ниже 5,2..5,0В), то

Инв № полп	Полп и плата
Рзам инв №	
Инв № публп	
Полп и плата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

РАПМ.411218.002РЭ

Лист

13

необходимо зарядить аккумулятор согласно п. 2.2.2), заменить аккумулятор или батареи питания согласно п.2.5.

### 2.3.1 Управление и сервисные возможности (меню) прибора

Для входа в меню прибора нажмите и удерживайте кнопку . Меню контекстное - зависит от текущего режима измерения. Навигация по пунктам меню осуществляется с помощью кнопок  и , редактирование выбранного пункта (выбранный пункт выделен инверсно) и подтверждение – по нажатию кнопки .

В пункте «НАСТРОЙКА ПРИБОРА» осуществляется изменение уровня контрастности индикатора, выбор языка интерфейса и включение / отключение звуковых предупреждений. Пример настройки показан на рисунке 2.1.

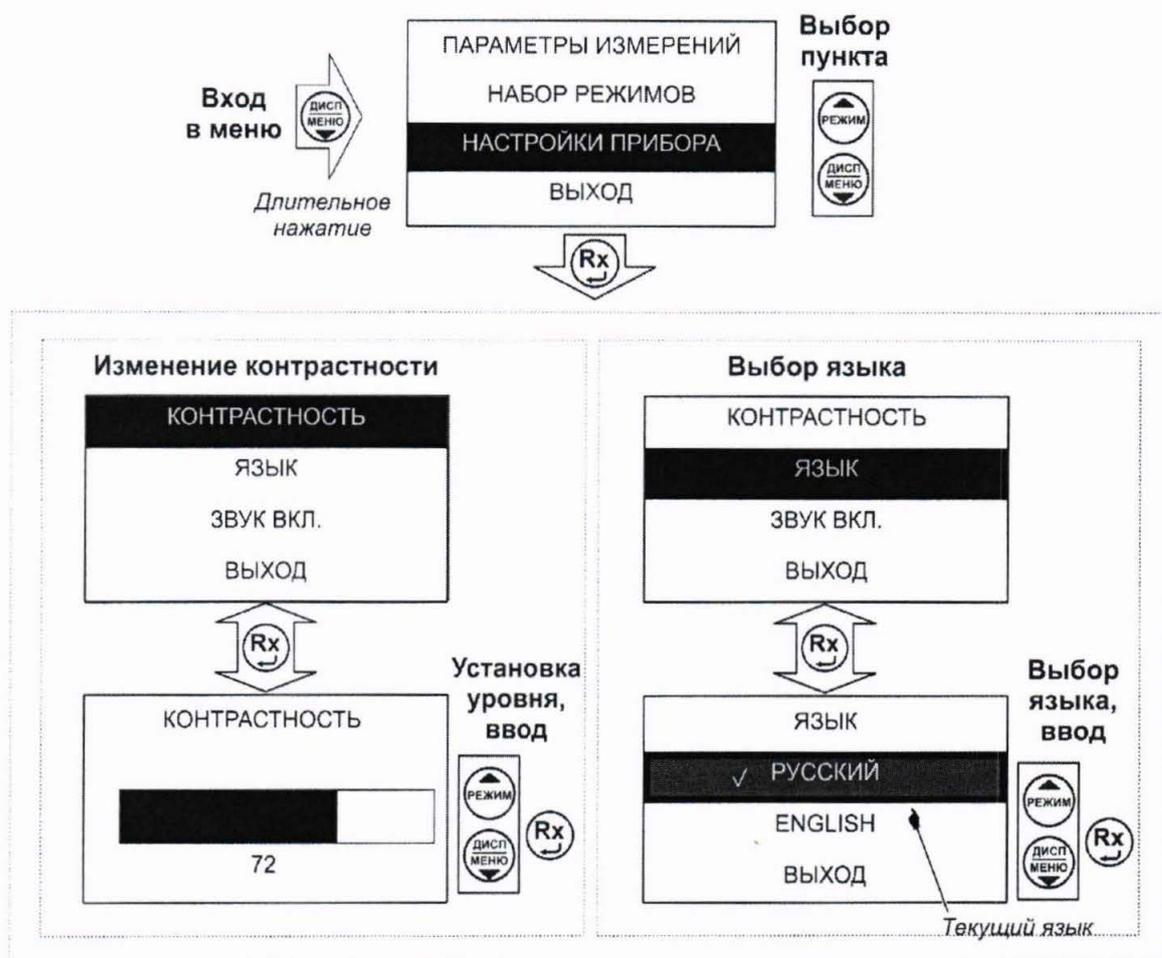


Рисунок 2.1 – Меню. Настройки прибора

В пункте «НАБОР РЕЖИМОВ» имеется возможность исключить или добавить в набор доступных режимов испытаний фиксированные значения напряжений (50,

Инв № полп	Полп и дата
Рзам инв №	Инв № полп
Полп и дата	
Инв № полп	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

100, 250, 500, 1000 и 2500 В), измерение сопротивления металlosвязи ( $U_m$ ), измерение классификационного напряжения ( $U_{кл}$ ), измерение напряжения пробоя разрядников ( $U_{разр}$ ), а также изменить значения пользовательских испытательных напряжений ( $U_{п1}$ ,  $U_{п2}$ ).

Активные режимы, доступные при выборе кнопкой , отмечены знаком «V» (см. рисунок 2.2). Для добавления или удаления режима из списка доступных, выберите соответствующую позицию и нажмите кнопку , кроме  $U_{п1}$  и  $U_{п2}$ .

Пример изменения значений пользовательских испытательных напряжений  $U_{п1}$  и  $U_{п2}$  показан на рисунке 2.2.

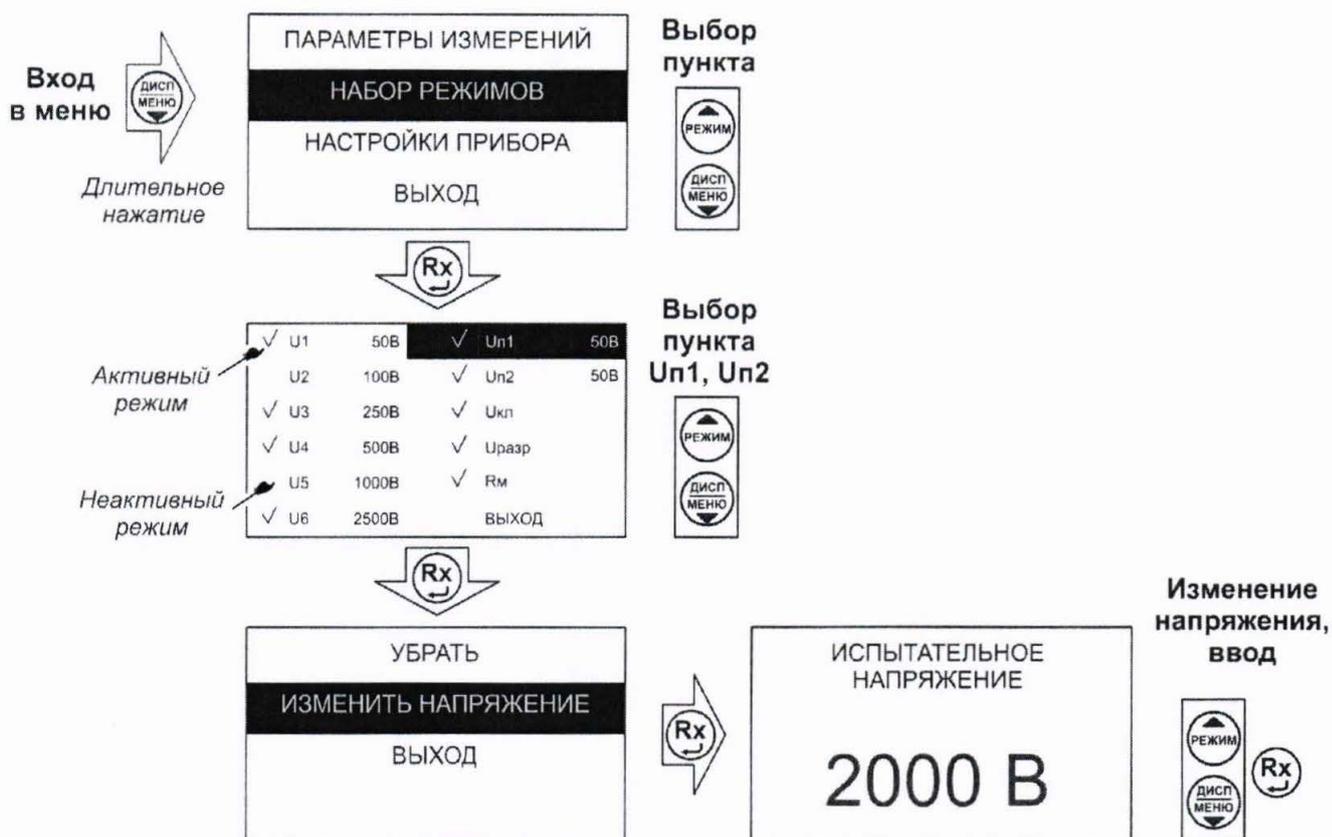


Рисунок 2.2 – Меню. Набор режимов

Напряжения  $U_{п1}$  и  $U_{п2}$  также могут быть добавлены в список или удалены из него при выборе пунктов «Поместить» или «Удалить» соответственно.

В пункте «ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРЕНИЙ» (доступен только в режиме измерения сопротивления изоляции, см.п. 2.3.5.) осуществляются:

- установка времени продолжительности испытания изоляции от 1 до 10 минут;
- выбор формулы расчета коэффициента абсорбции:  $K_{АБС}=R_{60}/R_{15}$  или  $K_{АБС}=R_{60}/R_{30}$ ;
- включение / отключение вычисления коэффициента поляризации.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

### 2.3.2 Работа с памятью

В мегаомметре Е6-32 память организована в виде набора 100 нумерованных объектов, каждый из которых состоит из 100 нумерованных ячеек. Дополнительно, объектам и ячейкам с помощью программы RS-terminal (см. п. 2.3.3) могут быть присвоены собственные имена.

По завершении измерения на индикаторе в течение 20 секунд отображается результат последнего измерения. Для сохранения данных нажмите кнопку , результат может быть записан в выбранную ячейку выбранного объекта согласно рисунка 2.3.

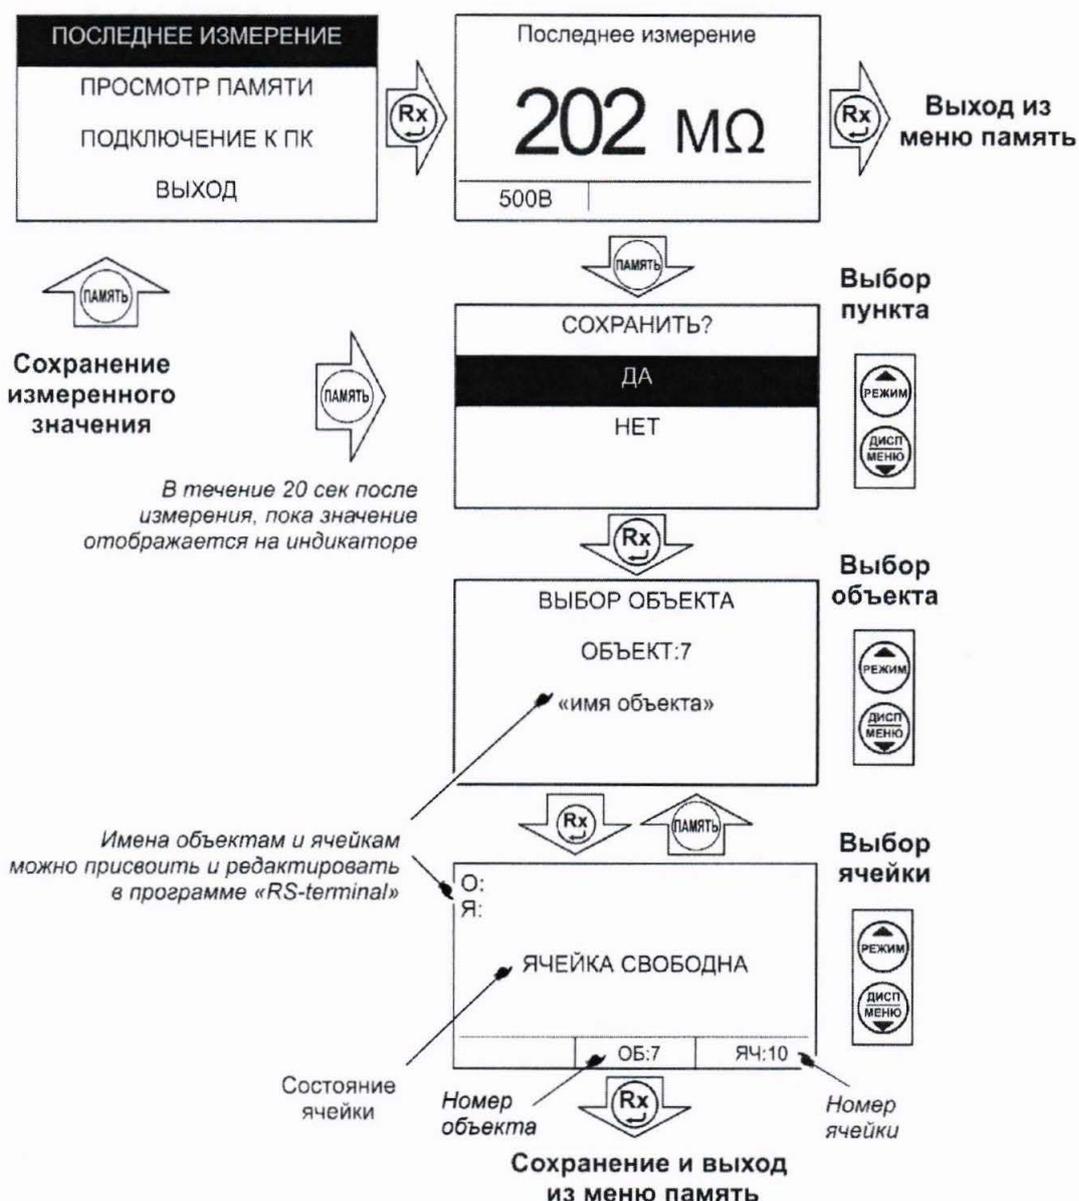


Рисунок 2.3 – Меню записи в память. Запись результата

Если прошло более 20 секунд после окончания измерения или прибор выключился, то для просмотра последнего измеренного значения и его дальнейшей

Имя	№ полп	Полп и лата	Рзам	инв	№	Имя	№ лубл	Полп и лата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

записи в память прибора нажмите кнопку , выберите пункт «ПОСЛЕДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ» и сохраните его в выбранной ячейке выбранного объекта согласно рисунка 2.3.

Для просмотра сохраненных результатов измерений выберете в меню прибора пункт «ПРОСМОТР ПАМЯТИ» - на индикаторе появится окно выбора объекта. После выбора, на индикаторе отобразится информация, записанная в текущую ячейку текущего объекта. Если в выбранной ячейке отсутствует запись, то появляется информация «Ячейка свободна». Навигация по ячейкам памяти

осуществляется с помощью кнопок  и , выход из меню памяти по нажатию

кнопки  или . Для удаления содержимого выбранной ячейки или объекта (всех

ячеек в объекте), нажмите и удерживайте в течении двух секунд кнопку .

### 2.3.3 Работа с компьютером

В мегаомметре Е6-32 реализована возможность обмена данными с внешним устройством (компьютером) по беспроводной связи. Для передачи данных в ПК необходимо наличие устройства Bluetooth. При отсутствии встроенного устройства необходим внешний Bluetooth-USB адаптер.

Прием и передача производится средствами операционной системы компьютера. Данные передаются и сохраняются на ПК в виде текстовых файлов, содержащих информацию, хранящуюся в памяти прибора. Для удобства работы с данными используется специализированная программа «RS-terminal», которая позволяет присваивать собственные имена объектам и ячейкам (длина имени до десяти символов), генерировать отчеты и т.п. Программа и её подробное описание доступно для скачивания на сайте компании [www.radio-service.ru](http://www.radio-service.ru).

Для обмена данными с компьютером необходимо:

- включить персональный компьютер и запустить программу RS-terminal;
- во включенном приборе войти в меню памяти, а в этой опции в пункт «ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК»;
- в окне программы RS-terminal выбрать необходимые объекты и ячейки. Файл с результатами измерений может быть скопирован и отредактирован любым текстовым редактором.

Инв № полп	Полп и дата
Взам инв №	Инв № лубп
Полп и дата	Полп и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

РАПМ.411218.002РЭ

Лист

17

*Примечание - Компьютер должен располагаться в условиях прямой видимости на расстоянии не более 8 метров от мегаомметра.*

### 2.3.4 Измерение напряжения

После включения прибора и выбора кнопкой  режима измерения сопротивления изоляции прибор переходит в режим вольтметра, он измеряет и отображает на индикаторе действующее значение напряжения между гнездами «+» и «-» и его тип (переменное или постоянное напряжение). Пример индикации показан на рисунке 2.7.

*Примечание - Действующее значение напряжения между гнездами «+» и «-» не должно превышать 770 В, между остальными гнездами не более 300В. Несоблюдение этого правила может привести к выходу прибора из строя.*

### 2.3.5 Измерение сопротивления изоляции

Перед началом измерения сопротивления изоляции в пункте «ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРЕНИЙ» меню прибора возможны следующие настройки:

- установка длительности теста – времени формирования испытательного напряжения - от 1 до 10 минут;
- выбор метода расчета коэффициента абсорбции:  $K_{ABC} = R_{60} / R_{15}$  или  $K_{ABC} = R_{60} / R_{30}$ , см. п.2.3.6;
- включение / отключение вычисления коэффициента поляризации, см. п.2.3.6.

Пример изменения параметров показан на рисунке 2.4.

Имя	№ полп	Полп и дата	Взам	инв	№	Инд	№	лвбп	Полп и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

РАПМ.411218.002РЭ

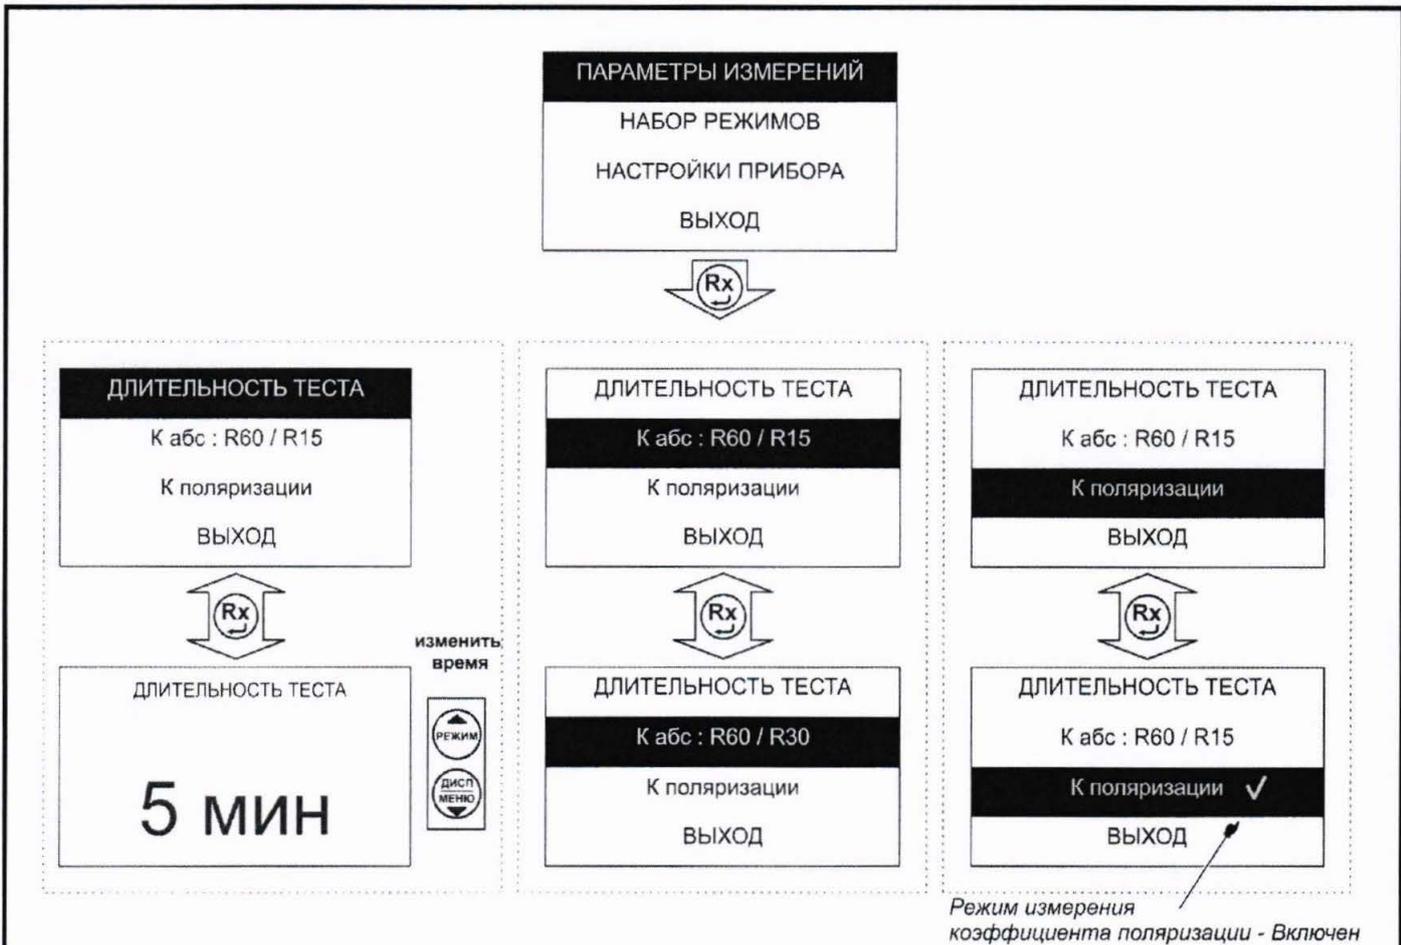


Рисунок 2.4 – Меню. Параметры измерений

Подключение мегаомметра Е6-32 для проведения измерения сопротивления изоляции кабеля показано на рисунках 2.5 и 2.6а. Измерения сопротивлений более 10ГОм и более 1ГОм при напряжении менее 250В с нормируемой точностью необходимо проводить с помощью экранированного измерительного кабеля РАПМ.685631.001 или РЛПА.685551.001, как показано на рисунке 2.5б.

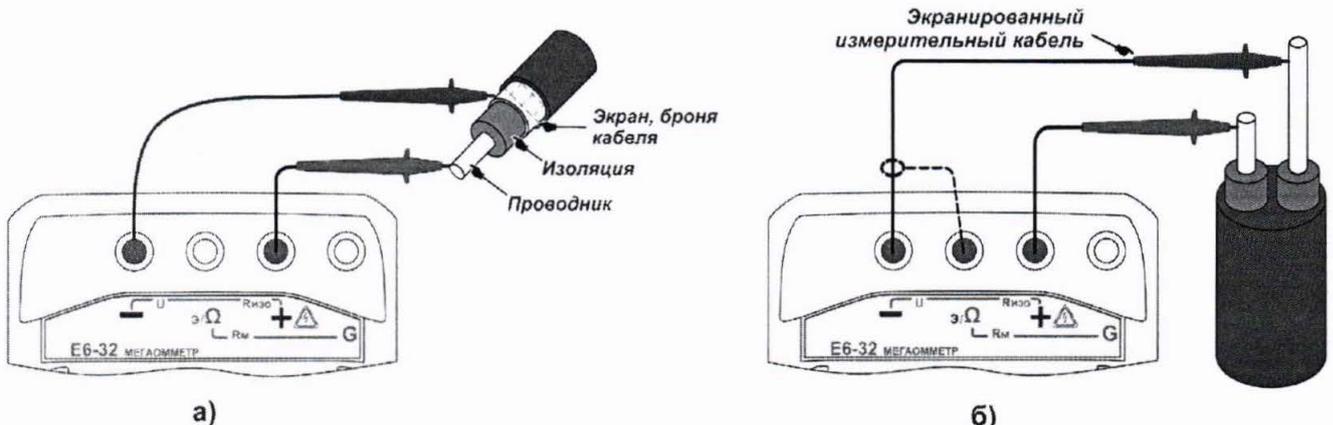


Рисунок 2.5 - Измерение сопротивления изоляции кабеля

Для исключения влияния поверхностных токов утечки (например, вызванных загрязнением поверхности измеряемого объекта) используется трёхпроводная схема

Полл и патв
Инв № лубл
Рзам инв №
Полл и патв
Инв № полл

измерения. В случае измерения сопротивления изоляции между проводниками кабеля, применяется защитное кольцо из фольги одетое на изолятор одного из проводников и подключённое к гнезду «G» мегаомметра, как показано на рисунке 2.6а. При проверке изоляции между обмотками трансформатора к гнезду «G» необходимо подключить корпус трансформатора, как показано на рисунке 2.6б.

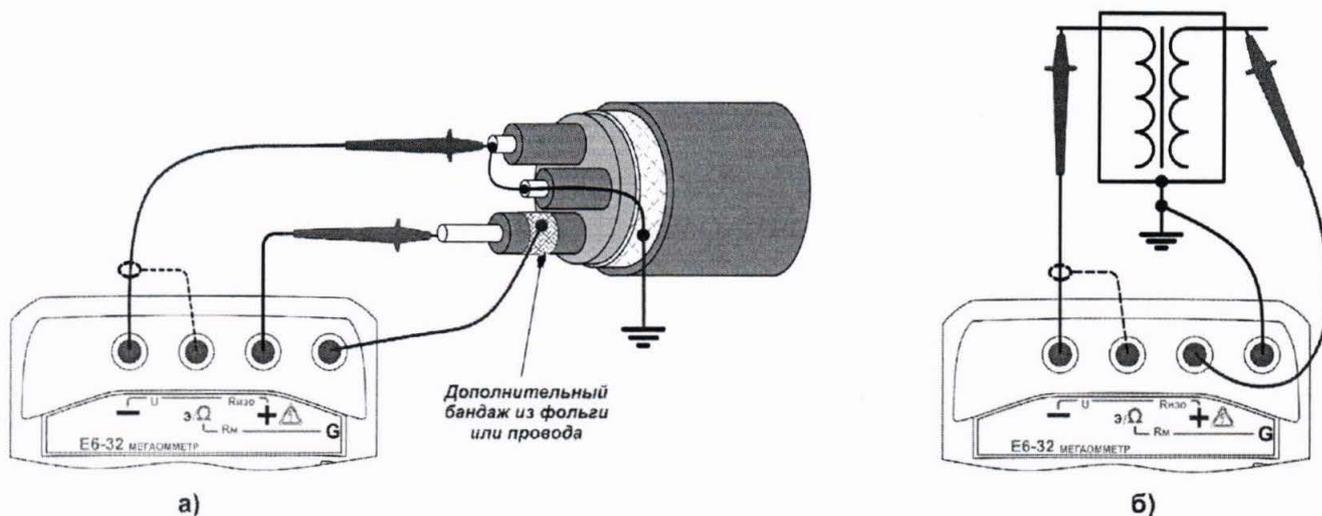


Рисунок 2.6 – Снижение влияния поверхностных токов утечки

Далее кнопкой  выберите значение испытательного напряжения. По показаниям вольтметра убедитесь в отсутствии остаточного или наведённого напряжения на объекте испытания. Для запуска измерений дважды нажмите кнопку . Формирование напряжения будет сопровождаться редким прерывистым звуковой сигналом, а измеренные значения сопротивления изоляции и фактического напряжения на объекте будут отображаться на индикаторе, как показано на рисунке 2.7. Следует учитывать, что достоверными следует считать установившиеся показания.

Для просмотра дополнительной информации о коэффициенте абсорбции  $K_{АБС}$  и коэффициент поляризации  $K_{Пол}$  (см.п.2.3.6) нажмите кнопку .

Что бы прервать измерение раньше установленного в настройках времени нажмите кнопку .

Инв № полп	Полп и лата	Взам инв №	Инв № лубп	Полп и лата	Инв № полп	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РАПМ.411218.002РЭ		Лист
													20



**НАЧАЛО ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ**

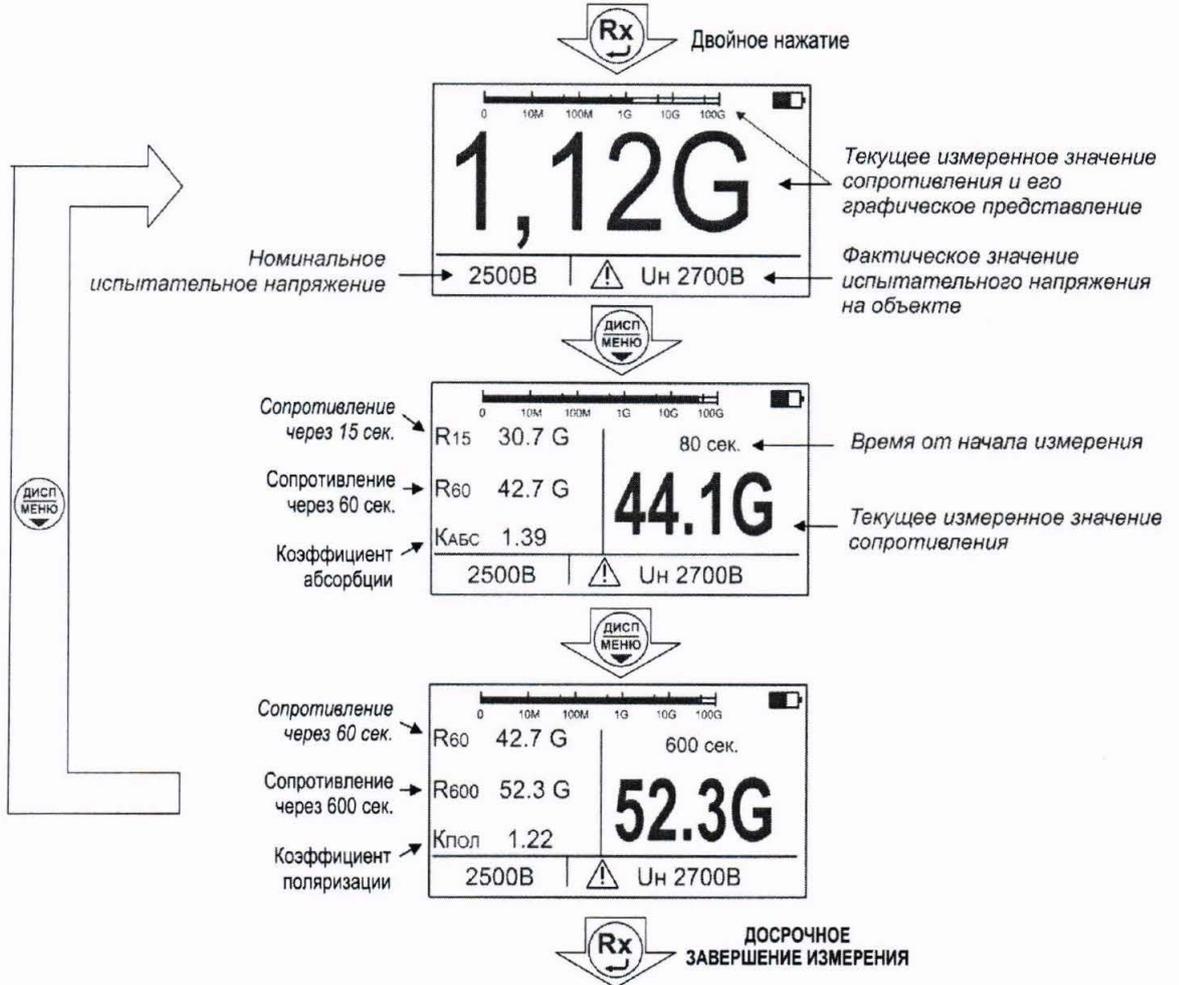


Рисунок 2.7 – Измерение сопротивления изоляции

После завершения измерения автоматически начинается снятие с объекта остаточного напряжения, значение которого «Un» отображается на индикаторе и сопровождается частым прерывистым звуковым сигналом до достижения безопасного уровня 50В.

Имя № полп	Полп и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РАПМ.411218.002РЭ	Лист
Имя № полп	Полп и дата	Имя № полп		21				

По окончании измерения, его результаты выводятся на индикатор в течение 20 секунд и могут быть записаны в память (см. п.2.3.2). После этого мегаомметр переходит в режим измерения напряжения.

*Примечание - При проведении измерений на ряде заземленных объектов обратите внимание на следующее:*

*- обычно, если один из контактов измеряемого сопротивления заземлен (рисунок 2.6.а), то к нему рекомендуется подключать «-» мегаомметра. Однако, в случае неустойчивых показаний смена полярности подключения может обеспечить более стабильные показания.*

*- на ряде объектов для исключения срабатывания устройств защиты необходимо заранее выяснить допустимую полярность приложения испытательного напряжения. Полярность испытательного напряжения указана на гнездах мегаомметра.*

*- на объекте может присутствовать наведенное постоянное напряжение. В этом случае рекомендуется проводить измерения дважды - со сменой полярности приложенного испытательного напряжения. Это позволит определить истинное значение сопротивления изоляции как среднее значение двух измерений.*

Для кратковременных измерений сопротивления изоляции нажмите и удерживайте кнопку , при отпускании кнопки измерение прекращается.

### 2.3.6 Вычисление коэффициентов абсорбции и поляризации

**Коэффициент абсорбции (K<sub>АБС</sub>)** применяется для оценки степени увлажнения изоляции кабельных линий, трансформаторов, электродвигателей и т.п.: оценивается скорость заряда абсорбционной емкости (емкости вызванной неоднородностями и загрязнением материала, включениями воздуха и влаги) изоляции при приложении испытательного напряжения. Коэффициент абсорбции автоматически вычисляется по результатам измерения сопротивления изоляции по одной из формул:

$$K_{АБС} = R_{60} / R_{15} \text{ (установлена по умолчанию)} \quad (1a)$$

$$K_{АБС} = R_{60} / R_{30} \quad (1б),$$

где R<sub>15</sub>, R<sub>30</sub>, R<sub>60</sub> – значение сопротивления изоляции после 15, 30 и 60 секунд от начала измерения соответственно. По умолчанию вычисление коэффициент

Инв № полп	Полп и лата	Рзам инв №	Инв № лубп	Полп и лата

абсорбции установлено по формуле 1а и может быть изменено пользователем в настройке параметров измерения (см. п.2.3.5).

Состояние изоляции считается отличным, если  $K_{АБС} > 1.6$  (происходил длительный процесс заряда абсорбционной ёмкости малыми токами), удовлетворительным – если  $1.3 \leq K_{АБС} \leq 1.6$ , опасным - если  $K_{АБС} < 1.3$  (происходил кратковременный процесс заряда абсорбционной емкости большими токами) в диапазоне температур от 10 °С до 30 °С. В последнем случае, а также при снижении коэффициента абсорбции более чем на 20% относительно заводских данных, рекомендуется сушка изоляции. Для индикации коэффициента абсорбции во время

или по окончании измерения нажмите кнопку .

**Коэффициент поляризации ( $K_{пол}$ )** применяется для оценки степени старения изоляции кабельных линий, трансформаторов и электродвигателей. Он учитывает изменение структуры диэлектрика и, как следствие, повышение способности заряженных частиц и диполей перемещаться под действием электрического поля. Коэффициент  $K_{пол}$  автоматически вычисляется по результатам измерения сопротивления изоляции по формуле:

$$K_{пол} = R_{600} / R_{60} \quad (2),$$

где  $R_{60}$ ,  $R_{600}$  – значение сопротивления изоляции после 60 с и 600 с после начала измерения, соответственно. Вычисление коэффициента поляризации по умолчанию отключено, и может быть включено пользователем при настройке параметров измерения (см. п.2.3.5).

Рекомендуется использовать следующие показатели  $K_{пол}$  для оценки качества изоляции:

$K_{пол} < 1$  – ресурс изоляции исчерпан, начинается процесс снижения сопротивления изоляции (возможно, до неприемлемого уровня);

$1 \leq K_{пол} < 2$  – ресурс изоляции снижен, но дальнейшая эксплуатация возможна;

$2 \leq K_{пол} < 4$  – ресурс изоляции достаточен, нет ограничений на эксплуатацию;

$K_{пол} \geq 4$  – ресурс изоляции не снижен, нет ограничений на эксплуатацию.

*Примечание - Решение об эксплуатации изолятора с  $K_{пол} < 1$  должно приниматься на основе дополнительных исследований: более частые проверки состояния изоляции, прогнозирование момента уменьшения сопротивления до неприемлемого уровня.*

Инв № полп	Полп и лата	Взам инв №	Инв № лубп	Полп и лата	РАПМ.411218.002РЭ					Лист
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	23

Для индикации коэффициента поляризации во время или по окончании измерения нажмите кнопку .

*Примечание - Если время измерения было недостаточно для вычисления коэффициентов абсорбции или поляризации, то в соответствующих пунктах проставляются прочерки.*

### 2.3.7 Измерение сопротивления металlosвязи

Кнопкой  выберите режим измерения сопротивления металlosвязи «Rm». Подключите измерительные кабели согласно рисунка 2.8.

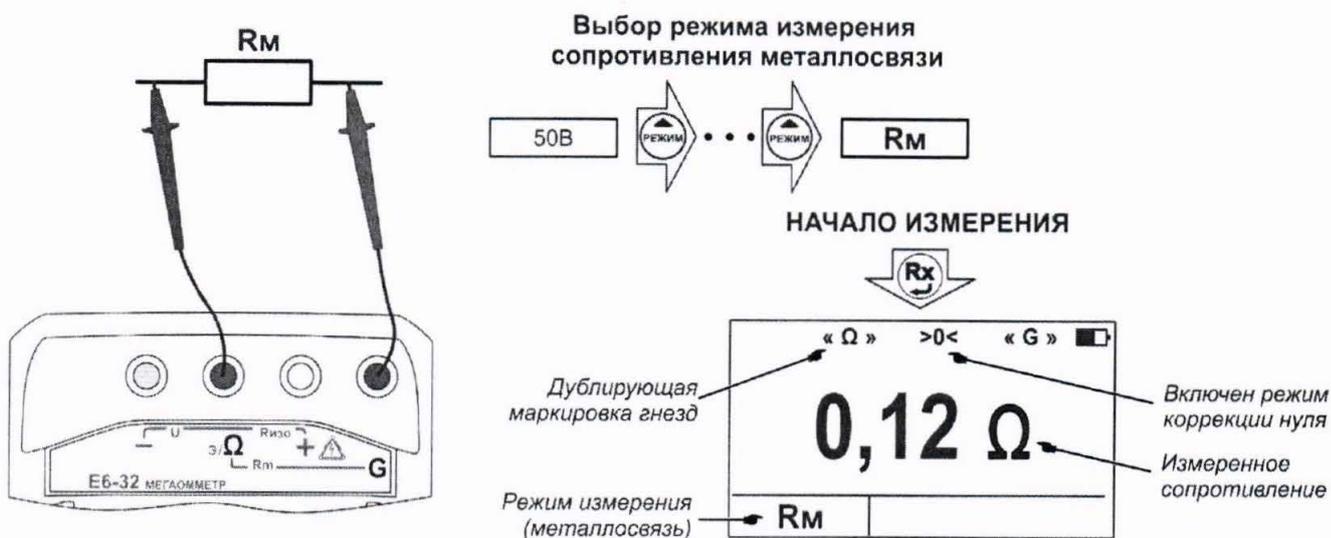


Рисунок 2.8 - Измерение сопротивления металlosвязи

Если уровень внешних помех на объекте измерения позволяет провести измерение с заданной точностью, то на индикаторе в режиме ожидания появляется символ . В противном случае на индикаторе появляется символ , сопровождающийся звуковым сигналом, и проведение измерений блокируется.

*Внимание. В мегаомметре реализована защита от повреждения при случайном подключении к проводникам, находящимся под напряжением. Однако, значение напряжения между гнездами «Ω» и «G» не должно превышать 300 В. Несоблюдение этого правила может привести к выходу прибора из строя.*

Инд. № полп.	Полп. и лата
Взам инд. №	Инд. № лубп.
Полп. и лата	
Инд. № полп.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Для проведения измерения нажмите кнопку . Результат измерения выводится на индикатор в течение 20 секунд и может быть записан в память прибора (см. п.2.3.2).

Следует помнить, что истинное сопротивление измеряемого объекта меньше показаний прибора на величину сопротивления измерительных кабелей и переходных сопротивлений в точках их подключения. Влияние сопротивления измерительных кабелей величиной не более 1 Ом на результат измерения может быть скорректировано путём вычитания значения их сопротивления из общего результата, однако данная корректировка по точности измерений малых сопротивлений не заменяет четырехпроводный метод измерения. Прибор позволяет, при необходимости, включить режим коррекции нуля «>0<». Для этого войдите в меню (см. рис. 2.9), выберите пункт «Корр. >0<» и нажмите кнопку . После перехода в меню коррекции, выберите пункт «Корректировать», замкните между собой концы измерительных кабелей и нажмите кнопку . Прибор произведет измерение сопротивления измерительных кабелей, запишет результат в память и включит режим коррекции нуля. После этого на индикаторе появляется символ «>0<», а в качестве результата будет отображаться разность между измеренным сопротивлением и сопротивлением измерительных кабелей. Процедуру коррекции нуля рекомендуется повторять периодически, а также в случае замены измерительных кабелей.

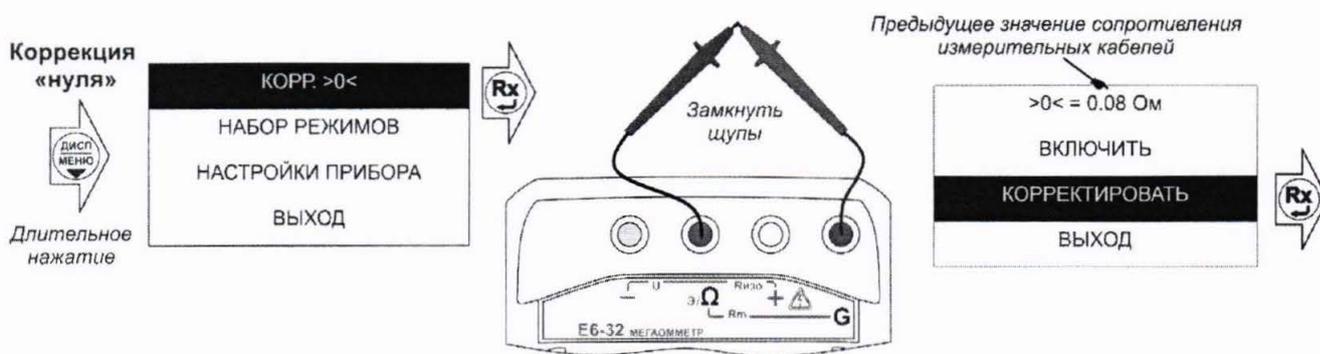


Рисунок 2.9 – Коррекция сопротивления измерительных проводов

Для отключения режима коррекции нуля войдите в меню коррекции, выберите пункт «Отключить» и нажмите кнопку .

Инв. № полп.	Полп. и дата
Рзам инв. №	Инв. № полп.
Инв. № лублп.	Полп. и дата

*Примечание - Если сопротивление объекта измерения значительно меньше сопротивления измерительных кабелей, то из-за погрешностей измерений при включенной коррекции нуля могут индицироваться результаты с отрицательным знаком.*

### 2.3.8 Измерение классификационного напряжения и напряжения пробоя разрядников

Режимы предназначены для проверки соответствия ограничителей перенапряжения (далее ОПН) паспортным данным:

- классификационное напряжение – значение напряжения на нелинейном ОПН (варисторе) при протекании через него постоянного тока величиной 1 мА;

- статическое напряжение пробоя разрядника – значение напряжения, при котором в результате медленного повышения напряжения происходит зажигание дуги разряда.

Подключите кабели согласно рисунка 2.10.

**Внимание!** При измерениях на гнездах и кабелях формируется высокое напряжение.



Рисунок 2.10 - Измерение классификационного напряжения или напряжения пробоя разрядников

Кнопкой  выберите режим классификационного напряжения «Укл» или напряжения пробоя разрядников «Уразр». Для начала измерений нажмите кнопку . Результаты проведенного измерения выводятся на индикатор в течение 20 секунд и могут быть записаны в память прибора (см. п.2.3.2).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инд. № полп.	Инд. № лубп.	Инд. № инд.	Инд. № инд.	Инд. № инд.
Инд. № инд.	Инд. № инд.	Инд. № инд.	Инд. № инд.	Инд. № инд.
Инд. № инд.	Инд. № инд.	Инд. № инд.	Инд. № инд.	Инд. № инд.
Инд. № инд.	Инд. № инд.	Инд. № инд.	Инд. № инд.	Инд. № инд.

## 2.4 Работа с приборами Е6-31 и Е6-31/1

Для включения (выключения) прибора нажмите кнопку .

После включения и самотестирования прибора на индикаторе кратковременно появляется номер версии ПО, затем надпись «Eb» (Energy battery) и под символом «-|+» высветится от одной до трёх горизонтальных полос, характеризующих состояние аккумулятора (батареи):

- три полосы - аккумулятор полностью заряжен;
- две полосы - аккумулятор частично разряжен;
- одна полоса - аккумулятор разряжен.

Далее, прибор переходит в режим измерения напряжения.

Если в ходе работы напряжение питания стало менее 5,0..5,2 В (происходит мигание индикатора «Единицы измерения» и светодиода выбора испытательного напряжения, затем прибор выключается) или при включении была показана одна полоса, то необходимо зарядить аккумулятор согласно п. 2.2.2), заменить аккумулятор или батареи питания согласно п.2.5.

### 2.4.1 Настройки и сервисные функции Е6-31 и Е6-31/1

#### 2.4.1.1 Настройка времени измерения

По умолчанию, в Е6-31 и Е6-31/1 продолжительность измерения сопротивления изоляции установлена 3 минуты. Для изменения этого времени в диапазоне от 1 до 10 минут с шагом 1 минута необходимо:

- при выключенном приборе нажать и удерживать кнопку , а затем включить мегаомметр;

- нажимая кнопками  или , соответственно, увеличить или уменьшить время измерения (текущие настройки отображаются на индикаторе);

- нажать кнопку , после чего мегаомметр перейдёт в обычный режим работы.

#### 2.4.1.2 Режим «К» (режим «кабельных линий»)

Режим «К» используется для измерения сопротивления изоляции длинных кабельных линий, объектов с большой электрической емкостью. Для включения

Инд. № полп	Полп и дата	Взам инд. №	Инд. № лубп	Полп и дата	РАПМ.411218.002РЭ					Лист
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	27

режима «К» нажмите и удерживайте более 2 секунд кнопку . После этого, свечение индикатора текущего испытательного напряжения становится прерывистым. В этом режиме процесс измерения отображается движением горизонтальных полос, а индикация результата появляется при достижении установившегося значения (значения сопротивлений взятых с интервалом 0,1 секунда отличаются менее чем на 7%).

Для выключения режима «К» нажмите и удерживайте более 2 секунд кнопку . После этого, свечение индикатора текущего испытательного напряжения становится непрерывным.

#### 2.4.2 Измерение напряжения

После включения мегаомметр переходит в режим измерения напряжения. Прибор автоматически измеряет и отображает на индикаторе действующее значение напряжения между гнездами «+» и «-» и его тип: переменному напряжению соответствует постоянная индикация, постоянному – мигающая индикация.

*Внимание! Действующее значение напряжения на объекте измерения не должно превышать 770 В. Несоблюдение этого правила может привести к выходу прибора из строя.*

#### 2.4.3 Измерение сопротивления изоляции

Подключение мегаомметров Е6-31 и Е6-31/1 для проведения измерения сопротивления изоляции кабеля показано на рисунках 2.11 и 2.12а. Измерения сопротивлений более 10 ГОм и более 1ГОм при испытательном напряжении 100В с нормируемой точностью необходимо проводить с помощью экранированного измерительного кабеля РАПМ.685631.001 или РЛПА.685551.001, как показано на рисунке 2.11б.

Инв № полп	Полп и дата	Взам инв №	Инв № лублп	Полп и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

РАПМ.411218.002РЭ

Лист

28



Рисунок 2.11 - Измерение сопротивления изоляции

Для исключения влияния поверхностных токов утечки (например, вызванных загрязнением поверхности измеряемого объекта) используется трёхпроводная схема измерения. В случае измерения сопротивления изоляции между проводниками кабеля, применяется защитное кольцо из фольги одетое на изолятор одного из проводников и подключённое к гнезду «G» мегаомметра, как показано на рисунке 2.12а. При проверке изоляции между обмотками трансформатора к гнезду «G» необходимо подключить корпус трансформатора, как показано на рисунке 2.12б.

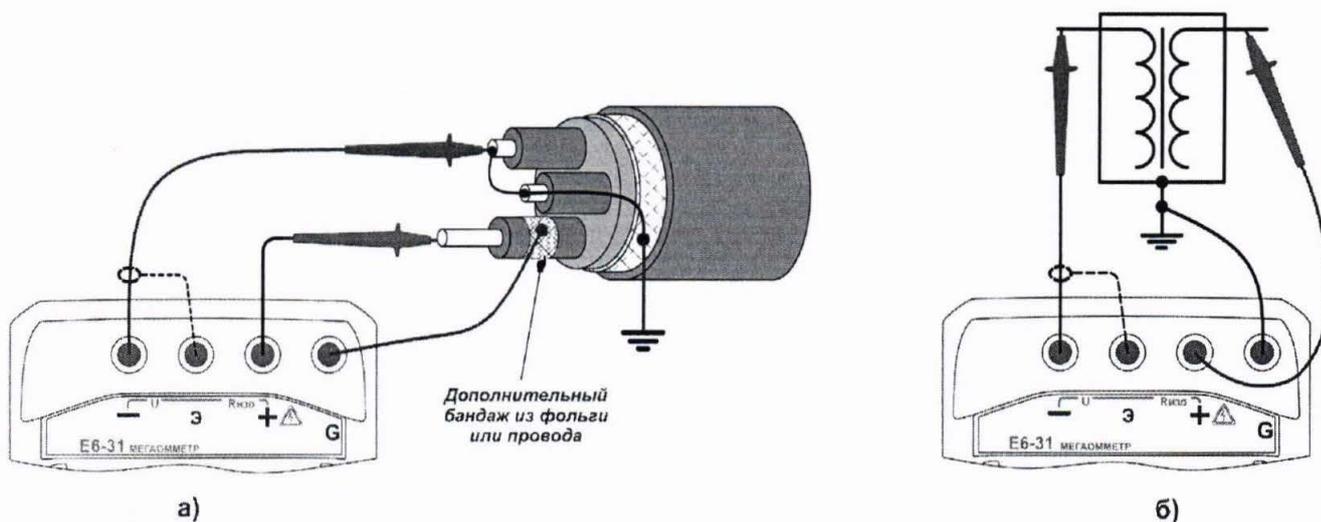


Рисунок 2.12 – Снижение влияния поверхностных токов утечки

*Примечание - При проведении измерений на ряде заземленных объектов обратите внимание на следующее:*

*- обычно, если один из контактов измеряемого сопротивления заземлен (рисунок 2.12.а), то к нему рекомендуется подключать «-» мегаомметра. Однако, в случае неустойчивых показаний смена полярности подключения может обеспечить более стабильные показания.*

Инв. № полп	Полп и лата
Рзам инв. №	Инв. № лубп
Полп и лата	
Инв. № полп	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

- на ряде объектов для исключения срабатывания устройств защиты необходимо заранее выяснить допустимую полярность приложения испытательного напряжения. Полярность испытательного напряжения указана на гнездах мегаомметра.

- на объекте может присутствовать наведенное постоянное напряжение. В этом случае рекомендуется проводить измерения дважды - со сменой полярности приложенного испытательного напряжения. Это позволит определить истинное значение сопротивления изоляции как среднее значение двух измерений.

Последовательно нажимая кнопку , установите необходимое испытательное напряжение: 500, 1000 или 2500 В для Е6-31; 100, 250, 500 или 1000 В для Е6-31/1. Выбранному значению соответствует свечение индикатора испытательного напряжения. Для начала измерений дважды нажмите кнопку .

**Внимание!** При измерении сопротивления изоляции на гнездах и кабелях формируется высокое напряжение.

Далее в течении заданного времени (см. п.2.4.1.1) производится измерение, измеренное сопротивление отображается на индикаторе. Если появляется прерывистая индикация «999 G» (для Е6-31) или «10,0 G» (для Е6-31/1), то сопротивление превышает допустимый диапазон показания. Для досрочного прекращения измерения нажмите кнопку . По окончании измерения автоматически начинается снятие остаточного напряжения с объекта, текущее значение которого отображается прерывистым свечением до достижения 40 В или нажатия любой из кнопок. После этого мегаомметр перейдет в режим вольтметра.

Для кратковременных измерений сопротивления изоляции нажмите и удерживайте кнопку . При отпускании кнопки , измерение прекращается.

#### 2.4.4 Вычисление коэффициента абсорбции

Коэффициент абсорбции ( $K_{АБС}$ ) применяется для оценки степени увлажнения изоляции кабельных линий, трансформаторов, электродвигателей и т.п. Оценивается скорость заряда абсорбционной емкости (емкости вызванной неоднородностями и загрязнением материала, включениями воздуха и влаги) изоляции при приложении испытательного напряжения. Коэффициент абсорбции автоматически вычисляется

Имя № полп	Подп и дата	Взам инв №	Инд № лублп	Подп и дата	РАПМ.411218.002РЭ					Лист
										30
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

по результатам измерения сопротивления изоляции через 15 секунд ( $R_{15}$ ) и 60 секунд ( $R_{60}$ ) после начала измерения:

$$K_{АБС} = R_{60} / R_{15} \quad (3).$$

Состояние изоляции считается отличным, если  $K_{АБС} > 1.6$  (происходил длительный процесс заряда абсорбционной емкости малыми токами), опасным - если  $K_{АБС} < 1.3$  (происходил кратковременный процесс заряда абсорбционной емкости большими токами) в диапазоне температур от 10 °С до 30 °С. В последнем случае, а также при снижении коэффициента абсорбции более чем на 20% относительно заводских данных, рекомендуется сушка изоляции.

При последовательном нажатии кнопки  отображается цикл значений:

- последнее измеренное значение;
- $R_{15}$  (перед индикацией на 2 секунды появляется надпись «С15»);
- $R_{60}$  (перед индикацией на 2 секунды появляется надпись «С60»);
- $K_{АБС}$  (перед индикацией на 2 секунды появляется надпись «Ab»). После

нажатия кнопки  или после 20 секунд простоя, прибор возвращается в режим измерения напряжения.

### 2.5 Замена аккумулятора или элементов питания

Для замены элементов питания необходимо:

- извлечь винты крепления крышки аккумулятора;
- снять крышку и извлечь аккумулятор (батареиный отсек);
- разъединить разъём, идущий к аккумулятору (батареиному отсеку);
- заменить аккумулятор или элементы питания, восстановить соединение;
- собрать мегаомметр в обратной последовательности;
- провести зарядку аккумулятора.

Инв № полп	Полп и дата
Рзам инв №	Полп и дата
Инв № лублп	Полп и дата
Полп и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

РАПМ.411218.002РЭ

Лист

31

### 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

#### 3.1 Общие указания.

Обслуживание сводится к соблюдению правил эксплуатации и хранения.

Ремонт мегаомметра допускается только на предприятии – изготовителе или в специализированных ремонтных предприятиях.

#### 3.2 Возможные неисправности и методы их устранения

Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Перечень возможных неисправностей и методы их устранения

Вид неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Не включается прибор	Разряжен аккумулятор (батарея)	Проверить напряжение аккумулятора (батареи), при необходимости провести зарядку (см. п.2.2.2) или замену (см. п.2.5).
На Е6-32 отсутствует изображение при горячей подсветке	Сбой установки контрастности индикатора для данной температуры	Установить необходимую контрастность индикатора (см. п. 3.2.1).
Аккумулятор не заряжается	Неисправность блока питания или аккумулятора	Проверить зарядное устройство, при необходимости заменить аккумулятор (см. п.2.5).
Прибор не реагирует на кнопки	Сбой в работе микропроцессора	Выключить на 5 секунд прибор и вновь включить. При необходимости отсоединить, а затем подключить аккумулятор (см. п.2.5).

3.2.1 Мегаомметр Е6-32 позволяет изменять контрастность изображения на индикаторе без входа в меню. Для этого на выключенном приборе нажмите кнопку



и, удерживая её, включите прибор. С помощью кнопок



или понижайте контрастность, соответственно. Для завершения установки

контрастности, нажмите кнопку



Инв № полп	Подп и дата
Рзам инв №	Подп и дата
Инв № лублп	Подп и дата
Подп и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

РАПМ.411218.002РЭ

#### 4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование мегаомметра без ограничения дальности в штатной упаковке всеми видами транспорта. При транспортировании самолетом мегаомметр должен быть размещен в герметичном отсеке.

Климатические условия транспортирования и хранения в пределах температуры окружающего воздуха от минус 50 до плюс 70 °С при относительной влажности воздуха не более 90% при температуре плюс 30 °С. Воздействие атмосферных осадков не допускается.

#### 5 УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация мегаомметра производится эксплуатирующей организацией и выполняется согласно нормам и правилам, действующим на территории страны.

В состав мегаомметра не входят экологически опасные элементы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РАПМ.411218.002РЭ	Лист
						33
Изм. № полп	Полп и дата	Взам инв №	Изм № лубп	Полп и дата		



Продолжение таблицы 4

Наименование операции	Номер пункта поверки
Проверка тока короткого замыкания гнезд «+» и «-»	6.7.4*
Проверка основной погрешности при измерении классификационного напряжения (для Е6-32)	6.7.5
Проверка основной погрешности при измерении напряжения пробоя разрядников (для Е6-32)	6.7.6
Проверка основной погрешности при измерении сопротивления постоянному току (металлосвязи) (для Е6-32)	6.7.7
Примечания 1) * - операция обязательна только для первичной поверки; 2) допускается совмещение проверок погрешности установки испытательного напряжения и погрешности при измерении напряжения пробоя разрядника	

6.3 Средства поверки

Средства поверки должны быть исправны и поверены. Перечень средств поверки приведен в таблице 5.

Таблица 5 - Средства поверки

Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки	Требуемые технические характеристики средства поверки	
	пределы измерения	погрешность
Мера-имитатор Р40116 ЗАФ.452.008ТУ	диапазон сопротивлений от 10 кОм до 1000 ГОм	КТ 0,02
Магазин сопротивлений Р4834 ТУ 25-7762.020-87	диапазон сопротивлений от 0,01 до 10 <sup>5</sup> Ом	КТ 0,02
Вольтметр С511 ТУ25-7516.013-86	до 3,0 кВ	КТ 0,5
Вольтметр С510 ТУ25-7516.013-86	до 1,5 кВ	КТ 0,5
Вольтметр С508 ТУ25-7516.013-86	до 600 В	КТ 0,5
Вольтметр С505 ТУ25-7516.013-86	до 150 В	КТ 0,5
Вольтметр универсальный GDM-8246	до 1200 В (постоянное напряжение)	±(0,02%+2 емп)
	до 1200 В (переменное напряжение)	±(0,2%+30 емп)
	до 20 А (постоянный ток)	±(0,02%+2 емп)
	до 20 А (переменный ток)	±(0,5%+15 емп)
Кабель измерительный экранированный РЛПА.685551.001 или РАПМ.685631.001	Для измерений сопротивлений более 10 ГОм и более 1 ГОм при напряжении менее 250 В	

Инв № полп	Полп и дата	Взам инв №	Инв № лубл	Полп и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

РАПМ.411218.002РЭ

Лист

35

Продолжение таблицы 5

Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки	Требуемые технические характеристики средства поверки	
	пределы измерения	погрешность
Установка У300 ТУ25-04-3304-77	до 1000 В (напряжение постоянного и переменного тока)	-
Примечание - При поверке разрешается применять другие средства поверки, обеспечивающие определение (контроль) метрологических характеристик с требуемой точностью		

***(Измененная редакция, Изм. № 1)***

***(Измененная редакция, Изм. № 2)***

6.4 Условия поверки

Поверка должна проводиться при соблюдении следующих условий:

- температура окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 25 °С;
- относительная влажность воздуха от 30 до 80 %;
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа (от 630 до 795 мм рт. ст.).

6.5 Подготовка к поверке

Перед проведением поверки средства поверки должны быть поверены и подготовлены к работе согласно их руководствам по эксплуатации.

6.6 Проведение поверки

6.6.1 Внешний осмотр.

При проведении внешнего осмотра мегаомметра должно быть установлено:

- соответствие комплектности;
- отчетливая видимость всех надписей (маркировки);
- отсутствие следующих неисправностей и дефектов: неудовлетворительное крепление деталей, электрических соединителей, гнезд измерительных, непрочное крепление стекла, трещины, царапины, загрязнения, мешающие считыванию показаний, грубые механические повреждения наружных частей мегаомметра.

6.6.2 Опробование мегаомметра.

Целью опробования является проверка функционирования прибора, при этом опробованию подвергаются приборы, удовлетворяющие требованиям внешнего осмотра.

Включить прибор. В течении двух секунд на индикаторе приборов (у Е6-32 – в правом нижнем углу индикатора) будет отображаться номер версии программного

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Полп и дата
						Взам инр №
						Инд № лубл
						Полп и дата
						Инд № полп

РАПМ.411218.002РЭ

Лист

36

обеспечения (ПО). Результат считается положительным, если версия ПО имеет номер не ниже «1.00».

Затем мегаомметр Е6-32 перейдет в один из режимов измерения (режим вольтметра, измерения сопротивления металlosвязи или классификационного напряжения), мегаомметры Е6-31 и Е6-31/1 перейдут в режим «Измерение напряжения» (на индикаторе должно появиться значение «0 V»).

Результат считается положительным, если не обнаружено нарушений работоспособности мегаомметра. После этого мегаомметр допускается к поверке.

6.6.3 Проверка сопротивления изоляции кабеля измерительного экранированного (при наличии в составе мегаомметра)

Подключить вилку экранной «Е» и сигнальной цепей кабеля к гнездам «+» и «-» мегаомметра Е6-32 (Е6-31 или Е6-31/1). При испытательном напряжении «2500 В» сопротивление изоляции должно быть не менее 3 ГОм.

### 6.7 Поверка основных метрологических характеристик

Проверка погрешности измерений производится методом прямых измерений и сравнения показаний прибора с расчетным значением в проверяемой точке, уменьшенным или увеличенным на величину предела погрешности прибора.

Результат считается положительным, если показания прибора в  $i$ -ой контрольной точке  $N_i$  удовлетворяют следующему условию:

$$(N_{эi} - N_{эi} \cdot \delta/100 - k_{емр}) \leq N_i \leq (N_{эi} + N_{эi} \cdot \delta/100 + k_{емр}) \quad (3),$$

где  $N_{эi}$  – значение  $i$ -ой эталонной измеряемой величины;

$\delta$  - допускаемая относительная погрешность, %.

$k_{емр}$  – допускаемая поправка в емп.

#### 6.7.1 Проверка погрешности при измерении напряжения

Собрать рабочее место в соответствии с рисунком 6.1.

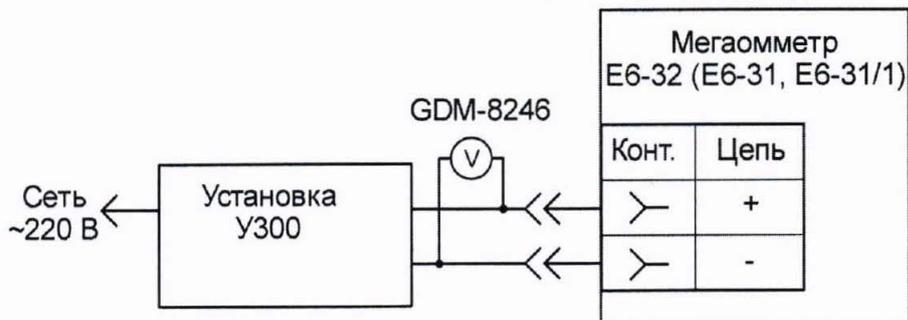


Рисунок 6.1 - Схема проверки погрешности при измерении напряжения

Инв № полп	Полп и дата
Рзам инв №	Полп и дата
Инв № лублп	Полп и дата
Полп и дата	Полп и дата



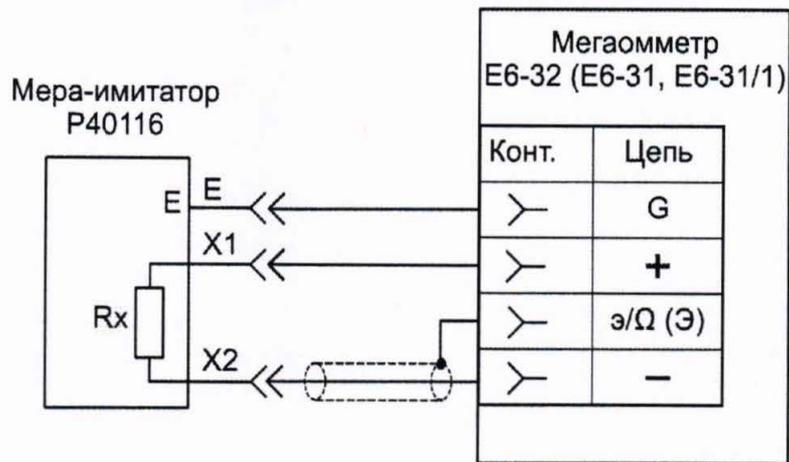


Рисунок 6.2 - Схема проверки погрешности при измерении сопротивления изоляции  
**(Измененная редакция, Изм. № 1)**

Проверка режима измерения сопротивления изоляции считается удовлетворительной, если показания находятся в пределах допускаемой основной погрешности в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8 – Пределы допускаемой основной погрешности измерений сопротивления изоляции

Испытательные напряжения	Эталонное сопротивление	Измеренное сопротивление (нижний предел)	Измеренное сопротивление (верхний предел)
для Е6-32: 50, 100, 250, 500, 1000, 2500 В для Е6-31: 500, 1000, 2500 В для Е6-31/1: 100, 250, 500, 1000 В	110 кОм	104 кОм	116 кОм
	950 кОм	919 кОм	982 кОм
	1,10 МОм	1,04 МОм	1,16 МОм
	9,50 МОм	9,19 МОм	9,82 МОм
	11,0 МОм	10,4 МОм	11,6 МОм
	95,0 МОм	91,9 МОм	98,2 МОм
	110 МОм	104 МОм	116 МОм
для Е6-32: 50, 100 В для Е6-31/1: 100 В	1,10 ГОм	995 МОм	1,21 ГОм
	9,50 ГОм	8,98 ГОм	10,0 ГОм
для Е6-32: 250, 500, 1000, 2500 В для Е6-31: 500, 1000, 2500 В для Е6-31/1: 250, 500, 1000 В	1,10 ГОм	1,04 ГОм	1,16 ГОм
	9,50 ГОм	9,19 ГОм	9,82 ГОм
для Е6-32, Е6-31: 500, 1000, 2500 В	11,0 ГОм	9,95 ГОм	12,1 ГОм
	95,0 ГОм	89,8 ГОм	100 ГОм
	110 ГОм	83,5 ГОм	137 ГОм
	285 ГОм	232 ГОм	338 ГОм

**(Измененная редакция, Изм. № 2)**

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм. №	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Взам инв. №	Изм. №	Лист	№ докум.	Подп.
Инв. №	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Полп. и дата				

#### 6.7.4 Определение тока короткого замыкания между гнездами «+» и «-»

Для измерения тока короткого замыкания подключите прибор GDM-8246 в режиме миллиамперметра к гнездам «+» и «-» мегаомметра. Контролируйте установившиеся (через 5 – 10 секунд после начала измерения) показания миллиамперметра в ходе измерения сопротивления изоляции при максимальном испытательном напряжении.

Проверка значения испытательного тока считается удовлетворительной, если измеренный ток не превышает 2 мА.

#### 6.7.5 Проверка основной погрешности при измерении классификационного напряжения (для Е6-32)

Для проверки основной погрешности при измерении классификационного напряжения:

- собрать рабочее место согласно рисунку 6.3;
- выбрать режим измерения классификационного напряжения;
- на мере-имитаторе устанавливать сопротивления 100 кОм и 1,3 МОм;
- при измерениях контролировать показания вольтметра и миллиамперметра.

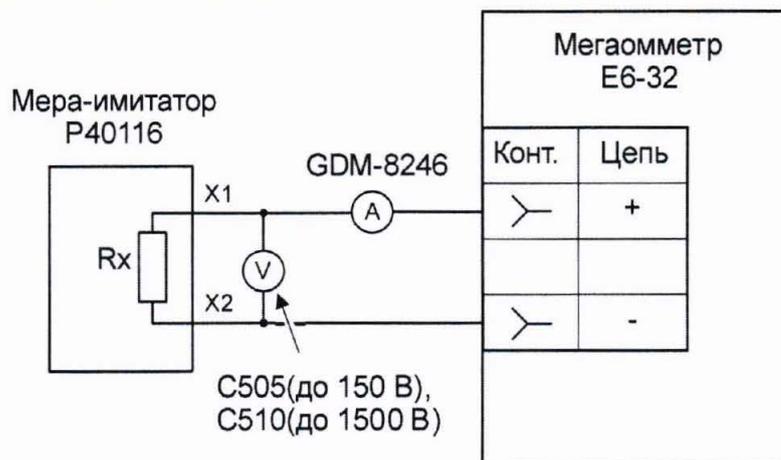


Рисунок 6.3 - Схема проверки погрешности при измерении классификационного напряжения

Мегаомметр Е6-32 считают выдержавшим проверку, если показания амперметра находятся в пределах от 0,975 до 1,025 мА, а показания вольтметра и мегаомметра отличаются не более чем  $\pm (3\%+5 \text{ емр})$ .

*Примечание - При сопротивлении 100 кОм использовать вольтметр С507, при сопротивлении 1,3 МОм - С510.*

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инв. № инв	Инв. № лубп	Взам инв №	Полл и дата	Полл и дата
Инв. № полл				

6.7.6 Проверка основной погрешности при измерении напряжения пробоя разрядника (для Е6-32)

Для проверки необходимо:

- подключить вольтметр типа С505 (С508, С510, С511) к гнездам «+» и «-» мегаомметра;
- выбрать режим измерения сопротивления изоляции;
- устанавливая испытательные напряжения 100 В, 500 В, 1000 В, 2500 В, сравнить показания внешнего вольтметра  $U_{\text{ВНЕШ}}$  и мегаомметра  $U_{\text{Е6-32}}$ .

Поверка погрешности измерения напряжения пробоя разрядника считается удовлетворительной, если выполняется соотношение:

$$0,95 \cdot U_{\text{ВНЕШ}} - 10 \leq U_{\text{Е6-32}} \leq 1,05 \cdot U_{\text{ВНЕШ}} + 10.$$

6.7.7 Проверка основной погрешности при измерении сопротивления постоянному току (металлосвязи) (для Е6-32)

Для проверки погрешности измерения сопротивления металлосвязи необходимо:

- подключить к гнездам «э/Ω» и «G» магазин сопротивлений Р4834;

**(Измененная редакция, Изм. № 1)**

- выбрать режим измерения сопротивления металлосвязи, установить эталонное сопротивление равным нулю, провести коррекцию нуля (см. п.2.3.7);
- устанавливать на магазине эталонные сопротивления согласно таблице 9 и проводить измерение.

Проверка погрешности измерения сопротивления постоянному току считается удовлетворительной, если показания Е6-32 находятся в пределах допускаемой основной погрешности в соответствии с таблицей 9.

Таблица 9 - Пределы допускаемой основной погрешности измерений сопротивления постоянному току

Эталонное сопротивление	Измеренное сопротивление (нижний предел)	Измеренное сопротивление (верхний предел)
0,20 Ом	0,16 Ом	0,24 Ом
0,95 Ом	0,89 Ом	1,01 Ом
1,10 Ом	1,04 Ом	1,16 Ом
9,50 Ом	9,19 Ом	9,82 Ом
11,0 Ом	10,4 Ом	11,6 Ом
95,0 Ом	91,9 Ом	98,2 Ом
110 Ом	104 Ом	116 Ом
950 Ом	919 Ом	982 Ом
1,10 кОм	1,04 кОм	1,16 кОм
9,50 кОм	9,19 кОм	9,82 кОм

Инв № полп	Полп и дата
Рзам инв №	Инв № лубп
Полп и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РАПМ.411218.002РЭ	Лист
						41

### 6.8 Оформление результатов поверки

Мегаомметр прошедший поверку с положительным результатом, признаётся годным и допускается к применению. На него наносится знак поверки, в паспорте производится запись о годности к применению и (или) выдается свидетельство о поверке по форме, установленной Приказом Минпромторга № 1815 от 02.07.2015 г.

#### ***(Измененная редакция, Изм. № 1)***

Мегаомметр, не удовлетворяющий требованиям хотя бы одного пункта разделов 6.6 и 6.7, признаётся непригодным и к применению не допускается. Отрицательные результаты поверки оформляются выдачей извещения о непригодности к применению.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РАПМ.411218.002РЭ	Лист
						42
Изм. № полп	Полп и дата	Взам инв №	Изм. № лубп	Полп и дата		



## 9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий РАПМ.411218.002ТУ при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации прибора 18 месяцев с даты изготовления или даты продажи (при наличии соответствующей отметки о продаже), но не более 24 месяцев с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации продлевается на период от подачи рекламации до устранения неисправностей.

Гарантийный срок не распространяется на аккумулятор.

Реквизиты предприятия-изготовителя:

426000, Россия, г. Ижевск, а/я 10047, ул. Пушкинская, 268, АО «НПФ «Радио-Сервис».

Тел. (3412) 43-91-44. Факс. (3412) 43-92-63.

E-mail: office@radio-service.ru Интернет: www.radio-service.ru

Заполняется фирмой-продавцом:

Дата продажи \_\_\_\_\_

Наименование продавца \_\_\_\_\_

Адрес продавца \_\_\_\_\_

Телефон продавца \_\_\_\_\_

Место для печати

Инв № полп	Полп и дата
Взам инв №	Полп и дата
Инв № лубп	Полп и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

РАПМ.411218.002РЭ

Лист

44

## 10 Сведения о движении прибора при эксплуатации

10.1 Сведения о движении прибора при эксплуатации приводят в таблице 10.

Таблица 10 - Сведения о движении прибора при эксплуатации

Дата установки	Где установлено	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)
			с начала эксплуатации	после последнего ремонта		

10.2 Сведения о приеме и передаче прибора приводят в таблице 11.

Таблица 11 - Сведения о приеме и передаче прибора

Дата	Состояние прибора	Основание (наименование, номер и дата документа)	Предприятие, должность и подпись		Примечание
			сдавшего	принявшего	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

РАПМ.411218.002РЭ

Лист

45

