

УТВЕРЖДАЮ

Временно и.о. директора  
ФБУ «Томский ЦСМ»

 Л.А. Хустенко

« 30 » июль 2016 г.



Государственная система обеспечения единства измерений  
**Система измерительно-управляющая технологическим процессом  
нагрева заготовок в нагревательной печи № 2 стана 450  
среднесортного цеха АО «ЕВРАЗ ЗСМК»**

**МЕТОДИКА ПОВЕРКИ**

**МП 256-16**

## Содержание

1 Общие положения .....	3
2 Операции поверки .....	4
3 Средства поверки .....	5
4 Требования к квалификации поверителей .....	5
5 Требования безопасности .....	5
6 Условия поверки .....	6
7 Подготовка к поверке .....	6
8 Проведение поверки .....	6
9 Оформление результатов поверки .....	13
Приложение А (обязательное) Метрологические характеристики измерительных каналов ИУС .....	14
Приложение Б (рекомендуемое) Образец оформления протокола поверки .....	23
Приложение В (рекомендуемое) Образец приложения к свидетельству о поверке .....	24
Приложение Г (справочное) Перечень ссылочных нормативных документов .....	25

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на систему измерительно-управляющую технологическим процессом нагрева заготовок в нагревательной печи № 2 стана 450 среднесортного цеха АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (далее – ИУС) и устанавливает методы и средства ее первичной и периодической поверок.

1.2 Поверке подлежит ИУС в соответствии с перечнем измерительных каналов (ИК), приведенным в приложении А настоящей методики поверки. На основании письменного заявления собственника ИУС допускается проведение поверки отдельных измерительных каналов из перечня, приведённого в описании типа ИУС, с обязательным указанием в приложении к свидетельству о поверке информации о количестве и составе поверенных ИК.

1.3 Первичную поверку ИУС выполняют перед вводом в эксплуатацию и после ремонта.

1.4 Периодическую поверку ИУС выполняют в процессе эксплуатации через установленный интервал между поверками. Периодичность поверки (интервал между поверками) ИУС – 1 год.

1.5 Измерительные компоненты ИУС поверяют с интервалом между поверками, установленным при утверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительного компонента наступает до очередного срока поверки ИУС, поверяется только этот компонент и поверка ИУС не проводится.

1.6 При замене измерительных компонентов на однотипные, прошедшие испытания в целях утверждения типа, с аналогичными техническими и метрологическими характеристиками поверке подвергают только те ИК, в которых проведена замена измерительных компонентов. В этом случае собственником ИУС должен быть оформлен акт об изменениях, внесенных в ИУС, являющийся неотъемлемой частью паспорта, в которых указаны компоненты ИК.

1.7 При модернизации ИУС путем введения новых измерительных каналов должны быть проведены их испытания в целях утверждения типа.

1.8 В случае замены отдельных компонентов автоматизированных рабочих мест (АРМ) оператора, за исключением замены жёсткого диска компьютера, проводят проверку функционирования ИУС в объёме 8.5 настоящей методики поверки.

1.9 В случае обновления программного обеспечения (ПО) ИУС, модификации его функций проводится анализ изменений, внесённых в программное обеспечение. Если внесённые изменения могут повлиять на метрологически значимую часть программного обеспечения, то проводят испытания ИУС в целях утверждения типа.

## 2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки выполняют операции, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Проведение операции при поверке				периодической
		первичной			периодической	
		при вводе в эксплуатацию	после ремонта ИК или замены компонента	после переустановки ПО или замены АРМ оператора		
1 Рассмотрение документации	8.1	да	да*	да*	да*	
2 Внешний осмотр	8.2	да	нет	да	да	
3 Проверка электрического сопротивления цепи защитного заземления	8.3	да	да*	нет	да	
4 Проверка условий эксплуатации компонентов ИС	8.4	да	да*	нет	да	
5 Опробование	8.5	да	да*	да	да	
6 Подтверждение соответствия программного обеспечения ИУС	8.6	да	нет	да	да	
7 Определение погрешности измерений и синхронизации времени	8.7	да	нет	да*	да	
8 Проверка метрологических характеристик измерительных каналов ИУС	8.8	да	да*	да	да	

\* В объёме вносимых изменений

### 3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки применяют основные и вспомогательные средства поверки, перечень которых приведен в таблице 2.

3.2 Средства поверки должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений утвержденных типов и иметь действующие свидетельства о поверке и(или) знаки поверки.

Таблица 1 – Средства поверки

Наименование и тип средства поверки	Основные метрологические характеристики	
	диапазон измерений (воспроизведений)	погрешность, класс точности
Термогигрометр ИВА-6А-Д	– Диапазон измерений температуры от 0 до 60 °С; – диапазон измерений влажности от 0 до 98 %; – диапазон измерений атмосферного давления от 86 до 106 кПа	$\Delta = \pm 0,3 \text{ } ^\circ\text{C}$ ; $\delta = \pm 0,1 \text{ } \%$ ; $\Delta = \pm 2,5 \text{ кПа}$
Мегаомметр М4100/3	Диапазон измерений сопротивления изоляции от 0 до 100 МОм при напряжении 500 В	Класс точности 1,0
Измеритель сопротивления заземлений Ф4103-М1	Диапазон измерений сопротивления от 0 до 0,3 Ом	Класс точности 4,0
Калибратор электрических сигналов СА71	– Диапазон воспроизведения сигналов силы постоянного тока от 0 до 24 мА; – диапазон воспроизведения сигналов напряжения постоянного тока от 0 до 110 мВ	$\Delta = \pm (0,25 \text{ } \% X+3) \text{ мкА}$ ; $\Delta = \pm (0,02 \text{ } \% X+15) \text{ мкВ}$
Радиочасы МИР РЧ-02	Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации («привязки») фронта выходного сигнала 1 Гц по шкале координированного времени UTC $\pm 1 \text{ мкс}$	
Примечания		
1) В таблице приняты следующие обозначения: $\Delta$ – абсолютная погрешность, единица величины; $\delta$ – относительная погрешность, %; $X$ – значение воспроизводимой величины, деленное на 100 %.		
2) При проведении поверки допускается замена указанных средств поверки аналогичными, обеспечивающими проверку метрологических характеристик ИК ИУС с требуемой точностью		

### 4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1 Поверка ИУС должна выполняться специалистами, имеющими удостоверение на право работы с напряжением до 1000 В (квалификационная группа по электробезопасности не ниже третьей) и освоившими работу с измерительными каналами ИУС.

### 5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности, установленные в следующих документах:

- ГОСТ ИЕС 60950-1-2011 Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования;
- Правила устройств электроустановок, раздел I, III, IV;
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;
- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М – 016 – 2001, РД 153-34.0-03,150-00;
- СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации;
- эксплуатационная документация на средства измерений и компоненты ИУС.

## 6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

6.1 Средства измерений, используемым при проведении поверки, должны быть обеспечены следующие условия:

- |                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| - температура окружающего воздуха, °С                       | от 15 до 25;    |
| - относительная влажность окружающего воздуха, при 25 °С, % | от 40 до 80;    |
| - атмосферное давление, кПа                                 | от 84 до 106,7; |
| - напряжение питающей сети переменного тока, В              | от 198 до 242;  |
| - частота питающей сети, Гц                                 | от 49 до 51.    |

6.2 Условия эксплуатации:

а) для измерительных и связующих компонентов ИУС:

- |                                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - температура окружающего воздуха для преобразователей давления измерительных, °С | от 0 до 40;     |
| - температура окружающего воздуха для преобразователей температуры, °С            | от 0 до 60;     |
| - относительная влажность воздуха, при 25 °С, %                                   | от 40 до 90;    |
| - атмосферное давление, кПа                                                       | от 84 до 106,7; |

б) для комплексных и вычислительных компонентов ИУС:

- |                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| - температура окружающего воздуха, °С           | от 15 до 30;    |
| - относительная влажность воздуха, при 25 °С, % | от 40 до 80;    |
| - атмосферное давление, кПа                     | от 84 до 106,7. |

## 7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

7.1 На поверку ИУС представляют следующие документы:

- Система измерительно-управляющая технологическим процессом нагрева заготовок в нагревательной печи № 2 стана 450 среднесортного цеха АО «ЕВРАЗ ЗСМК» Паспорт (паспорт);
- РИЦ204-00-ИЭ.01 ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК». Среднесортный цех. Автоматизированная система управления технологическим процессом нагрева заготовок в нагревательной печи № 3 стана 450». Инструкция по эксплуатации для технологического персонала ССЦ;
- РИЦ204-00-ИЭ.02 ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК». Среднесортный цех. Автоматизированная система управления технологическим процессом нагрева заготовок в нагревательной печи № 3 стана 450». Инструкция по эксплуатации для обслуживающего персонала ССЦ;
- МП 256-16 ГСИ. Система измерительно-управляющая технологическим процессом нагрева заготовок в нагревательной печи № 2 стана 450 среднесортного цеха АО «ЕВРАЗ ЗСМК. Методика поверки.
- свидетельство о предыдущей поверке ИУС (при выполнении периодической поверки);
- документы, удостоверяющие поверку средств измерений, входящих в состав измерительных каналов ИУС;
- эксплуатационную документацию на ИУС и ее компоненты;
- эксплуатационную документацию на средства измерений, применяемые при поверке.

7.2 Перед выполнением операций поверки необходимо изучить настоящий документ, эксплуатационную документацию на поверяемую ИУС. Непосредственно перед выполнением поверки необходимо подготовить средства поверки к работе в соответствии с их эксплуатационной документацией.

## 8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

8.1 Рассмотрение документации

8.1.1 Проверяют наличие следующей документации:

– Система измерительно-управляющая технологическим процессом нагрева заготовок в нагревательной печи № 2 стана 450 среднесортного цеха АО «ЕВРАЗ ЗСМК» Паспорт;

– РИЦ204-00-ИЭ.01 ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК». Среднесортный цех. Автоматизированная система управления технологическим процессом нагрева заготовок в нагревательной печи № 3 стана 450». Инструкция по эксплуатации для технологического персонала ССЦ;

– РИЦ204-00-ИЭ.02 ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК». Среднесортный цех. Автоматизированная система управления технологическим процессом нагрева заготовок в нагревательной печи № 3 стана 450». Инструкция по эксплуатации для обслуживающего персонала ССЦ;

– документы, удостоверяющие поверку средств измерений, входящих в состав измерительных каналов ИУС;

– свидетельство о предыдущей поверке ИУС (при проведении периодической поверки);

– эксплуатационная документация на ИУС и ее компоненты;

8.1.2 Проверяют соответствие перечня измерительных каналов, приведенного в паспорте, перечню приложения А настоящей методики поверки.

8.1.3 Эксплуатационная документация на средства измерений, применяемые при поверке ИУС, должна содержать информацию о порядке работы, их технических и метрологических характеристиках.

Результаты проверки положительные, если вся вышеперечисленная документация в наличии, перечень измерительных каналов, приведенный в паспорте, соответствует перечню приложения А настоящей методики поверки, все средства поверки имеют документально подтвержденную пригодность для использования в операциях поверки, все средства измерений ИК ИУС имеют действующие свидетельства и (или) знаки поверки.

## 8.2 Внешний осмотр

8.2.1 При внешнем осмотре проверяют соответствие ИУС нижеследующим требованиям:

– соответствие комплектности ИК ИУС перечню, приведенному в паспорте и в таблице А.1 приложения А настоящей методики поверки;

– отсутствие механических повреждений и дефектов покрытия, ухудшающих внешний вид и препятствующих применению;

– отсутствие обрывов и нарушения изоляции кабелей и жгутов, влияющих на функционирование ИУС;

– наличие и прочность крепления разъёмов и органов управления;

– отсутствие следов коррозии, отсоединившихся или слабо закрепленных элементов схемы.

8.2.2 Внешним осмотром проверяют соответствие количества и месторасположения АРМ оператора, контроллера программируемого Simatic S7-300 (ПЛК) данным, приведённым в паспорте и руководстве пользователя.

Результат проверки положительный, если выполняются все вышеперечисленные требования. При оперативном устранении недостатков, замеченных при внешнем осмотре, поверка продолжается по следующим операциям.

## 8.3 Проверка электрического сопротивления цепи защитного заземления

8.3.1 Проверку электрического сопротивления цепи защитного заземления проводят только у тех компонентов ИК ИУС, которые в соответствии с эксплуатационной документацией должны быть подключены к защитному заземлению.

8.3.2 Значение электрического сопротивления между заземляющим болтом (винтом, шпилькой) и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью компонента ИК ИУС, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом.

8.3.3 Электрическое сопротивление цепи защитного заземления измеряют измерителем сопротивления заземления или определяют по протоколам испытаний компонентов ИК ИУС.

Результаты проверки положительные, если значение электрического сопротивления цепи защитного заземления, измеренное или зафиксированное в протоколах, не превышает 0,1 Ом.

#### 8.4 Проверка условий эксплуатации компонентов ИУС

8.4.1 Проводят сравнение фактических климатических условий в помещениях, где размещены компоненты ИУС, с данными, приведенными в 6.2 настоящей методики поверки и эксплуатационной документации на эти компоненты.

Результаты проверки положительные, если фактические условия эксплуатации каждого компонента ИУС удовлетворяют рабочим условиям применения, приведенным в разделе 6 настоящей методики поверки и эксплуатационной документации.

#### 8.5 Опробование

8.5.1 Перед выполнением экспериментальных исследований необходимо подготовить ИУС и средства измерений к работе в соответствии с указаниями эксплуатационной документации.

8.5.2 Перед опробованием ИУС в целом, необходимо выполнить проверку функционирования отдельных компонентов измерительных каналов ИУС.

8.5.3 При проверке функционирования измерительных и комплексных компонентов ИУС проверяют работоспособность индикаторов, отсутствие кодов ошибок или предупреждений об авариях.

8.5.4 При опробовании связующих компонентов ИУС проверяют:

- наличие сигнализации о включении в сеть технических средств ИУС;
- поступление по линиям связи информации об измеряемых параметрах технологического процесса и состоянии технических средств ИУС;
- наличие сигнализации об обрыве линий связи.

8.5.5 При опробовании вычислительных компонентов ИУС:

- проверяют правильность функционирования АРМ оператора: мониторы должны быть включены, исправность клавиатуры и манипулятора «Мышь» оценивают, выполнив переключение между экранными формами ПО, установленного на компьютерах АРМ оператора;
- проверяют отображение главной мнемосхемы и возможность вызова через неё остальных экранных форм программного обеспечения (рисунок 1);
- выполняют первичное тестирование программного обеспечения ИУС АРМ оператора: опрос измерительных преобразователей и приборов, модулей ввода аналоговых сигналов ПЛК, установление связи с оборудованием ИУС и т.д.

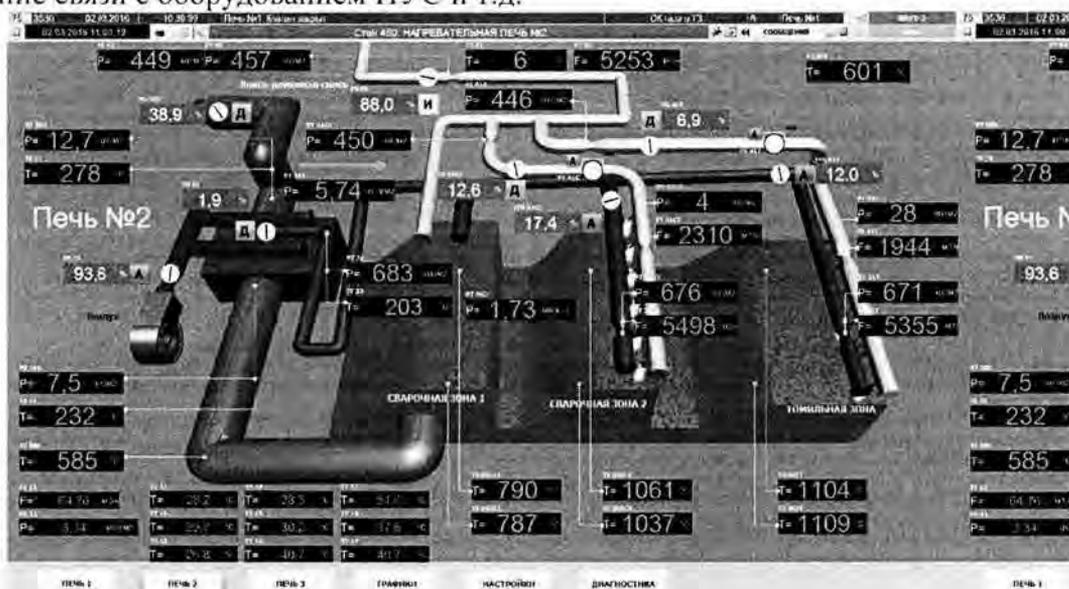


Рисунок 1 – Отображение значений технологических параметров на экранной форме «Стан 450. Нагревательная печь «№ 2»

8.5.6 Опробование измерительных каналов ИУС в целом, проводят средствами программного обеспечения АРМ оператора. Выполняют ряд тестов или операций, обеспечивающих проверку работы ПО ИУС в каждом из предусмотренных режимов. При каждом выполнении теста или операции проводят сравнение полученных результатов с описанием, приведённым в руководстве пользователя.

С АРМ оператора проверяют выполнение следующих функций:

- отображение значений параметров технологического процесса, текущей даты и времени;
- отображение архивных данных за семь суток;
- отображение журнала сообщений;
- отображение сигналов предупредительной и аварийной сигнализации при выходе параметров за установленные пределы;
- диагностика оборудования ИУС.

Результаты проверки положительные, если в журнале отсутствуют сообщения об авариях, по всем измерительным каналам ИУС на экранных формах программного обеспечения АРМ оператора отображаются значения параметров технологического процесса в установленных единицах и диапазонах измерений.

## 8.6 Подтверждение соответствия программного обеспечения ИУС

### 8.6.1 Проверка идентификационных данных ПО ИУС

8.6.1.1 Проверку идентификационных данных программного обеспечения проводят в процессе штатного функционирования ИУС. Прикладное ПО ИУС включает программное обеспечение, функционирующее на АРМ оператора, и программное обеспечение ПЛК, являющееся метрологически значимой частью ПО ИУС.

8.6.1.2 К идентификационным данным метрологически значимой части программного обеспечения ИУС относится идентификационное наименование проекта ПО ПЛК: «ТipPech\_REAL\_P2».

8.6.1.3 Проверку идентификационного наименования ПО ПЛК проводят с помощью АРМ оператора под правами доступа пользователя «администратор», получив доступ к системе программирования встроенного ПО ПЛК – STEP 7.

Результаты проверки положительные, если идентификационное наименование проекта метрологически значимой части ПО ИУС соответствует данным, приведённым в 8.6.1.3 настоящей методики проверки и описанию типа средства измерений.

8.6.2 Проверка защиты ПО ИУС и данных от преднамеренных и непреднамеренных изменений

8.6.2.1 Проверку защиты ПО ИУС от несанкционированного доступа на аппаратном уровне проводят проверкой ограничения доступа к запоминающим устройствам ИУС и наличие средств механической защиты – замков на дверях шкафов, в которых установлены модули ПЛК и системные блоки АРМ оператора.

Результаты проверки положительные, если защита программного обеспечения и данных обеспечивается конструкцией ИУС, на дверях шкафов имеются замки.

8.6.2.2 Проверку защиты ПО ИУС и данных от преднамеренных и непреднамеренных изменений на программном уровне проводят на АРМ оператора проверкой наличия и правильности:

- реализации алгоритма авторизации пользователя ПО АРМ оператора (отсутствие доступа к ПО ИУС и данным при вводе неверного пароля);
- функционирования средств обнаружения и фиксации событий, подлежащих регистрации в журнале сообщений;
- реализации разграничения полномочий пользователей, имеющих различные права доступа к программному обеспечению ИУС и данным.

Результаты проверки положительные, если осуществляется авторизованный доступ к выполнению функций ПО АРМ оператора, в журнале сообщений фиксируются события и аварии.

#### 8.7 Определение погрешности измерений и синхронизации времени

8.7.1 Проверку системы обеспечения единого времени ИУС проводят с использованием радиочасов МИР РЧ-02, хранящих шкалу времени, синхронизированную с метками шкалы координированного времени государственного первичного эталона Российской Федерации UTC (SU). Радиочасы МИР РЧ-02 подключают к компьютеру, в соответствии с эксплуатационной документацией, выполняют настройку с использованием программы «Конфигуратор радиочасов МИР РЧ-02» (конфигуратор).

8.7.2 Определение погрешности измерений и синхронизации времени проводят проверкой расхождения между шкалами времени внутренних часов компьютеров АРМ оператора и радиочасов следующим образом:

- переводят ПО АРМ оператора в режим отображения текущего времени;
- одновременно фиксируют показания «ВРЕМЯ UTC» во вкладке «Синхронизация» конфигуратора и текущее время, отображаемое на АРМ оператора;
- определяют разницу (без учёта количества часов) между шкалами времени часов компьютера АРМ оператора и временем UTC (SU).

Результаты проверки положительные, если синхронизация времени осуществляется успешно, расхождение между шкалами времени внутренних часов компьютеров АРМ оператора и радиочасов, привязанных к шкале координированного времени UTC (SU), не превышает 5 с.

#### 8.8 Проверка метрологических характеристик измерительных каналов ИУС

8.8.1 Метрологические характеристики (МХ) ИК ИУС определяют расчётно-экспериментальным способом (согласно МИ 2439). Проверку метрологических характеристик измерительных и комплексных компонентов ИК ИУС (измерительных преобразователей и приборов, модулей ввода аналоговых сигналов ПЛК) выполняют экспериментально в соответствии с утверждёнными методиками поверками на каждый тип средства измерений. Метрологические характеристики ИК рассчитывают по МХ компонентов ИУС в соответствии с методикой, приведённой в 8.8.4 настоящей методики поверки. Допускается не проводить расчет фактической погрешности ИК ИУС при условии, что подтверждены метрологические характеристики компонентов ИК ИУС. Результаты проверки МХ ИК ИУС заносят в таблицу по форме таблицы А.1 приложения А настоящей методики поверки.

#### 8.8.2 Проверка метрологических характеристик компонентов ИК ИУС

8.8.2.1 Метрологические характеристики измерительных и комплексных компонентов ИУС принимают равными значениям, приведенным в эксплуатационной документации (паспорт, формуляр и др.) на средства измерений при наличии на них свидетельств и (или) знаков поверки.

8.8.2.2 Для термоэлектрических преобразователей ТХА, ТПП классов допуска 2, пределы допускаемого отклонения сопротивления от НСХ выбирают в соответствии с ГОСТ 6616. Для термопреобразователей сопротивления ТСМУ пределы допускаемого отклонения сопротивления от НСХ выбирают в соответствии с ГОСТ 6651.

8.8.2.3 Значения основной погрешности компонента ИК ИУС заносят в таблицу по форме таблицы А.1 приложения А настоящей методики поверки.

#### 8.8.3 Исходные допущения для определения погрешности измерительных каналов ИУС

Погрешности компонентов ИУС относятся к инструментальным погрешностям.

Факторы, определяющие погрешность, – независимы.

Погрешности компонентов ИУС – не коррелированы между собой.

Законы распределения погрешностей компонентов ИУС – равномерные.

#### 8.8.4 Методика расчета основной погрешности ИК ИУС

8.8.4.1 Погрешности ИК температуры нормированы в абсолютной форме. Погрешности ИК давления и разрежения, в состав которых входят датчики давления, нормированы в приведённой форме. Погрешности ИК расхода нормированы в относительной форме.

8.8.4.2 Границы основной абсолютной погрешности ИК температуры  $\Delta_{\text{ИК}_\text{осн}}$ , °С, определяют, исходя из состава ИК ИУС, по формуле:

$$\Delta_{\text{ИК}_\text{осн}} = \Delta_{\text{ИПТ}} + \Delta_{\text{ПЛК}}, \quad (1)$$

где  $\Delta_{\text{ИПТ}}$  – основная абсолютная погрешность преобразователей температуры, °С;

$\Delta_{\text{ПЛК}}$  – основная абсолютная погрешность модуля ввода аналоговых сигналов ПЛК, °С.

Для расчёта погрешности измерительного канала по формуле (1) погрешность компонента ИК ИУС переводят в абсолютную форму  $\Delta$ , единица величины, для случая её представления в приведённой форме  $\gamma$ , %, по формуле:

$$\Delta = \gamma \cdot \frac{X_{\text{В}} - X_{\text{Н}}}{100}, \quad (2)$$

где  $X_{\text{В}}$  и  $X_{\text{Н}}$  – верхний и нижний пределы измерений компонента ИК ИУС, единица величины.

8.8.4.3 Границы основной относительной погрешности ИК объемного расхода  $\delta_{\text{ИК}_\text{осн}}$ , %, определяют, исходя из состава ИК ИУС (в соответствии с РМГ 62), по формуле:

$$\delta_{\text{ИК}_\text{осн}} = K \cdot \sqrt{\delta_{\text{ИПТ}}^2 + \delta_{\text{ПЛК}}^2 + \delta_{\text{алг}}^2 + \delta_{\text{ЛС}}^2}, \quad (5)$$

где  $K = 1,2$ ;

$\delta_{\text{ИПТ}}$  – основная относительная погрешность измерительных преобразователей, приборов, аппаратуры виброконтроля, %;

$\delta_{\text{ПЛК}}$  – основная относительная погрешность модуля ввода аналоговых сигналов ПЛК, %;

$\delta_{\text{алг}}$  – относительная погрешность алгоритма (при наличии), %;

$\delta_{\text{ЛС}}$  – относительная погрешность линии связи, %.

Примечание – Погрешность линии связи определяется потерями в линиях связи. Между измерительными и комплексными компонентами линии связи построены из кабелей контрольных и (или) кабелей управления. Параметры линий связи удовлетворяют требованиям ГОСТ 18404.0 и ГОСТ 26411. Длина линий связи небольшая, входное сопротивление модулей ПЛК велико, поэтому потери в линиях связи пренебрежимо малы. Между комплексными и вычислительными компонентами построен цифровой канал связи. Применены сетевые технологии Ethernet, Profibus DP. Передача данных по каналам связи Ethernet, Profibus DP имеет класс достоверности II и относится к S1 классу организации передачи (в соответствии с ГОСТ Р МЭК 870-5-1). Принимаем погрешность линии связи во всех ИК ИУС равной нулю.

Для расчёта погрешности ИК ИУС по формуле (5) погрешность компонента ИК ИУС переводят в относительную форму  $\delta$ , %, для случая её представления в абсолютной или приведённой формах по формуле:

$$\delta = \frac{\Delta}{X_{\text{ном}}} \cdot 100 = \gamma \cdot \frac{X_{\text{В}} - X_{\text{Н}}}{X_{\text{ном}}}, \quad (6)$$

где  $\Delta$  – пределы допускаемой абсолютной погрешности компонента ИК ИУС, единица величины;

$\gamma$  – пределы допускаемой приведённой погрешности компонента ИК ИУС, нормированной для диапазона измерений;

$X_{\text{В}}$  и  $X_{\text{Н}}$  – верхний и нижний пределы диапазона измерений компонента ИК ИУС (в тех же единицах, что и  $X_{\text{ном}}$ );

Примечание – Если приведённая погрешность  $\gamma$  нормирована для верхнего предела диапазона измерений, то  $X_{\text{Н}} = 0$ .

$X_{\text{ном}}$  – номинальное значение измеряемой величины, для которой рассчитывают границы относительной погрешности измерений, единица величины.

В соответствии с ГОСТ 8.508 относительную погрешность измерений вычисляют в точках  $X_{\text{ном}i}$ , соответствующих 5, 25, 50, 75 и 95 % от диапазона измерений, и выбирают максимальное значение ( $i = 1, \dots, 5$ ).

Для модулей ввода аналоговых сигналов ПЛК, погрешность которых нормирована в приведённой форме, необходимо определить значение силы тока, соответствующей номинальному значению. Расчёт значения силы тока  $I_{\text{ном}i}$ , мА, соответствующей номинальному значению измеряемой величины  $X_{\text{ном}i}$ , единица величины, проводят:

а) для диапазона входного сигнала модуля ПЛК (0–5) мА по формуле:

$$I_{\text{ном}i} = \frac{D_{\text{сигнала}} \cdot X_{\text{ном}i}}{D_{\text{ПЛК}}}, \quad (3)$$

где  $D_{\text{сигнала}}$  – разница между верхним и нижним пределами диапазона измерений входного сигнала модуля ПЛК, мА;

$D_{\text{ПЛК}}$  – разница между верхним и нижним пределами диапазона измерений преобразователей (в тех же единицах, что и  $X_{\text{ном}i}$ );

б) для диапазона входного сигнала модуля ПЛК (4–20) мА по формуле:

$$I_{\text{ном}i} = \frac{D_{\text{сигнала}} \cdot X_{\text{ном}i}}{D_{\text{ПЛК}}} + 4, \quad (4)$$

Примечание – Числовые значения пределов диапазонов измерений преобразователей приведены в эксплуатационной документации (паспорт) на средства измерений. Значение сопротивления на выходе термопреобразователей сопротивления определяют по номинальной статической характеристике преобразования в соответствии с ГОСТ 6651, а значение напряжения постоянного тока на выходе преобразователей термоэлектрических – в соответствии с ГОСТ Р 8.585.

8.8.4.4 Границы основной приведённой погрешности ИК давления и разрежения,  $\gamma_{\text{ИК}_i}$ , %, определяют следующим образом:

а) переводят погрешность компонентов ИК ИУС из приведённой формы в относительную по формуле (6) согласно ГОСТ 8.508 в точках  $X_{\text{ном}i}$ , соответствующих 5, 25, 50, 75 и 95 % от диапазона измерений;

б) вычисляют по формуле (5) основную относительную погрешность ИК ИУС для каждой  $i$ -ой точки диапазона измерений  $\delta_{\text{ИК}_i}$ , %;

в) переводят значения основной погрешности ИК ИУС, соответствующие  $i$ -ым точкам диапазона, из относительной формы в приведённую по формуле:

$$\gamma_{\text{ИК}_i} = \frac{\delta_{\text{ИК}_i} \cdot X_{\text{ИК}_i}}{X_{\text{В}} - X_{\text{Н}}}, \quad (7)$$

где  $X_{\text{В}}$  и  $X_{\text{Н}}$  – верхний и нижний пределы измерений ИК ИУС (в тех же единицах, что и  $X_{\text{ИК}_i}$ );

$X_{\text{ИК}_i}$  – номинальное значение ИК ИУС, соответствующее  $i$ -ой точке диапазона измерений;

г) выбирают из пяти значений, полученных по формуле (7), максимальное и приписывают его основной приведённой погрешности ИК ИУС.

Расчитанные (фактические) значения погрешности ИК ИУС заносят в таблицу по форме таблицы А.1 приложения А настоящей методики поверки.

Результаты проверки положительные, если фактические значения погрешностей измерительных каналов не превышают границ допускаемых погрешностей, приведённых в таблице А.1 приложения А настоящей методики поверки.

## 9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

9.1 Результаты поверки оформляют протоколом по форме, приведенной в приложении Б настоящей методики поверки.

9.2 При положительных результатах поверки ИУС оформляют свидетельство о поверке. Состав и метрологические характеристики измерительных каналов ИУС приводят в Приложении к свидетельству о поверке по форме, приведенной в приложении В настоящей методики поверки. Каждая страница Приложения к свидетельству о поверке должна быть заверена подписью поверителя. Знак поверки наносят на свидетельство о поверке.

9.3 При положительных результатах первичной поверки (после ремонта или замены компонентов ИК ИУС на однотипные поверенные), проведенной в объеме проверки в части вносимых изменений, оформляют новое свидетельство о поверке ИУС при сохранении без изменений даты очередной поверки.

9.4 Допускается на основании письменного заявления собственника ИУС проведение поверки отдельных измерительных каналов из перечня, приведенного в описании типа ИУС, с обязательным указанием в Приложении к свидетельству о поверке информации о количестве и составе поверенных каналов.

9.5 Отрицательные результаты поверки оформляют извещением о непригодности. Измерительные каналы ИУС, прошедшие поверку с отрицательным результатом, не допускаются к использованию.

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(обязательное)  
**МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ ИУС**

Но- мер ИК ИУС	Наименование ИК ИУС	Диапазон измерений физической величины, единица измерений	СИ, входящие в состав ИК ИУС			Основная погрешность ИК ИУС	
			Наименование, тип СИ, заводской номер	Номер в ФИФ ОЕИ	Пределы допускаемой основной погрешности СИ	фактическая	границы допускаемой погрешности
1	Температура газа во 2-й сварочной зоне (СЗ) (передний конец)	от 0 до 1300 °С	Преобразователь термоэлектрический ТПП-0192	32632-11	$\Delta = \pm 2,4 \text{ }^\circ\text{C}$ от 0 до 600 °С $\Delta = \pm 0,004 \cdot t \text{ }^\circ\text{C}$ св. 600 до 1300 °С		$\Delta = \pm 5 \text{ }^\circ\text{C}$ от 0 до 100 °С $\Delta = \pm 4,4 \text{ }^\circ\text{C}$ св. 100 до 600 °С $\Delta = \pm (2,0 + 0,004 \cdot t) \text{ }^\circ\text{C}$ св.600 до 1300 °С
			Модуль ввода аналоговых сигналов SM331 6ES7 331- 7PF11-0AB0 контроллера программируемого SIMATIC S7-300 (далее – Модуль 6ES7 331-7PF11-0AB0)	15772-11	$\Delta = \pm 2,5 \text{ }^\circ\text{C}$ от 0 до 100 °С $\Delta = \pm 2,0 \text{ }^\circ\text{C}$ св. 100 до 1300 °С		
2	Температура газа во 2-й СЗ (задний конец)	от 0 до 1300 °С	Преобразователь термоэлектрический ТПП-0192	32632-11	$\Delta = \pm 2,4 \text{ }^\circ\text{C}$ от 0 до 600 °С $\Delta = \pm 0,004 \cdot t \text{ }^\circ\text{C}$ св. 600 до 1300 °С		$\Delta = \pm 5 \text{ }^\circ\text{C}$ от 0 до 100 °С $\Delta = \pm 4,4 \text{ }^\circ\text{C}$ св. 100 до 600 °С $\Delta = \pm (2,0 + 0,004 \cdot t) \text{ }^\circ\text{C}$ св.600 до 1300 °С
			Модуль 6ES7 331-7PF11-0AB0	15772-11	$\Delta = \pm 2,5 \text{ }^\circ\text{C}$ от 0 до 100 °С $\Delta = \pm 2,0 \text{ }^\circ\text{C}$ св. 100 до 1300 °С		

Но- мер ИК ИУС	Наименование ИК ИУС	Диапазон измерений физической величины, единица измерений	СИ, входящие в состав ИК ИУС			Основная погрешность ИК ИУС	
			Наименование, тип СИ, заводской номер	Номер в ФИФ ОЕИ	Пределы допускаемой основной погрешности СИ	фактическая	границы допускаемой погрешности
3	Температура газа в томильной зоне (ТЗ) (передний конец)	от 0 до 1300 °С	Преобразователь термоэлектрический ТПП-0192	32632-11	$\Delta = \pm 2,4 \text{ }^\circ\text{C}$ от 0 до 600 °С $\Delta = \pm 0,004 \cdot t \text{ }^\circ\text{C}$ св. 600 до 1300 °С		$\Delta = \pm 5 \text{ }^\circ\text{C}$ от 0 до 100 °С $\Delta = \pm 4,4 \text{ }^\circ\text{C}$ св. 100 до 600 °С $\Delta = \pm (2,0 + 0,004 \cdot t) \text{ }^\circ\text{C}$ св. 600 до 1300 °С
			Модуль 6ES7 331-7PF11-0AB0	15772-11	$\Delta = \pm 2,5 \text{ }^\circ\text{C}$ от 0 до 100 °С $\Delta = \pm 2,0 \text{ }^\circ\text{C}$ св. 100 до 1300 °С		
4	Температура газа в ТЗ (задний конец)	от 0 до 1300 °С	Преобразователь термоэлектрический ТПП-0192	32632-11	$\Delta = \pm 2,4 \text{ }^\circ\text{C}$ от 0 до 600 °С $\Delta = \pm 0,004 \cdot t \text{ }^\circ\text{C}$ св. 600 до 1300 °С		$\Delta = \pm 5 \text{ }^\circ\text{C}$ от 0 до 100 °С $\Delta = \pm 4,4 \text{ }^\circ\text{C}$ св. 100 до 600 °С $\Delta = \pm (2,0 + 0,004 \cdot t) \text{ }^\circ\text{C}$ св. 600 до 1300 °С
			Модуль 6ES7 331-7PF11-0AB0	15772-11	$\Delta = \pm 2,5 \text{ }^\circ\text{C}$ от 0 до 100 °С $\Delta = \pm 2,0 \text{ }^\circ\text{C}$ св. 100 до 1300 °С		
5	Температура газа в 1-й СЗ (передний конец)	от 0 до 1300 °С	Преобразователь термоэлектрический ТПП-0192	32632-11	$\Delta = \pm 2,4 \text{ }^\circ\text{C}$ от 0 до 600 °С $\Delta = \pm 0,004 \cdot t \text{ }^\circ\text{C}$ св. 600 до 1300 °С		$\Delta = \pm 5 \text{ }^\circ\text{C}$ от 0 до 100 °С $\Delta = \pm 4,4 \text{ }^\circ\text{C}$ св. 100 до 600 °С $\Delta = \pm (2,0 + 0,004 \cdot t) \text{ }^\circ\text{C}$ св. 600 до 1300 °С
			Модуль 6ES7 331-7PF11-0AB0	15772-11	$\Delta = \pm 2,5 \text{ }^\circ\text{C}$ от 0 до 100 °С $\Delta = \pm 2,0 \text{ }^\circ\text{C}$ св. 100 до 1300 °С		

Но- мер ИК ИУС	Наименование ИК ИУС	Диапазон измерений физической величины, единица измерений	СИ, входящие в состав ИК ИУС			Основная погрешность ИК ИУС	
			Наименование, тип СИ, заводской номер	Номер в ФИФ ОЕИ	Пределы допускаемой основной погрешности СИ	фактическая	границы допускаемой погрешности
6	Температура газа в 1-й СЗ (задний конец)	от 0 до 1300 °С	Преобразователь термоэлектрический ТПП-0192	32632-11	$\Delta = \pm 2,4 \text{ } ^\circ\text{C}$ от 0 до 600 °С $\Delta = \pm 0,004 \cdot t \text{ } ^\circ\text{C}$ св. 600 до 1300 °С		$\Delta = \pm 5 \text{ } ^\circ\text{C}$ от 0 до 100 °С $\Delta = \pm 4,4 \text{ } ^\circ\text{C}$ св. 100 до 600 °С $\Delta = \pm (2,0 + 0,004 \cdot t) \text{ } ^\circ\text{C}$ св. 600 до 1300 °С
			Модуль 6ES7 331-7PF11-0AB0	15772-11	$\Delta = \pm 2,5 \text{ } ^\circ\text{C}$ от 0 до 100 °С $\Delta = \pm 2,0 \text{ } ^\circ\text{C}$ св. 100 до 1300 °С		
7	Температура воздуха до рекуператора	от 0 до 1000 °С	Преобразователь термоэлектрический ТХА-1192	31930-07	$\Delta = \pm 2,5 \text{ } ^\circ\text{C}$ от 0 до 333 °С $\Delta = \pm (0,0075 \cdot t) \text{ } ^\circ\text{C}$ св. 333 до 1000 °С		$\Delta = \pm 4,5 \text{ } ^\circ\text{C}$ от 0 до 333 °С $\Delta = \pm (2,0 + 0,0075 \cdot t) \text{ } ^\circ\text{C}$ св. 333 до 1000 °С
			Модуль 6ES7 331-7PF11-0AB0	15772-11	$\Delta = \pm 2,0 \text{ } ^\circ\text{C}$		
8	Температура воздуха после рекуператора (защита рекуператора)	от 0 до 1000 °С	Преобразователь термоэлектрический ТХА-1192	31930-07	$\Delta = \pm 2,5 \text{ } ^\circ\text{C}$ от 0 до 333 °С $\Delta = \pm (0,0075 \cdot t) \text{ } ^\circ\text{C}$ св. 333 до 1000 °С		$\Delta = \pm 4,5 \text{ } ^\circ\text{C}$ от 0 до 333 °С $\Delta = \pm (2,0 + 0,0075 \cdot t) \text{ } ^\circ\text{C}$ св. 333 до 1000 °С
			Модуль 6ES7 331-7PF11-0AB0	15772-11	$\Delta = \pm 2,0 \text{ } ^\circ\text{C}$		
9	Температура воздуха на печь	от 0 до 1000 °С	Преобразователь термоэлектрический ТХА-1192	31930-07	$\Delta = \pm 2,5 \text{ } ^\circ\text{C}$ от 0 до 333 °С $\Delta = \pm (0,0075 \cdot t) \text{ } ^\circ\text{C}$ св. 333 до 1000 °С		$\Delta = \pm 4,5 \text{ } ^\circ\text{C}$ от 0 до 333 °С $\Delta = \pm (2,0 + 0,0075 \cdot t) \text{ } ^\circ\text{C}$ св. 333 до 1000 °С
			Модуль 6ES7 331-7PF11-0AB0	15772-11	$\Delta = \pm 2,0 \text{ } ^\circ\text{C}$		

Но- мер ИК ИУС	Наименование ИК ИУС	Диапазон измерений физической величины. единица измерений	СИ, входящие в состав ИК ИУС			Основная погрешность ИК ИУС	
			Наименование, тип СИ, заводской номер	Номер в ФИФ ОЕИ	Пределы допускаемой основной погрешности СИ	фактическая	границы допускаемой погрешности
10	Температура дыма	от 0 до 1100 °С	Преобразователь термоэлектрический ТХА-1192	31930-07	$\Delta = \pm 2,5 \text{ } ^\circ\text{C}$ от 0 до 333 °С $\Delta = \pm (0,0075 \cdot t) \text{ } ^\circ\text{C}$ св.333 до 1000 °С		$\Delta = \pm 4,5 \text{ } ^\circ\text{C}$ от 0 до 333 °С $\Delta = \pm (2,0 + 0,0075 \cdot t) \text{ } ^\circ\text{C}$ св.333 до 1000 °С
			Модуль 6ES7 331-7PF11-0AB0	15772-11	$\Delta = \pm 2,0 \text{ } ^\circ\text{C}$		
11	Расход газа во 2-й СЗ	от 1000 до 20000 м <sup>3</sup> /ч	Преобразователь давления измерительный Sitrans P DSIII 7MF4433-1BA02	45743-10	$\gamma = \pm (0,071 +$ $+0,0029 \cdot P_{\text{max}}/P_{\text{в}}) \%$		$\delta = \pm 3,0 \%$
			Модуль 6ES7 331-7KF02-0AB0	15772-11	$\gamma = \pm 0,5 \%$		
12	Расход воздуха во 2-й СЗ	от 3150 до 63000 м <sup>3</sup> /ч	Преобразователь давления измерительный Sitrans P DSIII 7MF4433-1BA02	45743-10	$\gamma = \pm (0,071 +$ $+0,0029 \cdot P_{\text{max}}/P_{\text{в}}) \%$		$\delta = \pm 3,0 \%$
			Модуль 6ES7 331-7KF02-0AB0	15772-11	$\gamma = \pm 0,5 \%$		
13	Расход газа в ТЗ	от 625 до 12500 м <sup>3</sup> /ч	Преобразователь давления измерительный Sitrans P DSIII 7MF4433-1BA02	45743-10	$\gamma = \pm (0,071 +$ $+0,0029 \cdot P_{\text{max}}/P_{\text{в}}) \%$		$\delta = \pm 3,0 \%$
			Модуль 6ES7 331-7KF02-0AB0	15772-11	$\gamma = \pm 0,5 \%$		
14	Расход воздуха в ТЗ	от 1250 до 25000 м <sup>3</sup> /ч	Преобразователь давления измерительный Sitrans P DSIII 7 MF4433-1BA02	45743-10	$\gamma = \pm (0,071 +$ $+0,0029 \cdot P_{\text{max}}/P_{\text{в}}) \%$		$\delta = \pm 3,0 \%$
			Модуль 6ES7 331-7KF02-0AB0	15772-11	$\gamma = \pm 0,5 \%$		

Но- мер ИК ИУС	Наименование ИК ИУС	Диапазон измерений физической величины, единица измерений	СИ, входящие в состав ИК ИУС			Основная погрешность ИК ИУС	
			Наименование, тип СИ, заводской номер	Номер в ФИФ ОЕИ	Пределы допускаемой основной погрешности СИ	фактическая	границы допускаемой погрешности
15	Давление газа во 2-й СЗ	от 0 до 1000 кгс/м <sup>2</sup>	Преобразователь давления измерительный Sitrans P210 7FM1566-3AA00	51587-12	$\gamma = \pm 0,5 \%$		$\gamma = \pm 0,8 \%$
			Модуль 6ES7 331-7KF02-0AB0	15772-11	$\gamma = \pm 0,5 \%$		
16	Давление смешанного газа во 2-й СЗ после отсечного клапана и МЭО	от 0 до 1000 кгс/м <sup>2</sup>	Преобразователь давления измерительный Sitrans P210 7FM1566-3AA00	51587-12	$\gamma = \pm 0,5 \%$		$\gamma = \pm 0,8 \%$
			Модуль 6ES7 331-7KF02-0AB0	15772-11	$\gamma = \pm 0,5 \%$		
17	Давление воздуха во 2-й СЗ	от 0 до 1000 кгс/м <sup>2</sup>	Преобразователь давления измерительный Sitrans P2107FM1566-3AA00	51587-12	$\gamma = \pm 0,5 \%$		$\gamma = \pm 0,8 \%$
			Модуль 6ES7 331-7KF02-0AB0	15772-11	$\gamma = \pm 0,5 \%$		
18	Давление газа в ТЗ	от 0 до 1000 кгс/м <sup>2</sup>	Преобразователь давления измерительный Sitrans P210 7FM1566-3AA00	51587-12	$\gamma = \pm 0,5 \%$		$\gamma = \pm 0,8 \%$
			Модуль 6ES7 331-7KF02-0AB0	15772-11	$\gamma = \pm 0,5 \%$		
19	Давление смешанного газа в ТЗ после отсечного клапана и МЭО	от 0 до 1000 кгс/м <sup>2</sup>	Преобразователь давления измерительный Sitrans P210 7FM1566-3AA00	51587-12	$\gamma = \pm 0,5 \%$		$\gamma = \pm 0,8 \%$
			Модуль 6ES7 331-7KF02-0AB0	15772-11	$\gamma = \pm 0,5 \%$		

Но- мер ИК ИУС	Наименование ИК ИУС	Диапазон измерений физической величины, единица измерений	СИ, входящие в состав ИК ИУС			Основная погрешность ИК ИУС	
			Наименование, тип СИ, заводской номер	Номер в ФИФ ОЕИ	Пределы допускаемой основной погрешности СИ	фактическая	границы допускаемой погрешности
20	Давление воздуха в ТЗ	от 0 до 1000 кгс/м <sup>2</sup>	Преобразователь давления измерительный Sitrans P210 7FM1566-3AA00	51587-12	$\gamma = \pm 0,5 \%$		$\gamma = \pm 0,8 \%$
			Модуль 6ES7 331-7KF02-0AB0	15772-11	$\gamma = \pm 0,5 \%$		
21	Давление газа на печь	от 0 до 1000 кгс/м <sup>2</sup>	Преобразователь давления измерительный Sitrans P210 7FM1566-3AA00	51587-12	$\gamma = \pm 0,5 \%$		$\gamma = \pm 0,8 \%$
			Модуль 6ES7 331-7KF02-0AB0	15772-11	$\gamma = \pm 0,5 \%$		
22	Давление воздуха на печь	от 0 до 1000 кгс/м <sup>2</sup>	Преобразователь давления измерительный Sitrans P210 7FM1566-3AA00	51587-12	$\gamma = \pm 0,5 \%$		$\gamma = \pm 0,8 \%$
			Модуль 6ES7 331-7KF02-0AB0	15772-11	$\gamma = \pm 0,5 \%$		
23	Давление воздуха до рекуператора	от 0 до 63 кгс/м <sup>2</sup>	Датчик давления Метран 150 CG0	32854-09	$\gamma = \pm 0,1 \%$		$\gamma = \pm 0,5 \%$
			Модуль 6ES7 331-7KF02-0AB0	15772-11	$\gamma = \pm 0,5 \%$		
24	Давление воздуха после рекуператора	от 0 до 63 кгс/м <sup>2</sup>	Датчик давления Метран 150 CG0	32854-09	$\gamma = \pm 0,1 \%$		$\gamma = \pm 0,5 \%$
			Модуль 6ES7 331-7KF02-0AB0	15772-11	$\gamma = \pm 0,5 \%$		
25	Давление- разрежение газа в печи	от минус 3,15 до 3,15 мм в ст.	Датчик давления Метран 150 CG0	32854-09	$\gamma = \pm (0,05 \cdot P_{\max} / P_{\text{н}}) \%$		$\gamma = \pm 1,0 \%$
			Модуль 6ES7 331-7KF02-0AB0	15772-11	$\gamma = \pm 0,5 \%$		

Но- мер ИК ИУС	Наименование ИК ИУС	Диапазон измерений физической величины, единица измерений	СИ, входящие в состав ИК ИУС			Основная погрешность ИК ИУС	
			Наименование, тип СИ, заводской номер	Номер в ФИФ ОЕИ	Пределы допускаемой основной погрешности СИ	фактическая	границы допускаемой погрешности
26	Давление азота на печь	от 0 до 16 кгс/см <sup>2</sup>	Преобразователь давления измерительный Sitrans P220 7FM1567-3CB00	51587-12	$\gamma = \pm 0,5 \%$		$\gamma = \pm 0,8 \%$
			Модуль 6ES7 331-7KF02-0AB0	15772-11	$\gamma = \pm 0,5 \%$		
27	Расход воды на печь	от 25 до 500 м <sup>3</sup> /ч	Преобразователь давления измерительный Sitrans P DSIII 7MF4433-1EA02	30883-05	$\gamma = \pm (0,071 +$ $+0,0029 \cdot P_{\max}/P_{\text{в}}) \%$		$\delta = \pm 3,0 \%$
			Модуль 6ES7 331-7KF02-0AB0	15772-11	$\gamma = \pm 0,5 \%$		
28	Расход газа на печь	от 1250 до 25000 м <sup>3</sup> /ч	Преобразователь давления измерительный Sitrans P DSIII 7MF4433-1BA02	45743-10	$\gamma = \pm (0,071 +$ $+0,0029 \cdot P_{\max}/P_{\text{в}}) \%$		$\delta = \pm 3,0 \%$
			Модуль 6ES7 331-7KF02-0AB0	15772-11	$\gamma = \pm 0,5 \%$		
29	Давление газа на печь на общей диафрагме	от 0 до 1000 кгс/м <sup>2</sup>	Преобразователь давления измерительный Sitrans P210 7MF1566-3AA00	51587-12	$\gamma = \pm 0,5 \%$		$\gamma = \pm 0,8 \%$
			Модуль 6ES7 331-7KF02-0AB0	15772-11	$\gamma = \pm 0,5 \%$		
30	Давление воды на печь	от 0 до 6 кгс/см <sup>2</sup>	Преобразователь давления измерительный Sitrans P220 7FM1567-3BG00	51587-12	$\gamma = \pm 0,5 \%$		$\gamma = \pm 0,8 \%$
			Модуль 6ES7 331-7KF02-0AB0	15772-11	$\gamma = \pm 0,5 \%$		

Но- мер ИК ИУС	Наименование ИК ИУС	Диапазон измерений физической величины, единица измерений	СИ, входящие в состав ИК ИУС			Основная погрешность ИК ИУС	
			Наименование, тип СИ, заводской номер	Номер в ФИФ ОЕИ	Пределы допускаемой основной погрешности СИ	фактическая	границы допускаемой погрешности
31	Температура газа на печь	от 0 до 100 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом ТСМУ Метран-274	21968-11	$\gamma = \pm 0,25 \%$		$\Delta = \pm 0,6 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331-7KF02-0AB0	15772-11	$\gamma = \pm 0,5 \%$		
32	Температура воды на охлаждение 1 балки	от 0 до 100 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом ТСМУ Метран-274	21968-11	$\gamma = \pm 0,25 \%$		$\Delta = \pm 0,6 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331-7KF02-0AB0	15772-11	$\gamma = \pm 0,5 \%$		
33	Температура воды на охлаждение 2 балки	от 0 до 100 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом ТСМУ Метран-274	21968-11	$\gamma = \pm 0,25 \%$		$\Delta = \pm 0,6 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331-7KF02-0AB0	15772-11	$\gamma = \pm 0,5 \%$		
34	Температура воды на охлаждение 3 балки	от 0 до 100 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом ТСМУ Метран-274	21968-11	$\gamma = \pm 0,25 \%$		$\Delta = \pm 0,6 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331-7KF02-0AB0	15772-11	$\gamma = \pm 0,5 \%$		
35	Температура воды на охлаждение 4 балки	от 0 до 100 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом ТСМУ Метран-274	21968-11	$\gamma = \pm 0,25 \%$		$\Delta = \pm 0,6 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331-7KF02-0AB0	15772-11	$\gamma = \pm 0,5 \%$		
36	Температура воды на охлаждение 5 балки	от 0 до 100 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом ТСМУ Метран-274	21968-11	$\gamma = \pm 0,25 \%$		$\Delta = \pm 0,6 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331-7KF02-0AB0	15772-11	$\gamma = \pm 0,5 \%$		

Но- мер ИК ИУС	Наименование ИК ИУС	Диапазон измерений физической величины, единица измерений	СИ, входящие в состав ИК ИУС			Основная погрешность ИК ИУС	
			Наименование, тип СИ, заводской номер	Номер в ФИФ ОЕИ	Пределы допускаемой основной погрешности СИ	фактическая	границы допускаемой погрешности
37	Температура воды на охлаждение 6 балки	от 0 до 100 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом ТСМУ Метран-274	21968-11	$\gamma = \pm 0,25 \%$		$\Delta = \pm 0,6 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331-7KF02-0AB0	15772-11	$\gamma = \pm 0,5 \%$		
38	Температура воды на охлаждение 7 балки	от 0 до 100 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом ТСМУ Метран-274	21968-11	$\gamma = \pm 0,25 \%$		$\Delta = \pm 0,6 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331-7KF02-0AB0	15772-11	$\gamma = \pm 0,5 \%$		
39	Температура воды на охлаждение 8 балки	от 0 до 100 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом ТСМУ Метран-274	21968-11	$\gamma = \pm 0,25 \%$		$\Delta = \pm 0,6 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331-7KF02-0AB0	15772-11	$\gamma = \pm 0,5 \%$		
40	Температура воды на охлаждение 9 балки	от 0 до 100 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом ТСМУ Метран-274	21968-11	$\gamma = \pm 0,25 \%$		$\Delta = \pm 0,6 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331-7KF02-0AB0	15772-11	$\gamma = \pm 0,5 \%$		

Примечание – В таблице приняты следующие сокращения и обозначения: ФИФ ОЕИ – Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений;  $\Delta$  – абсолютная погрешность,  $\delta$  – относительная погрешность,  $\gamma$  – приведенная погрешность,  $t$  – измеренная температура,  $P_{\max}$  – максимальный верхний предел измерений давления,  $P_e$  – верхний предел измерений давления датчика



**ПРИЛОЖЕНИЕ В**  
(рекомендуемое)  
**ОБРАЗЕЦ ПРИЛОЖЕНИЯ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ПОВЕРКЕ**

Номер ИК ИУС	Наименование ИК ИУС	Диапазон измерений физической величины, ед. измерений	Средства измерений, входящие в состав ИК ИУС			Основная погрешность ИК ИУС	
			Наименование, тип СИ, заводской номер	Номер в ФИФ ОЕИ	Пределы допускаемой основной погрешности СИ	фактическая	границы допускаемой погрешности

**ПРИЛОЖЕНИЕ Г**  
(справочное)  
**ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ГОСТ 8.508-84 ГСИ. Метрологические характеристики средств измерений и точностные характеристики средств автоматизации ГСП. Общие методы оценки и контроля.

ГОСТ 6651-2009 ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 18404.0-78 Кабели управления. Общие технические условия.

ГОСТ 26411-85 Кабели контрольные. Общие технические условия.

ГОСТ Р МЭК 870-5-1-95 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 1. Форматы передаваемых кадров.

ГОСТ Р 8.585 ГСИ. Термодпары. Номинальные статические характеристики преобразования

РМГ 62-2003 ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Оценивание погрешности измерений при ограниченной исходной информации.

МИ 2439-97 ГСИ. Метрологические характеристики измерительных систем. Номенклатура. Принципы регламентации, определения и контроля.